


ООО «ПО ИП»
Тел: +7 (812)602-77-08
E-mail: info@poip.ru
www.poip.ru

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК
ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ТШ-4РБ

ТУ 3813-006-22736285-2008

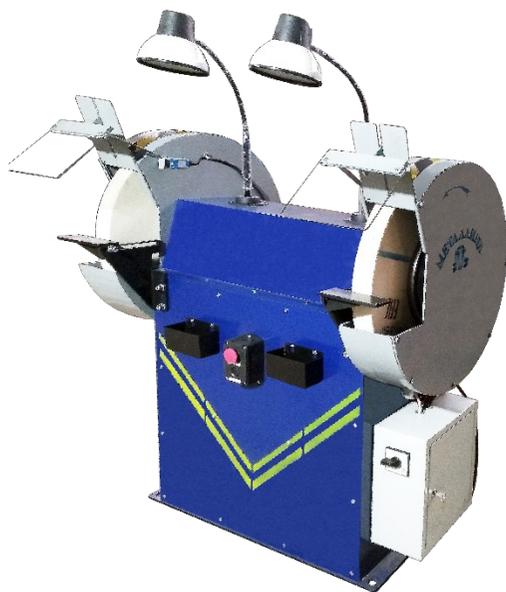

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Основные технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Порядок транспортирования, хранения и монтажа
5. Устройство станка
6. Электрооборудование станка
7. Техника безопасности
8. Эксплуатация и обслуживание станка
9. Возможные неисправности и методы их устранения
10. Сводная ведомость стандартных и покупных изделий
11. Гарантийные обязательства
12. Свидетельство о приемке
13. Сведения об изготовителе

Изготовитель станка постоянно ведёт работу по совершенствованию технико-эксплуатационных характеристик всех выпускаемых станков, поэтому в данном руководстве по эксплуатации принципиальные изменения, не снижающие технико-эксплуатационных возможностей станка, могут быть не отражены. Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму станка.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок точно-шлифовальный двухсторонний ТШ-4РБ предназначен для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов.

Станок может использоваться в любой отрасли промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, минералокерамики и пр.

Станок изготавливается в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Эксплуатация станка допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 75%.

Шлифовальные круги выполнены по ГОСТ Р 52781-2007 «Круги шлифовальные и заточные. Технические условия». Контроль неуравновешенности масс абразивного инструмента, проводится поставщиком согласно ГОСТ Р 5858-2019 п.5.1.3 и п.5.2 с выборкой по ГОСТ 52781-2007 «Круги шлифовальные и заточные», 5% от партии, но не менее 5 шт.

Станок изготавливается согласно ТУ 3813-006-22736285-2008 и соответствует ГОСТ 12.3.028-82, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ Р 50786, ГОСТ Р ЕН 1321

Срок службы -15 лет. Срок службы защитных экранов, не более 2 лет. Срок службы до первого капитального ремонта – 9 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	ТШ-4РБ
1.	Устанавливаемые шлифовальные круги		
	● Наибольший наружный диаметр шлифовальных кругов	мм	600
	● Ширина	мм	50
	● Посадочный диаметр	мм	203
2.	Высота центров кругов от основания	мм	950
3.	Диаметр изношенного круга	мм	240
4.	Класс неуравновешенности		кл.2 или кл.1
5.	Расстояние между шлифовальными кругами по осям	мм	590

6.	Окружная скорость при диаметре шлифовального круга 400 мм, не более	м/с	20
7.	Частота вращения шпинделя, не более	об/м	1000
8.	Род тока питающей цепи: Напряжение Частота	В Гц	Переменный трехфазный 380 50
9.	Электродвигатель привода: Мощность Число оборотов	кВт. об/м	7,5 1500
10.	Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	мм	675 x 1045 x 1220
11.	Масса станка, не более ($\pm 3\%$)	кг	451

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень комплектующих и документов, входящих в комплект и стоимость станка, приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во	Примечание
Станок точношлифовальный ТШ-4РБ	1	
Паспорт	1	
Балансиры	6	

4. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И МОНТАЖА

4.1. Транспортирование

4.1.1. Транспортирование станка может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами грузоперевозок, действующими на данном виде транспорта.

4.1.2. Транспортировка станка должна осуществляться без повреждения механических частей и электрооборудования, необходима защита станка от попадания атмосферных осадков и других веществ, ведущих к выходу из строя и ухудшения внешнего вида.

4.2. Хранение.

4.2.1. Условия хранения станка должно соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

4.3. Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию.

4.3.1. Станок должен быть жёстко установлен на фундамент и закреплён через специальные отверстия в раме четырьмя анкерными болтами с последующей подливкой цементным раствором. Глубина закладки фундамента должна быть не менее 150 мм. Масса фундамента должна превышать массу станка не менее чем в четыре раза. Горизонтальная выверка станка при его установке производится по уровню, установленному на базовой поверхности станины. Точность установки 1,2 мм на 500 мм длины.

4.3.2. К первоначальному пуску станка следует приступить только после ознакомления с настоящим руководством.

4.3.3. После завершения установки станка на месте эксплуатации необходимо проверить наличие и исправность средств защиты, а также кожухов и крышек, закрывающих корпуса и ниши узлов станка. Следует ознакомиться с расположением и назначением органов управления и проверить их действие до подключения станка к электросети.

4.3.4. Проверить всю механическую часть:

- свободное вращение вала со шлифовальными кругами;
- натяжение ремней;
- правильность установки подручников 8 (рис.2) (зазор между подручником и шлифовальным кругом не более 2 мм);
- установка подручников 8 (рис.2) в требуемом положении производится перемещением их в пазах кронштейнов 7 (рис.2), которые в свою очередь, крепятся к корпусу станка и могут перемещаться относительно его.
- зазор между шлифовальным кругом и металлическим экраном 11 (рис.2) должен быть не более 6 мм;
- наличие прокладок, устанавливаемых между планшайбами и шлифовальным кругом.

4.3.5. Внешним осмотром убедиться в целостности всех электрических соединений. Убедиться в соответствии напряжения питающей сети параметрам станка.

4.3.6. Кратковременно включить питание станка. Убедиться, что шлифовальные круги вращаются в соответствии с направлением стрелок на кожухе. Если вращение кругов обратное, необходимо поменять местами любые 2 фазы сетевого кабеля, в розетке или в вилке. Приступить к обкатке станка на холостом ходу в течение 30 минут. При возникновении отклонений от нормального режима работы немедленно остановить работу станка и устранить неисправность. В случае появления вибрации причину её возникновения следует искать в неправильной установке станка, плохом устройстве фундамента либо в недостаточной балансировке шлифовальных кругов.

При проверке работы всех механизмов на холостом ходу необходимо находиться в стороне от опасной зоны разлета осколков круга при возможном его разрыве.

4.3.7. От качества балансирования шлифовальных кругов во многом зависит точность станка и долговечность подшипниковых узлов. Балансирование производят на балансировочном станке, основная часть которого – два горизонтальных параллельно расположенных стальных цилиндрических валика одинакового диаметра с гладкой поверхностью не ниже 9-го класса чистоты твёрдость не ниже 58...60 HRC.

Шлифовальный круг с планшайбами монтируют на стальной балансировочной оправке. Круг с оправкой устанавливают на балансировочный станок так, чтобы ось балансировочной оправки была перпендикулярна к валикам станка, а круг располагался между ними симметрично. Лёгким толчком придают кругу медленное вращение. После остановки круга отмечают его верхнюю точку и перемещают в неё грузик по пазу. Эту операцию повторяют до тех пор, пока круг не будет в безразличном равновесии, т.е. после ряда лёгких толчков круг будет останавливаться в разных положениях.

4.3.8. Станок считается введенным в эксплуатацию после оформления акта ввода в эксплуатацию и выпуска приказа по предприятию о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание станка.

5. УСТРОЙСТВО СТАНКА

5.1. Общий вид станка, его основные узлы и детали, входящие в комплект поставки, показаны на рис 2.

5.2. Станок состоит из сварной станины (рис. 2, поз. 1), на которую установлены электрошкаф 2, кожухи шлифовальных кругов 15, защитное ограждение вала 14.

Внутри станины установлен электродвигатель, на валу которого посажен шкив, через который посредством клиновых ремней передается вращающий момент на шкив вала.

Шкив вала шлифовальных кругов 9 жестко крепится на валу посредством шпонки и гаек, планшайбы шлифовального круга скреплены между собой тремя винтами и крепятся на цилиндрической части вала с помощью гайки (рис. 3).

Кожух шлифовального круга представляет собой отдельный сборный узел, который имеет съемную боковую стенку для замены шлифовальных кругов. В нижней части каждого кожуха имеется патрубок 16 $\text{Ø}70$ мм для подключения вытяжной вентиляции и отвода абразива. Остальные конструктивные части станка показаны на рис. 2.



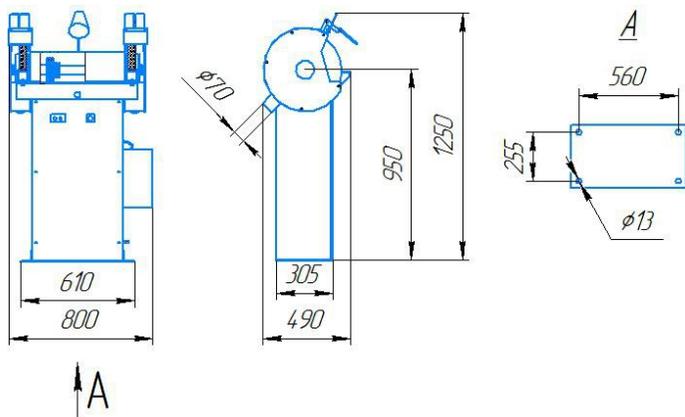


Рис. 1 Габариты

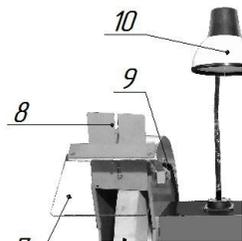

- 1 - сварной корпус;
- 2 - кнопка «Пуск»;
- 3 - аварийная кнопка «Стоп»;
- 4 – ванночки (емкость для воды);
- 5 – подручники;

- 6 – шлифовальные круги;
- 7 – защитные прозрачные экраны;
- 8 - защитные металлические экраны;
- 9 – концевик;

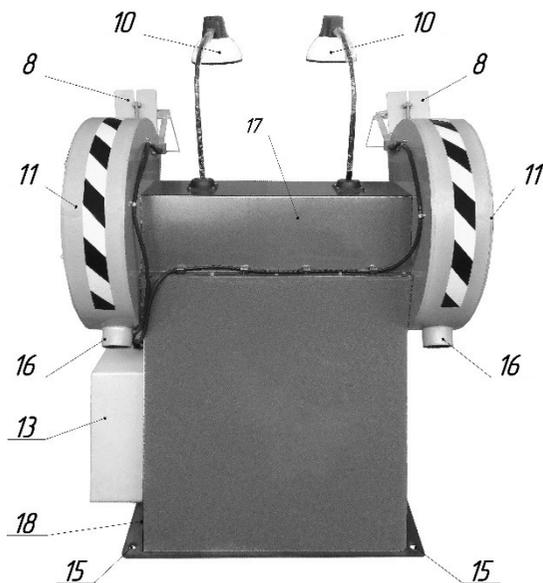

- 10 – светильники;
- 11 – защитные кожуха шлифовальных кругов;
- 12 – электрошкаф;
- 13 - включение сети;
- 14 - разъем (вилка-розетка);
- 15 - отверстия для крепления станка;
- 16 – патрубки для подключения ПУАМ
- 17– защитное ограждение вала;
- 18 - болт заземления станка;

Рис. 2 Общий вид станка

4	Поворотный выключатель	1	SA1	ПЕ-012/исп. 2	10А 1р+3з
5	Разъём (вилка-розетка)	1	AE	СЭ-014, СЭ-214	25 А / 380 В
6	Трансформатор понижающий	1	TU	ОСМ1-0,1 УЗ	220В/ 5-24 В
7	Предохранитель	1	FU	Автомат ВА 4729	6 А
8	Реле тепловое	1	FP	РТЛУ 1022-М2	17-25 А
9	Светильник станочный	2	HL	НКП-03-60-026	24В
10	Концевой выключатель	2	SB3	KZ-8111	5А

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право изменения типа комплектующих при сохранении технических характеристик, не ниже приведенных в таблице 3.

6.2. Работа электрической схемы.

6.2.1. Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 4. При включении разъёма АЕ напряжение подаётся на неподвижные контакты переключателя QF. После перевода переключателя QF («Сеть»), в положение «вкл», напряжение поступает на трансформатор понижающий Tr1 и через контакты кнопок «Стоп» на кнопку «Пуск». С трансформатора Tr1 напряжение через предохранитель FU подаётся на лампу HL.

При нажатии кнопки «Пуск» SB2 напряжение подаётся на катушку пускателя КМ, контакты КМ замыкаются и подают напряжение на электродвигатель М. Одновременно пускатель КМ встает на самоблокировку посредством контакта КМ 1.4. При нажатии кнопки SB1 «Стоп» цепь управления пускателя размыкается и электродвигатель останавливается.

Также при срабатывании концевого выключателя SB3 или SB4, цепь управления пускателя размыкается и электродвигатель останавливается.

Защита двигателя М осуществляется тепловым реле КК.

При применении магнитного пускателя с катушкой на 220 В запитывание цепи управления производится линейным напряжением 220 В.

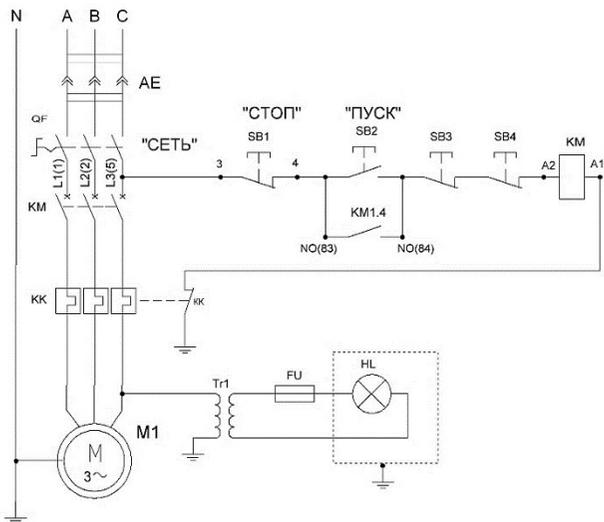


Рис. 4. Схема электрическая принципиальная

Данная модель станка ТШ-4РБ оборудована двумя концевыми выключателями SB3, SB4 (рис.4) модели см. таблицу 3, которые блокируют работу станка при поднятом защитном экране (рис.2 поз.7).

6.3 Сведения о наличии драгоценных металлов

• Пускатели электромагнитные серии ПМЛ 210Х-18, ПМЛ 210Х-25	Серебро - 2,7753 г.
• Пост кнопочный ПКЕ 222-2	Серебро CrM350 –ТУ117-1-392-94 – 0,08 г.
• Реле тепловое РТЛУ 1014-М2	Серебро - 0,1613 г.
• Автомат ВА 4729	Серебро - Не менее 0,3-0,5 г./полюс

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При хранении, транспортировке и установке станка на месте эксплуатации необходимо выполнять общие требования техники безопасности, действующие на предприятии-потребителе станка.

7.2. Требования к обслуживающему персоналу:

7.2.1. К работе на станке допускаются лица, прошедшие общий инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обученные приемам работы на станке и изучившие паспорт станка.

7.2.2. При эксплуатации станка необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности.

7.3. Требования безопасности при подготовке станка к работе:

- 7.3.1. Корпус станка должен быть надежно присоединен через заземляющий проводник к цеховому контуру заземления. Сопротивление цепи не более 4 Ом.
- 7.3.2. Шлифовальные круги должны быть испытаны и отбалансированы в сборе с планшайбами. Установка кругов должна производиться специально выделенным и проинструктированным рабочим. Перед началом работы необходимо осмотреть шлифовальные круги и убедиться в их пригодности к работе (видимые трещины – недопустимы), в наличии шайб-прокладок крепления шлифовальных кругов.
- 7.3.3. Для устранения незначительного радиального биения, вибрации, для правки рабочей поверхности шлифовальных кругов следует применять специальный инструмент (шарошку).
- 7.3.4. Необходимо постоянно контролировать зазор между шлифовальным кругом 9 (рис.2) и подручником 8, он должен быть не более 2 мм.
- 7.3.5. Необходимо постоянно контролировать зазор между шлифовальным кругом и металлическим экраном 11 (рис.2), он должен быть не более 6 мм.
- 7.3.6. Следить за тем, чтобы износ обоих шлифовальных кругов был примерно одинаковым; не допускать разности в диаметрах кругов более чем на 25%. Не производить обдирочные работы на боковых поверхностях кругов.
- 7.3.7. К работе на вновь установленном круге можно приступать только после пятиминутной обкатки на холостом ходу.
- 7.4. Требования безопасности при работе на станке.
- 7.4.1. Запрещается:
- работать на незаземленном станке, а также без защитных устройств, с неисправным ограждением;
 - работать с защитными экранами, светопропускная способность которых снижена более чем на 20% от номинальной светопропускной способности материала, из которого они изготовлены; (поликарбонатные экраны, защищенные с обеих сторон уплотнением по кромкам, срок службы 5 лет. Поликарбонатные экраны, защищенные с одной стороны или не защищенные, срок службы два года);
 - работать при недостаточной освещенности рабочей зоны;
 - работать на неисправном оборудовании;
 - при работающем станке производить наладку и устранение неисправностей;
 - загромождать проходы и проезды около станка заготовками и обработанными изделиями;
 - работать при таком износе круга, при котором невозможно отрегулировать зазор перемещением подручника;
 - работать на станке с явно выраженным биением круга (необходимо «шарошить» рабочую поверхность круга или произвести балансировку п. 4.3.7;
 - работать с зазором между шлифовальным кругом и подручниками более 2 мм.
- 7.4.2. Все работы по обслуживанию, ремонту и наладке производить при полной остановке станка.
- 7.4.3. При работе на станке следует находиться в стороне от опасной зоны траектории разлёта осколков при разрушении шлифовального круга.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА

8.1. При эксплуатации в течение всего срока службы для поддержания работоспособности и исправности станок должен подвергаться систематическому техническому обслуживанию и ремонту.

8.2. Указания по эксплуатации.

8.2.1. К работе на станке допускаются лица, соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие инструктаж и обучение.

8.2.2. Перед началом эксплуатации проверить исправность защитного заземления.

8.2.3. Проверить исправность вытяжного устройства пылеприемника

8.2.4. Основные типы работ по техническому обслуживанию следующие: ежесменный осмотр, постоянное поддержание чистоты, замена смазки подшипниковых узлов, профилактическая регулировка механизмов, обтяжка крепежа, замена изношенных деталей, профилактические испытания электрической части, текущий и средний ремонт, зачистка и обтяжка электрических контактов через каждые 1000 часов работы.

8.2.5. Смазка станка

8.2.5.1. Подшипниковые узлы смазаны на заводе-изготовителе станка. Станок поставляется полностью готовым к работе. После истечения гарантийного срока хранения или эксплуатации смазку необходимо пополнить.

8.2.5.3. Смазку станка производить в сроки, согласно разработанным на предприятии ППР, вручную, шприцеванием через пресс-масленку в зависимости от конструктивных особенностей узла.

8.2.5.4. Внутренние полости корпусов подшипников заполнять смазочным материалом ЦИАТИМ – 203 ГОСТ 8773-73 или ЦИАТИМ – 201 ГОСТ 6267-74 на 2/3 объема.

8.2.5.5. Смазку подшипников следует проводить не реже чем через каждые 2000 часов наработки. Смазку подшипников, работающих в тяжелых условиях (например, в пыльной или влажной среде), следует проводить с периодичностью не реже чем через каждые 1000 часов наработки.

8.2.5.6. Все трущиеся поверхности станка, смазка которых специально не оговорена, должны быть в период планового проведения технического обслуживания станка, равномерно покрыты смазочным материалом ЦИАТИМ – 203 ГОСТ 8773-73 или ЦИАТИМ – 201 ГОСТ 6267-74.

8.3. Указания по эксплуатации электрооборудования станка.

8.3.1. Категорически запрещается проводить ремонт электрического оборудования без полного отключения станка от питающей сети.

8.3.2. При уходе за электрооборудованием необходимо не реже 1 раза в месяц проверять состояние пусковой аппаратуры, обращая особое внимание на состояние контактов, проводки, надежность присоединений. Все детали должны быть очищены от пыли и грязи.

8.3.3. Периодичность технических осмотров электродвигателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже 1 раза в 2 месяца.

8.4. Лица, обслуживающие станок, должны знать его устройство и требования по технике безопасности.

8.5. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны фиксироваться в специальном журнале с указанием перечня выполненных работ, даты проведения и ответственного лица.

8.6. Перечень работ обязательных для выполнения в ходе ППР приведен в таблице 4.

Таблица 4.

№ п / п	Наименование работ	Периодичность	
		Ежедневно либо при наработке 10 часов	Ежемесячно либо при наработке 300 часов
1.	Внешний осмотр электротехнического оборудования (кабелей, двигателей, пускозащитных приборов, кнопок, лампочек, концевых выключателей). Контроль заземления	x	
2.	Регулировка одновременности замыкания силовых контактов пускателя. Срабатывание концевых выключателей. Очистка аппаратуры от пыли и грязи. Протяжка всех болтовых (винтовых) соединений.		X
3.	Замер сопротивлений изоляции обмоток статора электродвигателей, жил кабелей (силовых и управления) относительно корпуса станка		x
4.	Внешний осмотр механической части станка, очистка от пыли и грязи, контроль отсутствия повышенной температуры подшипниковых узлов (температура поверхности более 70°C, т.е. отсутствует возможность длительное время держать руку на поверхности), контроль отсутствия посторонних звуков	x	
5.	Обтяжка болтовых соединений, регулировка зазоров, люфтов. Натяжка ремней.		x

ВНИМАНИЕ!

На вновь установленный станок следует завести журнал учета технических осмотров (ТО) и технических ремонтов (ТР), в котором должны быть указаны даты проведения каждого ТО и ТР, Ф.И.О. лиц, проводивших ТО и ТР с их росписями, Ф.И.О. ИТР под чьим руководством проводились ТО и ТР, лицо за которым закреплен данный станок. Несоблюдение вышеописанных условий и требований проведения работ согласно главе 8 данного руководства по эксплуатации может привести к преждевременному выходу из строя оборудования, вследствие чего изготовитель имеет право на снятие с себя всех гарантийных обязательств.

8.7. Срок службы

8.7.1. Срок службы станка до первого капитального ремонта – 9 лет.

8.7.2. Срок эксплуатации станка – 12 лет.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Проявление неисправности	Вероятная неисправность	Способ устранения
Нагрев подшипниковых узлов свыше 70°C	Недостаточный либо чрезмерный объем смазки	Довести количество смазки до оптимального
При нажатии на кнопку «Пуск» двигатель не	Отсутствие одной из фаз, либо значительный	Проверить состояние

включается, гудит или вибрирует	перекос напряжения	электросети
	Заклинивание подшипника	Устранить заклинивание или заменить подшипник
Повышенный шум и вибрация при работе	Ослаблены крепления станка	Закрепить станок
	Вышел из строя подшипник	Заменить подшипник
	Не закреплен корпус подшипника	Закрепить
	Биение шлифовальных кругов	«Прошарошить» отбалансировать шлифовальные круги, проверить крепление станка
Нагрев элементов электрооборудования свыше 50°C	Ослаблены либо окислены электрические соединения	Зачистить и затянуть соединения
Неравномерное вращение шпинделя	Недостаточное натяжение ремней	Натянуть ремни
Неудовлетворительное качество обрабатываемой поверхности, высокая шероховатость	Биение шлифовальных кругов Вибрации при работе станка	Устранение данных дефектов описано выше
На корпусе станка появляется напряжение	Отсутствует или плохой контакт в цепи заземления	Восстановить заземление
Станок не запускается или самопроизвольно отключается	Напряжение в сети не соответствует требованиям	Проверить величину напряжения в сети
	Выход из строя элементов эл. схемы	Найти неисправность и устранить

10. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ И ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сводная ведомость стандартных и покупных изделий приведена в виде таблицы 6.

Таблица 6

№	Наименование	Кол-чество	Тип	Характеристики
1	Подшипник	2	УКР217Р2317	Корпусной
2	Ремни	2	В-1700 ГОСТ 1284.1-89	40 град.
3	Шлифовальный круг 600x50x203	2	Форма ПП по ГОСТу 52781-07	25А40 СМ2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право изменения типа комплектующих при сохранении технических характеристик, не ниже приведенных в таблице 6.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Поставщик гарантирует качество станка в течение гарантийного срока 24 месяцев с момента отгрузки Покупателю.

11.2. Гарантия качества не распространяется на быстроизнашивающиеся и расходные материалы (приводные ремни, лампу освещения, точильно-шлифовальные круги).

11.3. Покупатель имеет право предъявить требования о проведении гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока при условии соблюдения всех требований по эксплуатации оборудования, изложенных в руководстве по эксплуатации. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- несанкционированный ремонт оборудования;
- выход из строя в результате перегрузки;
- выход из строя в результате нарушения порядка ввода в эксплуатацию или системы профилактического, планового обслуживания (очистка, смазка, настройка, регулировка);
- повреждения при транспортировке или хранения у Покупателя;
- естественный износ при интенсивной эксплуатации.

11.4. Требования о проведении гарантийного обслуживания предъявляются в виде рекламации, в которой покупатель указывает:

- наименование, дату приобретения оборудования, номер накладной и счет-фактуры, заводской номер;
- дату ввода в эксплуатацию, режим эксплуатации;
- дату возникновения проявлений неисправности;
- подробное описание проявлений неисправности;
- Ф.И.О. и должность ИТР ответственного за обслуживание и эксплуатацию оборудования, телефон для связи.

11.5. Бесплатно для покупателя устраняются только недостатки, возникшие по вине изготовителя. При выявлении дефектов, возникших по вине покупателя, последний оплачивает стоимость технической экспертизы и ремонта по согласованным дополнительным расценкам.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование изделия:

СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ТШ-4РБ

Заводской номер: **№ 2.347.21**

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным к эксплуатации и соответствующим требованиям ТУ 3813-006-22736285-2008.

М.П.

/подпись/

2022 г.