

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Вертикально-фрезерный станок  
FP – 48 SP**

**[www.poip.ru](http://www.poip.ru)  
[info@poip.ru](mailto:info@poip.ru)  
(812) 318-33-46**



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ РОСС CZ.АЯ80.В03503

Срок действия с 08.12.2003 по 07.12.2006

№ 5826716

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
ИНФОРМАЦИОННО-СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА ГОССТАНДАРТА РОССИИ В Г.ПРАГЕ

Petržilkova 29/2514 158 00 Praha 5 Чешская Республика  
Аттестат аккредитации - РОСС CZ.0001.11АЯ80  
тел.: + 420/251613597; факс: + 420/251612654, e-mail: gost@gost.cz, http://www.gost.cz/

**ПРОДУКЦИЯ**

Оборудование металлообрабатывающее «ПРОМА»  
Станки вертикально-фрезерные в соответствии с приложением № 1, включая принадлежности в соответствии с приложением № 2 и запасные части серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

38 1610

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ Р 50786-95,  
ГОСТ Р МЭК 60204.1-99

КОД ТН ВЭД:

8459 39 000 0

**КОПИЯ ВЕРНА**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

фирма PROMA CZ s.r.o.  
Dobruška, Mělníky 38, 518 01, Чешская Республика; тел.+ 420/494 629011, факс: + 420/494 629028

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

фирме PROMA CZ s.r.o.  
Dobruška, Mělníky 38, 518 01, Чешская Республика; тел.+ 420/494 629011, факс: + 420/494 629028

**НА ОСНОВАНИИ**

- 1)Сводного протокола сертификационных испытаний № 71-3527 от 27.11.2003 и CE сертификатов №№ E-31-20383-03, E-31-20384-03 от 06.06.2003 о соответствии директивам 98/37/ЕС, 73/23/ЕЕС, выданных испытательной лабораторией Машиностроительного испытательного института, Hudcova 56B, 621 00 Brno Чешская Республика; Аккредитация : РОСС CZ.0001.21АЯ22
- 2)Протокола № 71-3530/SJ от 20.11.2003 проверки и анализа состояния производства фирмы PROMA CZ s.r.o.
- 3)Декларации фирмы PROMA CZ s.r.o. о соответствии от 19.11.2003

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации За.  
Маркировка продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.

Руководитель органа  
Эксперт



*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

Л.С.Штальян  
инициалы, фамилия

Д.Ганко  
инициалы, фамилия



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**



№1016306 ❄

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

РОСС CZ.АЯ80.В03503

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

Оборудование металлообрабатывающее  
Станки вертикально-фрезерные фирмы  
PROMA CZ s.r.o.

Технические условия  
изготовителя

**38 1610**  
8458 39 000 0

**1. Станки вертикально-фрезерные  
тип:**

FP-45 P, FP-48 SP, FPX-20 E, FP-16 K,  
FPX-25E, FP-25, FP-40P

**38 1610**  
8458 39 000 0

**2. Станки вертикально-фрезерные  
универсальные тип:**

FHV-50 P, FHV-50 V, FHV-50 PD,  
FVV-125 PD, FHVP-300, FHVP-300D,  
FN-400D, FHV-40P, FHVN-260

КОПИЯ ВЕРНА




Руководитель органа

Эксперт

  
 подпись  
  
 подпись



Л.С.Штальман

инициалы, фамилия

Д.Ганко

инициалы, фамилия

## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



№1016307 \*

### ПРИЛОЖЕНИЕ №2

РОСС СЗ.АЯ80.В03503

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

**Оборудование металлообрабатывающее  
Принадлежности к станкам вертикально-фрезерным  
фирмы PROMA CZ s.r.o.**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8466 93 95<br>8466 93 95<br>8466 93 95<br><br>8466 20 99<br>8466 20 99<br>8466 93 95<br>8466 10 10<br>8466 10 10<br>8466 10 90<br>8466 93 95<br>8466 93 95<br>8466 93 95<br>8466 93 95<br>8466 20 99<br>8466 30 00<br>8466 20 99<br>8205 70 00<br>8466 94 90<br>8466 92 80 | - подставка под фрезерной станок<br>- продольная подача PS 201/45<br>- частотный преобразователь<br>FMO-1, FMO-2, FMO-3, FMO-4, FMO-6<br>- сверлильный патрон<br>- цанговый патрон с цангами<br>- переходная втулка<br>- фрезерная оправка<br>- оправка для сверл. патрона<br>- резбонарезная головка ZH-5M 12<br>- зажимной патрон для расточной головки VH 50<br>- ножи для расточной головки VH 50<br>- цифровое измерение<br>- охлаждающий агрегат<br>- комплект прихватов<br>- делительная головка<br>- цанги<br>- поворотный стол<br>- магнитный штатив<br>- стол для фрезерного станка BX1, BX2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

КОПИЯ ВЕРНА

*[Handwritten signature]*



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Л.С.Штальман

инициалы, фамилия

Д.Ганко

инициалы, фамилия

## Содержание

	Страница
1. Введение.	7
1.1. Общие сведения.	7
1.2. Назначение.	7
1.3. Применение.	7
1.4. Знаки по технике безопасности.	7
2. Комплект поставки.	9
2.1. Вид упаковки.	9
2.2. Содержание упаковки.	9
3. Описание оборудования.	9
3.1. Технические характеристики.	9
3.2. Уровень шума оборудования.	10
3.3. Узлы и детали станка.	10
3.4. Краткое описание конструкции оборудования.	11
3.5. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.	11
3.6. Место расположения рабочего во время работы на оборудовании.	11
4. Монтаж и установка	11
4.1. Транспортировка.	11
4.2. Подготовка оборудования к монтажу.	11
4.3. Монтаж.	12
4.4. Установка.	12
5. Пуско-наладочные работы.	12
5.1. Пульт управления станком.	13
5.2. Первоначальный пуск и обкатка.	13
6. Описание работы оборудования.	14
6.1. Описание методов наладки и работы на оборудовании.	14
7. Электрооборудование.	17
7.1. Схема станка.	17
7.2. Перечень элементов схемы.	17
8. Техническое обслуживание	18
8.1. Общее положение.	18
8.2. Смазка оборудования.	19
9. Специальное оснащение.	20
10. Демонтаж и утилизация.	20
11. Заказ запасных частей	20
12. Форма заказа запасных частей.	21
13. Схемы узлов и деталей.	22
14. Правила техники безопасности.	25
15. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».	29
16. Гарантийный талон и паспортные данные.	31
17. Заявка на пуско-наладочные работы.	32
18. Заявка на проведение работ.	33
19. Приложение по оснастке.	34

## 1. Введение.

### 1.1. Общие сведения.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку вертикально-фрезерного станка **FP – 48 SP** производства фирмы «**PROMA**». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка. Не включайте станок до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пуско-наладочных работ.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Инструкция не должна быть утеряна в процессе работы. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

### 1.2. Назначение.

Станок **FP – 48 SP** предназначен для фрезерной обработки деталей из различного материала и для ответственного сверления.

### 1.3. Применение.

Станок **FP – 48 SP** находит широкое применение в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

### 1.4. Знаки по технике безопасности.

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие знаки, указывающие на исходящую опасность (см. рис.)

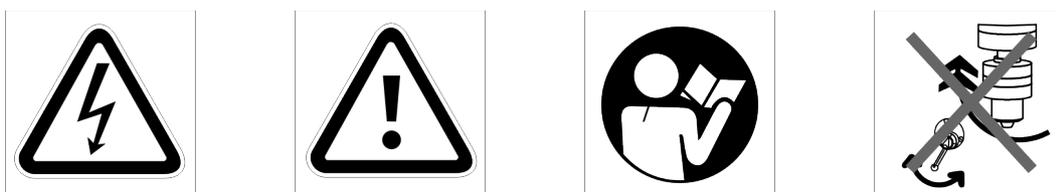
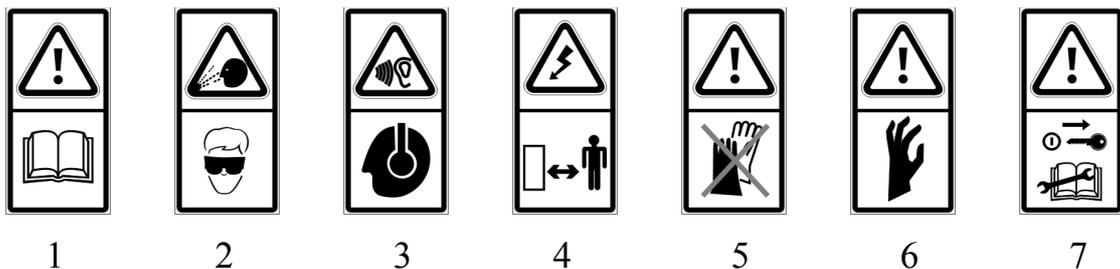


Рисунок 1.

8

9

10

11

**Описание значений расположенных на станке знаков по технике безопасности.**

1. **Внимание!** Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации! (знак расположен на правой стороне коробки передач).
2. **Внимание!** При работе на станке используйте средства для защиты глаз! (знак расположен на правой стороне коробки передач).
3. **Внимание!** При работе на станке используйте средства для защиты слуха! (знак расположен на правой стороне коробки передач).
4. **Внимание!** При открытой дверце существует опасность поражения электрическим током!
5. **Внимание!** Не работайте на станке в перчатках! (знак расположен на лицевой стороне фрезерной головки).
6. **Внимание!** Существует опасность получения механической травмы рук! (знак расположен на лицевой стороне фрезерной головки).
7. **Внимание!** Сохраните инструкцию по эксплуатации для заказа запасных частей! (знак расположен на правой стороне коробки передач).
8. **Внимание!** Существует опасность поражения электрическим током! (знак расположен на крышке клеммной коробке электродвигателя).
9. **Внимание!** Существует опасность получения механической травмы. (знак расположен на правой стороне коробки передач).
10. **Внимание!** Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации! (знак расположен на лицевой стороне коробки передач)
11. **Внимание!** Не переключайте скорость вращения шпинделя до полной его остановки! (знак расположен на лицевой стороне коробки передач)

**2. Комплект поставки.**

## **2.1. Вид упаковки.**

Фрезерный станок поставляется в фанерном ящике, в собранном виде.

## **2.2. Содержание упаковки.**

1. Патрон 3 – 16 B18 – 1 шт.
2. Конус патронный Mk IV – 1 шт.
3. Штанга крепления инструмента с колпачком – 1 шт.
4. Переходной конус Mk III – Mk IV – 1 шт.
5. Ручка перемещения шпиндельной головки – 1 шт.
6. Штурвал тонкой подачи шпинделя – 1 шт.
7. Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя – 1 шт.
8. Штурвал подачи стола – 3 шт.
9. Ручка для штурвала подачи стола – 3 шт.
10. Стопор M6 – 3 шт.

### **Инструмент.**

1. Ключ для зажима свёрл – 1 шт.
2. Клин для снятия инструмента – 1 шт.
3. Ключ торцевой шестигранный 6; 5 – 2 шт.
4. Ключ рожковый 22 X 24 – 1 шт.
5. Отвёртка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации.

## **3. Описание оборудования.**

### **3.1. Технические характеристики.**

Диапазон оборотов	80 - 1250 об/мин.
Количество скоростей	6.
Скорость подачи шпинделя	0,06; 0,09; 0,13; 0,20; 0,25; 0,36 мм/об.
Макс. диаметр сверления	45 мм.
Рекомендуемый макс. диаметр концевой фрезы	32 мм.
Рекомендуемый макс. диаметр торцевой фрезы	80 мм.
Наклон фрезерной головки	90°.
Размер стола	800 × 240 мм.
Размер станины	400 × 620 мм.
Общая высота станка	1400 мм.
Рабочий ход шпинделя	130 мм.
Вылет шпинделя	279 мм.
Макс. расстояние шпинделя от стола	425 мм.

Т - образный паз	14 мм.
Конус шпинделя	МК IV.
Потребляемая мощность	1500 Вт./400 В.
Напряжение	3/NPE AC/400 В, 50 Гц.
Защита двигателя	IP 54.
Масса станка	380 кг.

### 3.2. Уровень шума оборудования.

#### Уровень акустической мощности (A) оборудования ( $L_{wa}$ ).

$L_{wa} = 76.6$  Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

$L_{wa} = 71.7$  Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

#### Уровень шума (A) на рабочем месте ( $L_p A_{eq}$ ).

$L_p A_{eq} = 73.0$  Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

$L_p A_{eq} = 70.4$  Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

### 3.3. Узлы и детали оборудования.

1. Электродвигатель главного привода.
2. Фрезерная головка с коробкой передач.
3. Пульт управления.
4. Ручка переключения диапазона скоростей шпинделя.
5. Ручка переключения скорости вращения шпинделя.
6. Шпиндель.
7. Ручка зажима подачи шпинделя.
8. Защитный экран.
9. Стол.
10. Маховик ручной поперечной подачи стола.
11. Маховик ручной продольной подачи.
12. Ручка перемещения фрезерной головки.
13. Ручка подачи шпинделя.
14. Маховичок микроподдачи шпинделя.
15. Маховичок выбора скорости подачи шпинделя.
16. Стойка станка.
17. Основание.

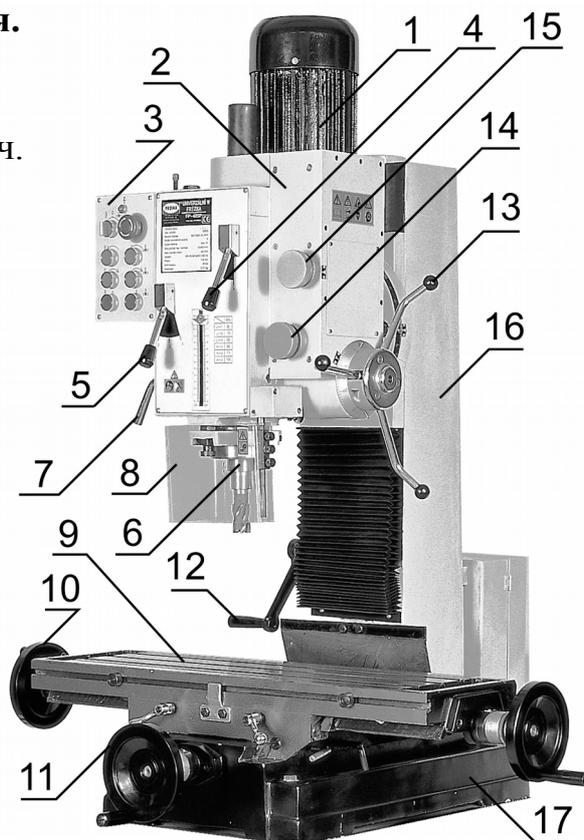


Рисунок 2.

### **3.4. Краткое описание конструкции оборудования.**

Корпусные детали станка FP – 48 SP, стол 9 и основание 17 изготовлены из чугуна, что придаёт станку жёсткость и устойчивость к вибрациям. Главный привод фрезерного станка обеспечивается асинхронным двигателем 1, который соединён с коробкой передач. Фрезерная головка 2 с коробкой передач сконструирована так, что может наклоняться вправо и влево, на стойке фрезерного станка, для работы шпинделя под углом. Стойка фрезерного станка установлена на основании 17, составной частью которого является крестообразный подвижный стол. Продольная подача стола производится вручную с помощью моховика 11. Поперечная подача стола производится вручную с помощью моховика 10.

### **3.5. Количество персонала необходимое для работы на оборудовании.**

На данном станке, одновременно может работать только один человек.


**Внимание!** На станке должны работать только лица старше 18 лет.

### **3.6. Место расположения персонала во время работы на оборудовании.**

Для правильного и свободного управления станком рабочий должен находиться с лицевой стороны станка. Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми механизмами станка (их описание приведено в данной инструкции).

## **4. Монтаж и установка.**

### **4.1. Транспортировка.**

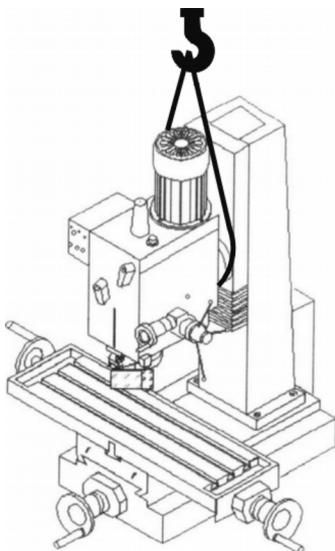

**Внимание!** Во время сборки станка и при его транспортировке необходимо соблюдать максимальную осторожность.

### **4.2. Подготовка оборудования к монтажу.**

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы оборудования. Для удаления этого защитного состава чаще всего используется керосин или другие обезжиривающие

Рисунок 3.

растворы. При удалении защитного материала **не используйте нитро растворители**, они негативно влияют на краску станка.

После очистки станка от защитного материала все шлифованные и трущиеся поверхности необходимо смазать машинным маслом.

#### **4.3. Монтаж.**

Для сборки станка достаньте из упаковки всё содержимое и проверьте наличие всех комплектующих по списку, приведённому в главе 1 «Комплект поставки».

Станок поставляется в собранном виде, его сборка заключается в установке снятых для транспортировки ручек управления и защитного экрана.

#### **4.4. Установка.**

**Внимание!** В целях обеспечения безопасности и надежной работы станка, правильно (по уровню) установите и прочно закрепите станок на столе или на специальной подставке (подставкой может служить жесткая поверхность, которая отвечает основным характеристикам станка и его рабочей нагрузке).

Несоблюдение этих условий может привести к непредвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно места для работы и управления.


#### **Схема установки оборудования.**

### **5. Пуско-наладочные работы.**

Пуско-наладочные работы предназначены для восстановления заводских установок, которые могут быть нарушены при его транспортировке, с последующим приведением станка в рабочее состояние.

Для долговечной и безотказной работы станка, до начала его эксплуатации необходимо провести пуско-наладочные работы которые включают в себя:

- Проверку геометрической точности (размещение узлов и деталей станка относительно друг друга).

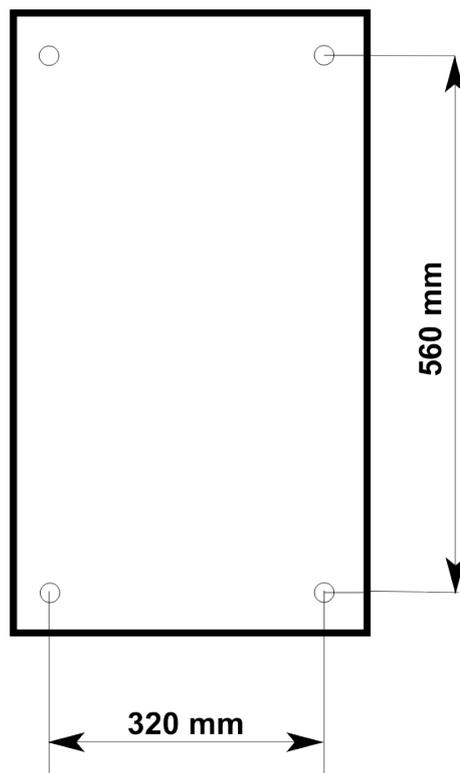

- Проверку технических параметров (установка заданных зазоров и предварительных натяжений).
- Проверка технологической точности (проверка заданной точности обработки на всех режимах станка).
- Необходимо проверить крепление всех деталей и узлов и при необходимости протянуть и отрегулировать их, так как в процессе транспортировки первоначальные установки могут быть утеряны.

Рисунок 4.

**Внимание!** от качества пуско-наладочных работ зависит срок службы оборудования.

**Внимание!** пуско-наладочные работы на станке должен проводить квалифицированный специалист.

**Внимание!** пуско-наладочные работы можно заказать в службе сервиса компании «ПРОМА». Условия заказа и проведения пуско-наладочных работ оговорены в разделе «Условиях гарантийного сопровождения».

### 5.1. Пульт управления станком.

1. Тумблер переключения режимов работы станка (Сверление / нарезание резьбы).
2. Кнопка включения вращения шпинделя против часовой стрелки в режиме сверления.
3. Кнопка включения вращения шпинделя по часовой стрелке в режиме сверления.
4. Кнопка выключения вращения шпинделя в режиме сверления.
5. Кнопка включения вращения шпинделя против часовой стрелки в режиме сверления.
6. Кнопка включения вращения шпинделя по часовой стрелке в режиме сверления.
7. Кнопка выключения вращения шпинделя в режиме сверления.
8. Кнопка аварийного выключения станка.
9. Индикаторная лампа наличия напряжения на станке.


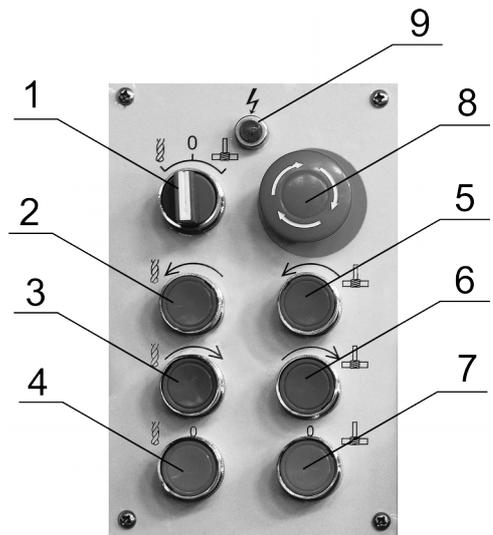


Рисунок 5.

### 5.2. Первоначальный пуск и обкатка.

**Внимание!** Перед первым включением станка на нём должны быть проведены пускона-

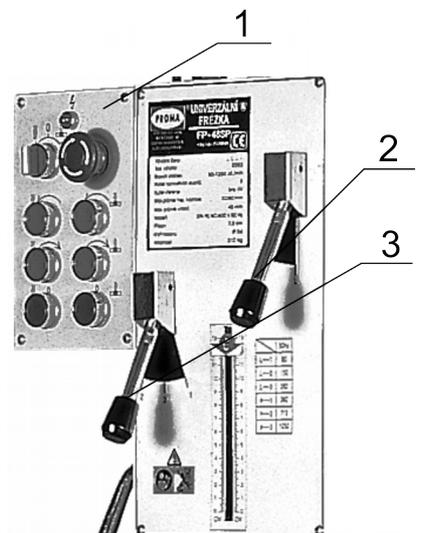

дочные работы. Станок должен быть подключён к трёхфазной электрической сети с напряжением 380 В.

Ручками **2** и **3** (См. рис. 6.) переключения скорости вращения шпинделя выберите самые низкие обороты. Переключателем режимов работы станка выберите режим сверления. Кнопкой **3** (См. рис. 5.) включения Рисунок 6. шпинделя по часовой стрелке в режиме сверления включите станок, если нет посторонних звуков, постепенно увеличивайте обороты шпинделя. Установив максимальные обороты шпинделя, оставьте работать станок без нагрузки в течение 15 минут.

**Внимание!** Не переключайте скорость вращения шпинделя до полной его остановки!

В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с сервисной службой компании «ПРОМА» для получения консультаций или для заказа технического обслуживания вашего оборудования.

## **6. Описание работы оборудования.**

### **6.1. Описание методов наладки и работы оборудования.**

#### **Установка высоты фрезерной головки.**

Данная регулировка нужна для изменения расстояния между столом и фрезерной головкой при изменении высоты обрабатываемой заготовки.

**Внимание!** При увеличении выхода шпинделя из фрезерной головки точность и качество обработки ухудшаются.

Для изменения высоты фрезерной головки открутите два стопорных винта **1** с левой стороны стойки станка и ручкой **2** изменения высоты фрезерной головки установите требуемую высоту. Стопорные винты **1** снова закрутите (См. рис. 6.).

#### **Установка инструмента в шпиндель станка.**


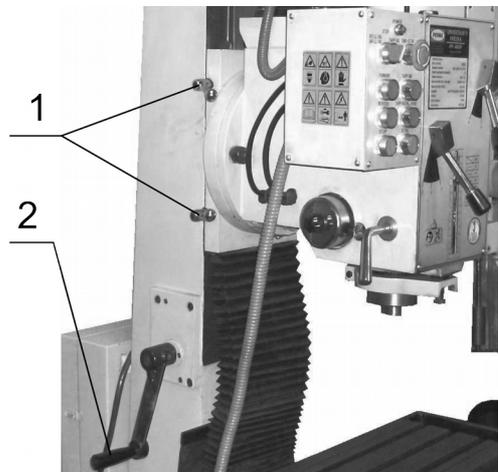


Рисунок 6.

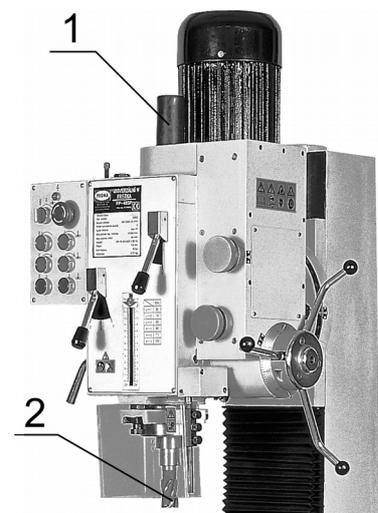


Для установки инструмента в шпиндель станка снимите колпачок **1** с инструментального штока. Установите минимальные обороты шпинделя. В шпиндель станка установите инструмент **2** с конусной оправкой МК IV и с внутренней резьбой М 12 вместо хвостовика. Удерживая конусную оправку с инструментом одной рукой, другой закрутите инструментальный шток. Затяните инструментальный шток ключом. Вставьте колпачок **1** инструментального штока на место. Установите выбранную скорость вращения шпинделя (См. рис. 7.).

Рисунок 7.

**Включение микроподачи шпинделя.**

Микроподача используется для точной обработки материала при вертикальной подаче шпинделя. Например, при расточке глухих отверстий.

Включается микроподача **2** шпинделя с помощью перемещения ручки **1** от станка. Для отключения микроподачи и включения ручной подачи ручку **1** необходимо переместить к станку (См. рис.8.).

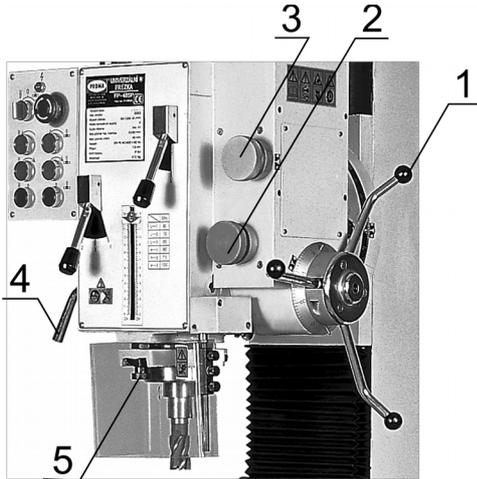

При использовании микроподачи, на маховичке **3**, выбора скорости автоматической подачи должно быть установлено нулевое значение.

**Регулировка длины хода шпинделя.**

Регулировка длины хода шпинделя нужна для ограничения глубины обработки заготовки. Например, при: сверлении, нарезании резьбы, расточке и т.д.

Длина хода шпинделя регулируется винтом **5**, расположенным под лицевой панелью фрезерной головки, который перемещает упор, ограничивающий длину хода шпинделя. Контролируется длина хода шпинделя по шкале, которая расположена на лицевой панели фрезерной головки. Ручка **4** фиксирует вертикальное положение шпинделя (См. рис.8.).

Рисунок 8.

**Выбор скорости вращения шпинделя.**

Положения ручки, переключения диапазона скоростей шпинделя, обозначается буквами «Н» и «L» (См. рис. 9.).

Положения ручки, переключения скоростей вращения шпинделя, обозначается цифрами «1» «2» «3» (См. рис. 10.).

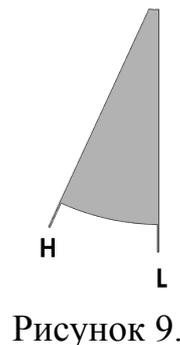
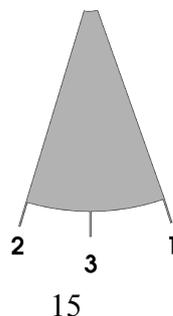


Рисунок 9.

L---1	80
L---2	15
L---3	260
H---1	380
H---2	710
H---3	1250

Скорость шпинделя подбирается из вариантов положений Рисунок 10. обеих ручек по таблице 1.

Таблица 1.

**Внимание!** Не переключайте скорость вращения шпинделя до полной его остановки!

### Выбор скорости автоматической подачи шпинделя

Для включения автоматической подачи шпинделя вращайте маховичок 3 (См. рис. 11.) до установки скорости подачи в одно из положений (0,06; 0,09; 0,13; 0,20; 0,25; 0,36 мм/оборот.), со значением отличным от нуля, затем переместите ручку 1, ручной подачи от станка.

Для выключения автоматической подачи шпинделя вращайте маховичок 3 до нулевой отметки, при этом останется включенной микроподача шпинделя.

Для отключения микроподдачи и включения ручной подачи ручку 1 необходимо переместить к станку (См. рис.11.).

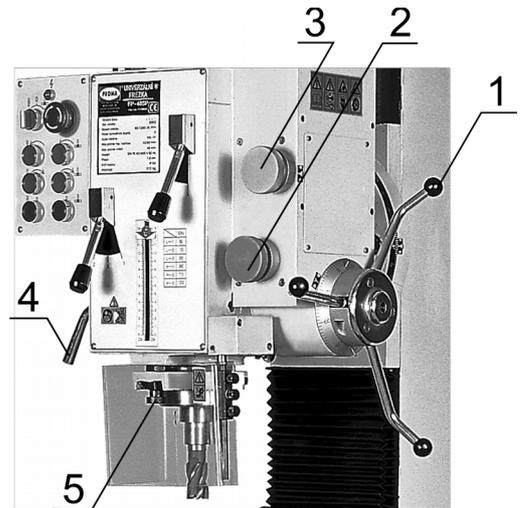


Рисунок 11.

**Внимание!** Не переключайте скорость подачи шпинделя до полной его остановки!

### Продольное и поперечное перемещение стола.

Продольное и поперечное перемещение стола осуществляется вручную, с помощью маховичков соответствующего перемещения, при отпущенных стопорных винтах.

На фрезерном станке FP – 48 SP, за дополнительную оплату, может быть установлена электромеханическая подача поперечного перемещения стола.

### Регулировка наклона фрезерной головки.

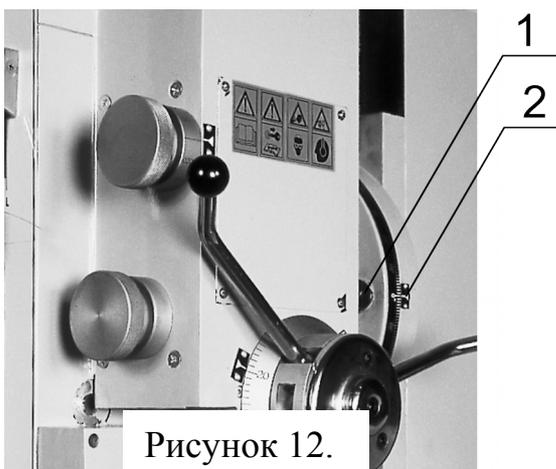


Рисунок 12.


Регулировка наклона фрезерной головки нужна для обработки заготовки под углом.

Для установки фрезерной головки под углом открутите две зажимные гайки 1 с двух сторон станка, удерживающие фрезерную головку в вертикальном положении. Вручную накло-

ните головку на требуемый угол, контролируя угол наклона головки по шкале 2 на правой стороне станка (См. рис. 12.). Затем снова затяните зажимные гайки.

**7. Электрооборудование.**

**7.1. Схема станка.**

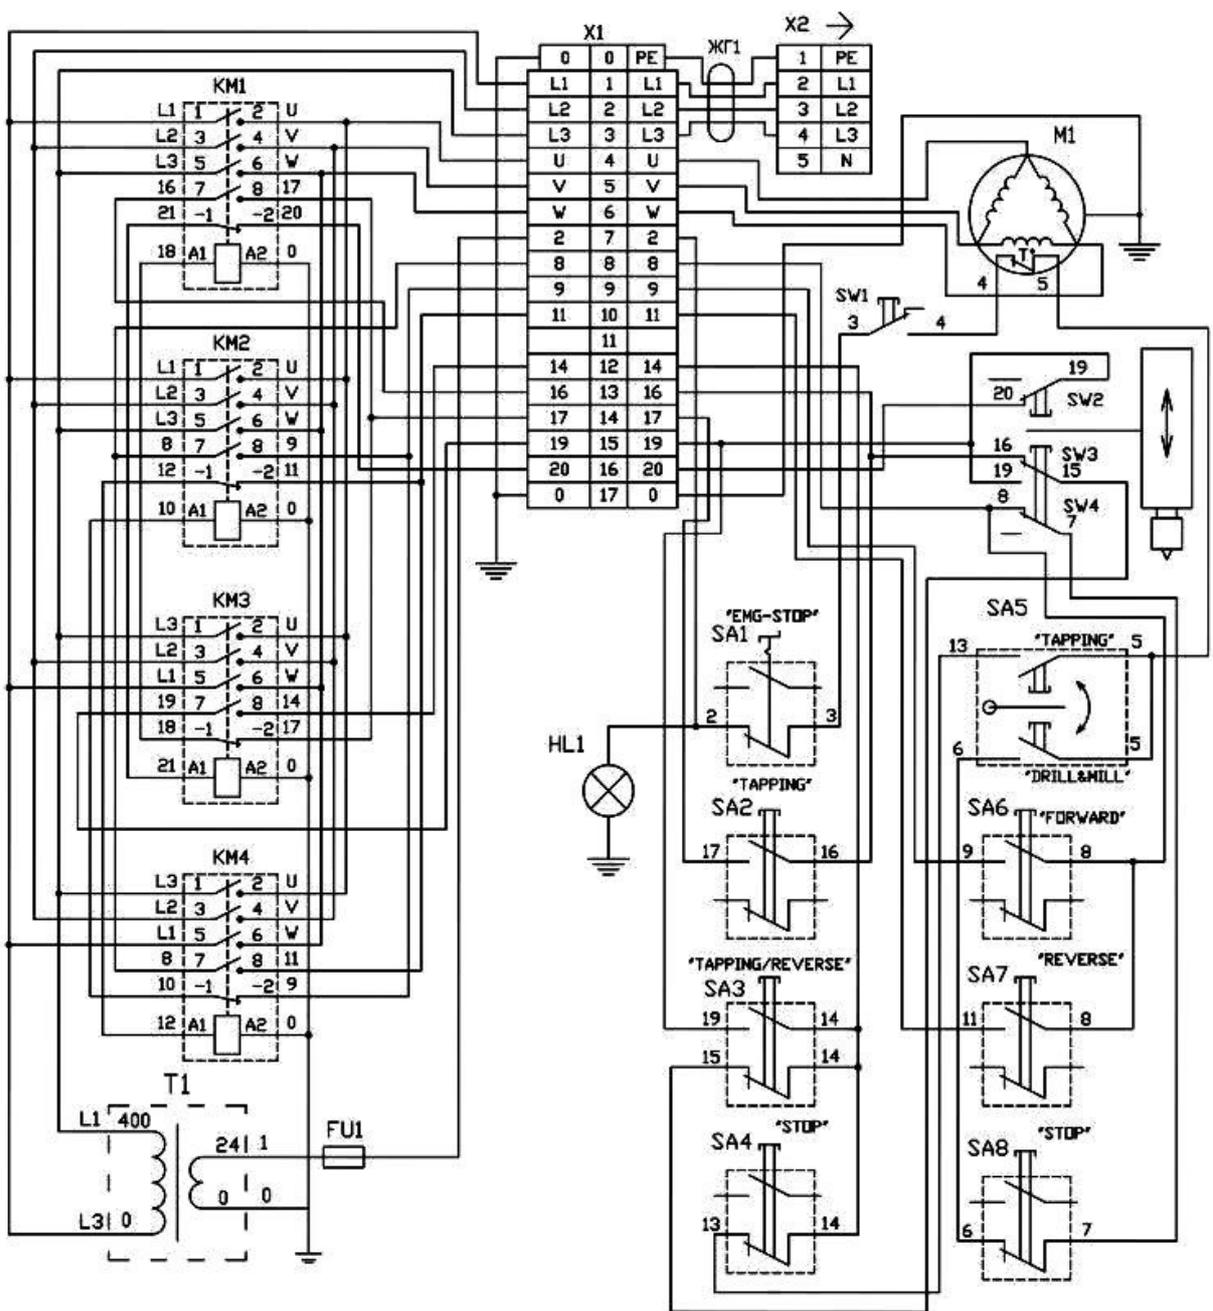

**7.2. Перечень элементов схемы.**

- KM1 – Реле включения режима нарезания резьбы вперёд;
- KM2 – Реле включения режима сверления вперёд;
- KM3 – Реле включения режима нарезание резьбы назад;
- KM4 – Реле включения режима сверление назад;
- HL1 – Индикаторная лампа наличия напряжения;
- SW1 – Выключатель блокировки защитного экрана

Таблица 2.

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
	<b>Предохранители</b>		
FU1	Плавкий предохранитель	1	
	<b>Лампы</b>		
HL1	Лампа 24V	1	
	<b>Коммутационные реле</b>		
KM1...KM4	B16-40-00	4	
	<b>Электродвигатель</b>		
M1	YS9024 AC/400V 50Hz 1500W	1	
	<b>Коммутационные изделия</b>		
SA1	Кнопка комбинированная с фиксацией LAY7(090)	1	
SA2..SA4	Кнопка комбинированная LAY7(090)	3	
SA5	Переключатель комбинированный LAY7(090)	1	
SA6..SA8	Кнопка комбинированная LAY7(090)	3	
SW1...SW4	Концевой выключатель LXW16-16/21C	4	
	<b>Трансформаторы</b>		
T1	BK50 - 400/24V	1	
	<b>Разъёмы</b>		
X1	Клеммник	1	
X2	Вилка	1	

## 8. Техническое обслуживание

### 8.1. Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специалист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые манипуляции на фрезерном станке FP – 48 SP должны проводиться только в состоянии покоя, когда станок не работает и отключён от электрической сети (вынут штепсель подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специалистом (электромехаником).

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.

### 8.2. Смазка оборудования.

#### Смазки и их аналоги, рекомендованные для использования в оборудовании «PROMA».

Таблица 3

Место использования	Паспортные марки масел	Рекомендуемые марки масел	Характеристика рекомендуемых масел и условия подбора аналогов.
Подшипниковые узлы. Передаточные механизмы.	Пластическая смазка Mogul LA 2	BEACON EP 2 или MOBILUX EP 2	Пластическая смазка KP 2 N-20 по DIN 51825, КЛАСС /вязкости/ NLGI обозначается по DIN 51502 как пластичная смазка KP 2 N-20
В картере коробки скоростей. Защита от коррозии.	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Mobil DTE Heavy Medium. Shell Turbo T-68.	Класс вязкости ISO 68.соответствует DIN 51515-7. DIN 51517

Пластическую смазку MOGUL LA2. рекомендуется использовать в механизмах перемещения стола и фрезерной головки. Пластическую смазку дополняйте после 30-40 часов работы станка.

Масло MOGUL LK 22 используется для защиты шлифованных, трущихся поверхностей станка, в масленках и в коробке скоростей станка. Первую замену находящегося в шпиндельной го-

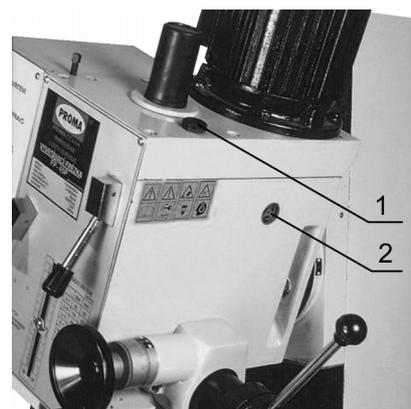


Рисунок 13.

ловке масла рекомендуем произвести, приблизительно через 30- 40 часов эксплуатации станка. Вторую замену масла произведите после 200- 250 часов работы станка. Последующие регулярные замены масла в шпиндельной головке производите один раз в год при работе станка не более 8 часов в день. Доливается масло в коробку передач сверху, через пробку 1 фрезерной головки. Уровень масла в коробке передач контролируется через смотровое окошко 2, расположенное справа на фрезерной головке (См. рис. 13.).

## **9. Специальное оснащение.**

Специальным оснащением являются дополнительные детали и приборы (представленные в приложении данной инструкции), которые можно приобрести дополнительно.

### **Перечень дополнительного оборудования на станок FP – 48 SP**

1. Подставка под станок.
2. Электромеханический привод поперечной подачи стола.
3. Машинные тиски.
4. Сверлильные патроны.
5. Резьбонарезная головка.
6. Переходные втулки.
7. Оправки для фрез.
8. Набор фрез.
9. Набор цанг.

Исчерпывающий перечень специальных принадлежностей приведен в каталоге продукции. При необходимости Вы можете получить этот каталог бесплатно в наших филиалах. Возможна также консультация по вопросам эксплуатации нашего оборудования и использования специальных принадлежностей и приборов, с нашим сервисным специалистом.

## **10. Демонтаж и утилизация.**

- Отключите станок от электросети;
- демонтируйте станок;
- Все части распределите согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдайте их для промышленной утилизации.

## **11. Заказ запасных частей.**

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

- А) марку оборудования;
- Б) заводской номер оборудования – номер машины;
- В) год производства и дату продажи станка;
- Д) номер детали на схеме.



## 12. Форма заказа запасных частей.

Уважаемый владелец оборудования PROMA

Для заказа запасных частей и комплектующих просим Вас пользоваться следующим бланком заказа:

Тел. / 095 / 411-91-96

### ЗАЯВКА-ЗАКАЗ

Название фирмы: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_




Модель оборудования	Заводской номер	Год выпуска


Наименование запасной части, узла	Кол-во ШТУК.	Марка, тип, размер	Страница паспорта	Номер позиции из паспорта




### Фрезерная головка.

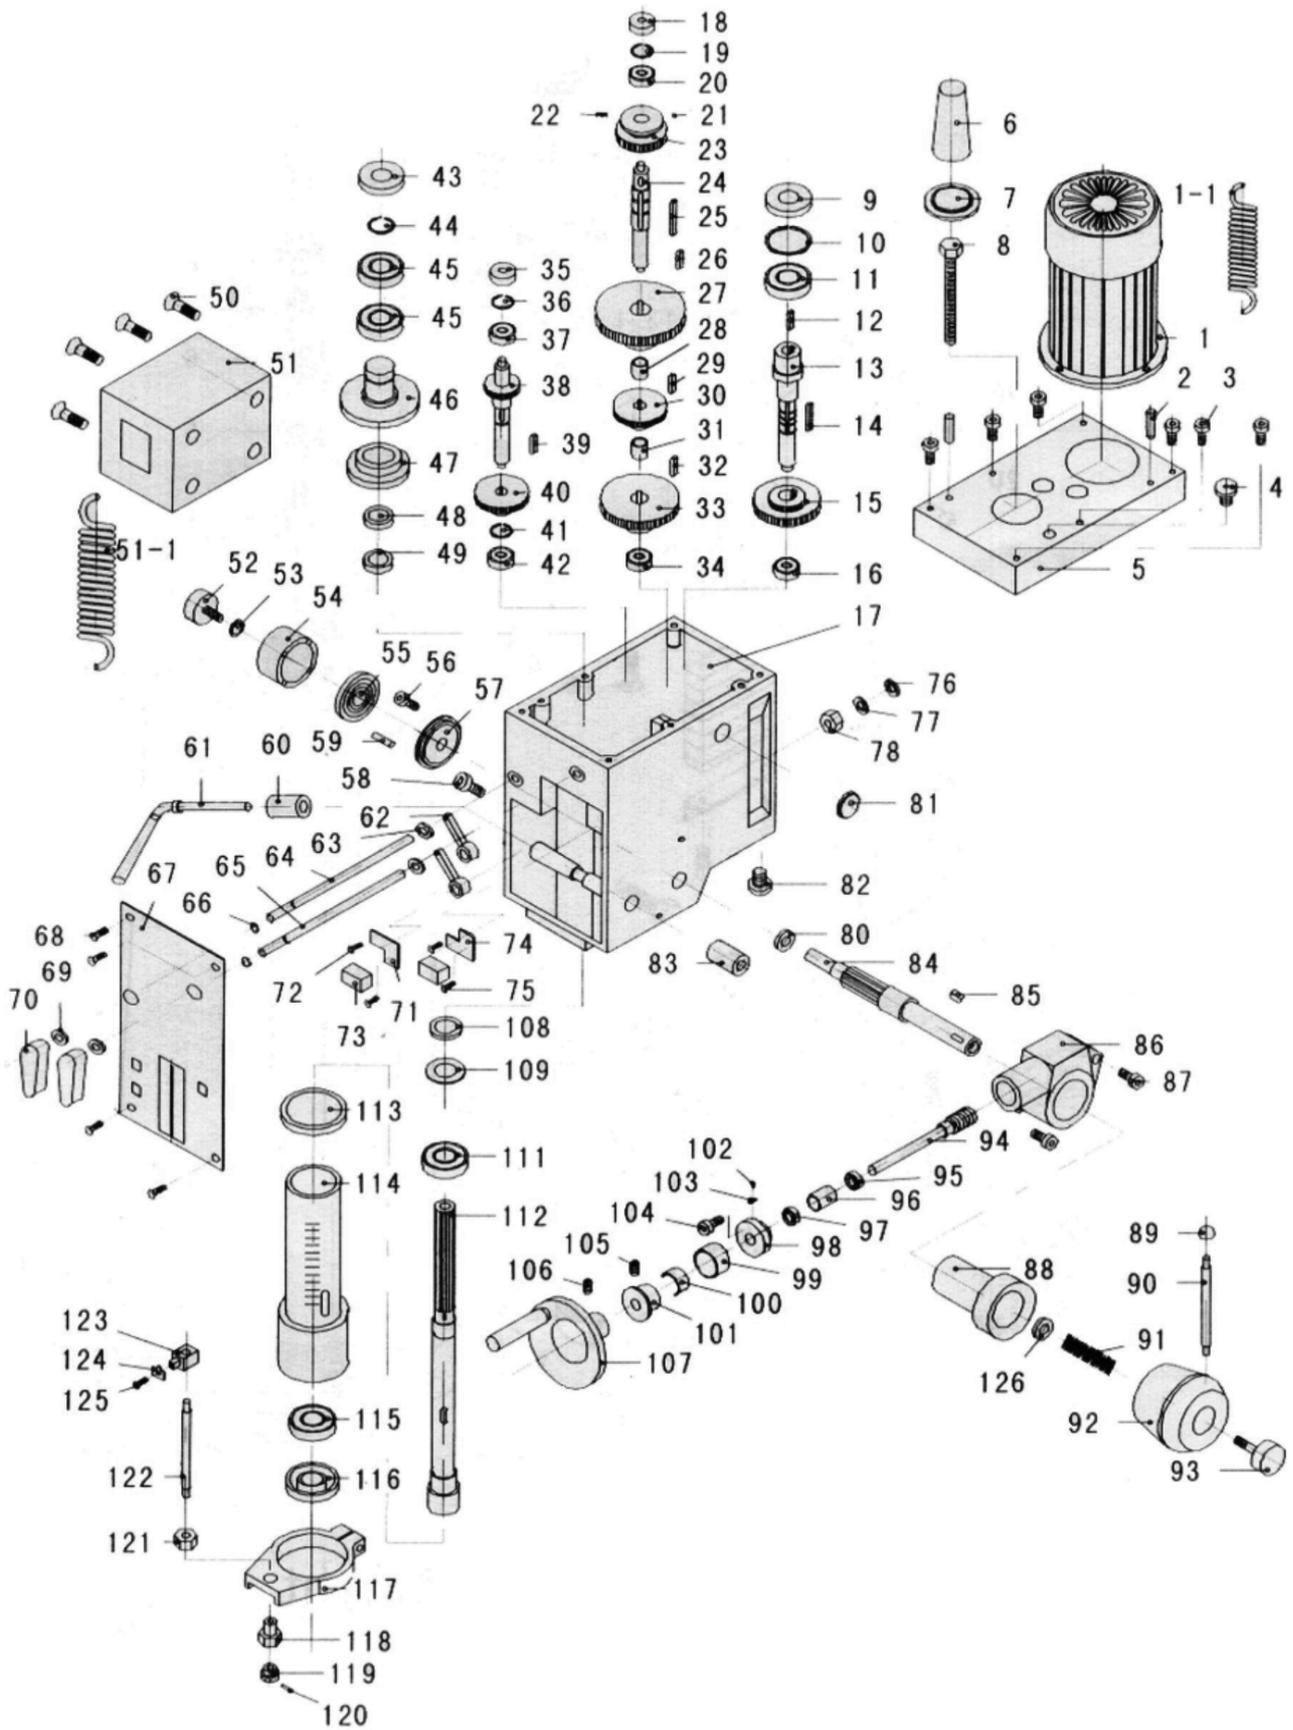

**Стол.**

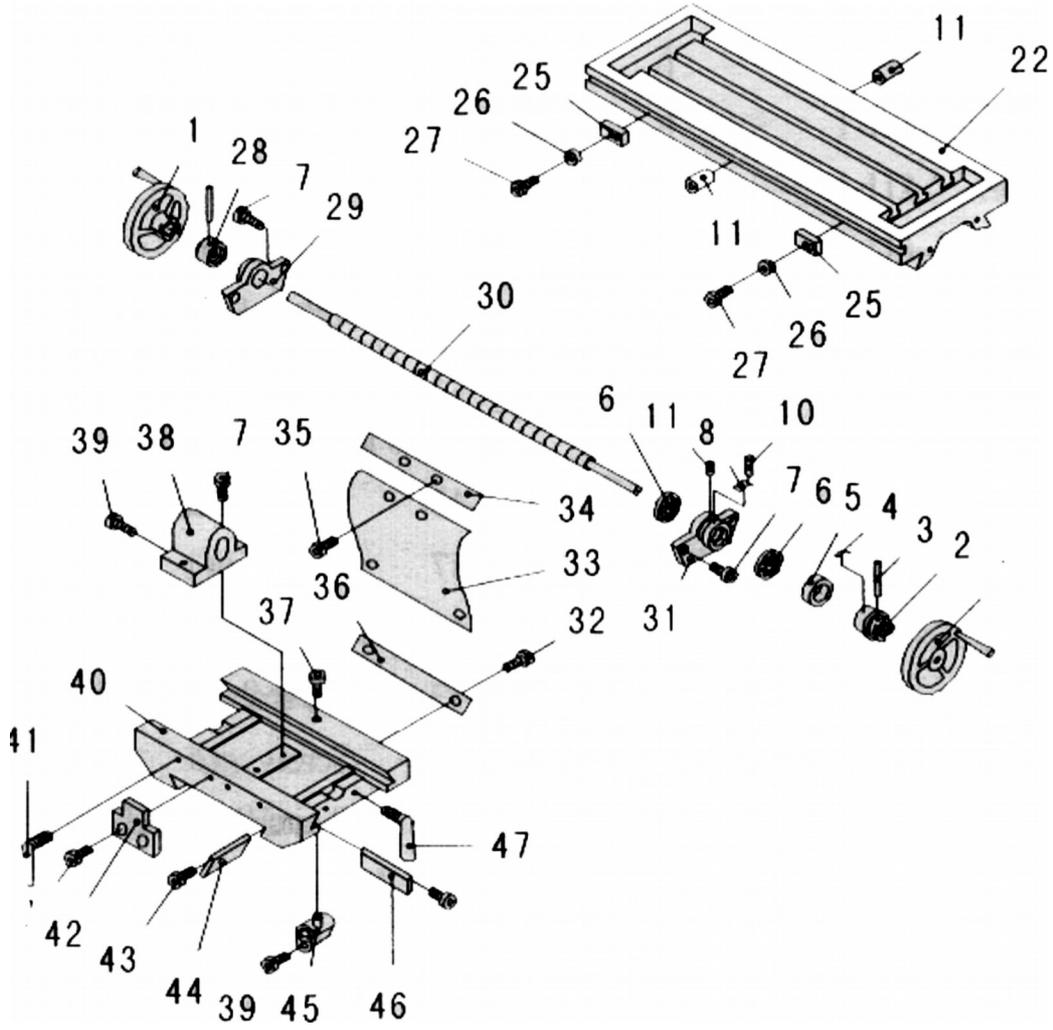

**Основание.**

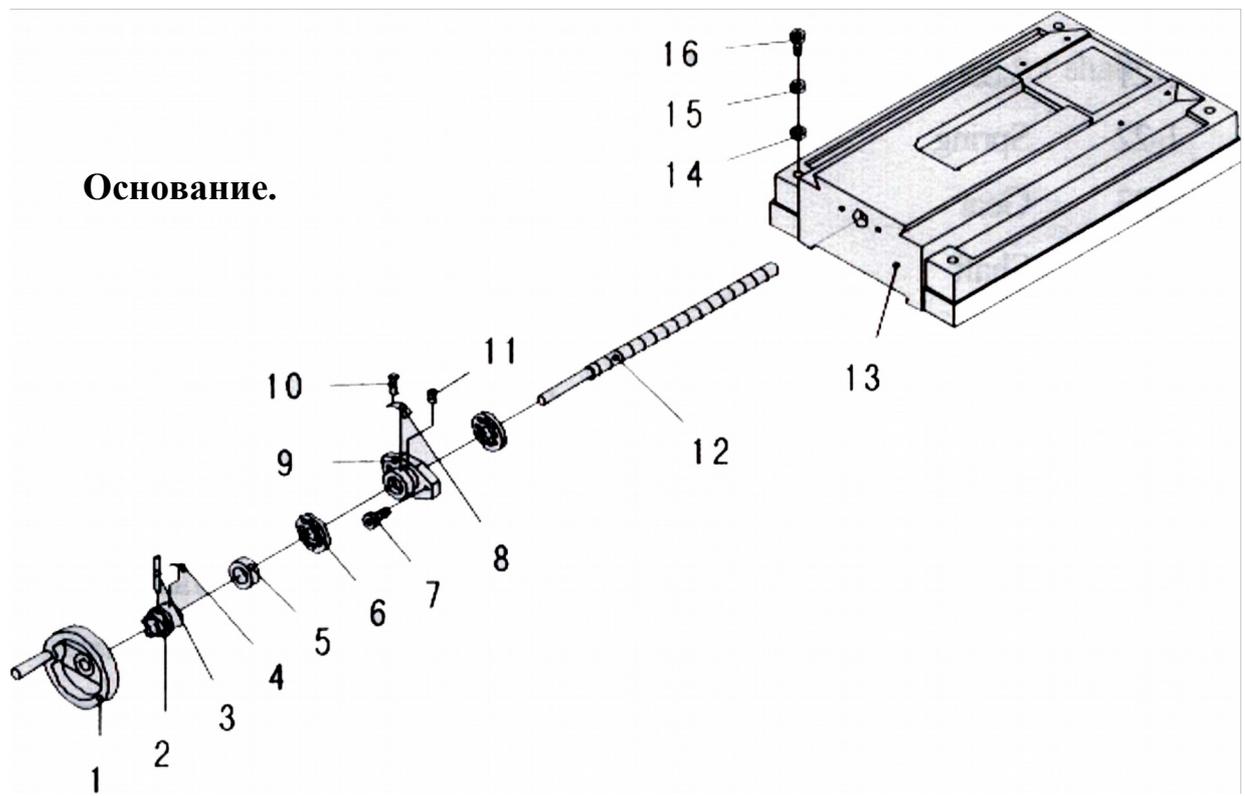

## **14. Правила техники безопасности.**

Данный станок оснащен различным оборудованием, как для защиты обслуживающего персонала, так и для защиты самого станка. Несмотря на это, нельзя предусмотреть все возможные ситуации, поэтому прежде чем приступить к обслуживанию данного оборудования, необходимо прочесть и уяснить данный раздел. Кроме того, обслуживающий персонал должен предусмотреть и другие аспекты возможной опасности, связанные с окружающими условиями и материалом.

Указания по технике безопасности, имеющиеся в данном руководстве, можно разделить на 3 категории:

### **Опасность – Предупреждение – Предостережение Они имеют следующее значение:**

#### **ОПАСНОСТЬ**

Несоблюдение данных инструкций опасно для жизни.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или к значительному повреждению оборудования.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (призыв к осторожности)**

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования или к небольшим ранениям.

Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на прикрепленных к оборудованию знаках. Не удаляйте и не повреждайте эти наклейки. В случае повреждения знаков или их плохой читаемости свяжитесь с фирмой-производителем для их замены.

Не включайте станок для работы, если Вы не прочитали все инструкции данного станка (руководство по эксплуатации, техобслуживанию, наладке, и т.д.) и не изучили каждую функцию и процесс.

## **Основные положения техники безопасности.**

### **ОПАСНОСТЬ.**

- Если на электрооборудовании, находящемся под высоким напряжением, (на электрической панели управления, трансформаторах, двигателях и панелях подключения), имеются соответствующие знаки, не прикасайтесь к этому оборудованию.
- Перед подключением станка к электросети убедитесь в том, что все предохранительные кожухи смонтированы. В случае необходимости удалить предохранительный кожух, выключите главный выключатель и отключите станок от сети.
- Не подключайте станок к сети, если защитные кожухи отсутствуют.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Запомните расположение (место) аварийного выключателя с тем, чтобы Вы могли в любой момент воспользоваться им.
- В целях обеспечения правильного обслуживания оборудования ознакомьтесь с размещением выключателей.
- Следите за тем, чтобы во время работы станка Вы случайно не коснулись выключателя.
- Ни при каких обстоятельствах не касайтесь руками или иными предметами вращающихся деталей или инструментов.
- Следите за тем, чтобы Ваши пальцы не попали под вращающиеся механические части станка.
- Не разбирайте станок, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации.
- После окончания работы на станке, выключите станок и отключите его от электросети.
- В случае чистки станка или его оснастки выключите главный выключатель и отключите станок от сети.
- В том случае, если на станке работают несколько работников, не приступайте к работе, пока не согласуете свои действия с другими работниками.
- Не ремонтируйте станок способами, которые могли бы повредить его.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - призыв к осторожности.**

- Регулярно осуществляйте проверки оборудования в соответствии с руководством по обслуживанию.
- Проверяйте оборудование, чтобы убедиться в том, что оно работает нормально и не причинит вреда обслуживающему персоналу.
- В том случае, если станок включен, не открывайте защитный кожух.
- В случае аварийного отключения подачи электроэнергии немедленно выключите главный выключатель.

## **Одежда и личная безопасность.**

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - призыв к осторожности.**

- Длинные волосы должны быть собраны и уложены под головной убор во избежание попадания их под механические части оборудования.
- Используйте при необходимости защитное оснащение (каска, очки, защитную обувь и т.п.).
- Всегда надевайте защитную маску, если при обработке образуется пыль.
- Всегда надевайте специальную рабочую одежду.
- Пуговицы и крючки на рукавах рабочей одежды всегда должны быть застегнуты – во избежание попадания свободных частей одежды под механические части оборудования.
- В том случае, если Вы носите галстук или аналогичные свободные дополнения к одежде, следите за тем, чтобы они не накрутились на приводные механизмы.
- Вставляя и вынимая обрабатываемые изделия и инструменты, а, также убирая стружку с рабочего места, используйте соответствующее оснащение, чтобы не поранить руки острыми гранями и горячими обрабатываемыми компонентами.
- Не работайте на оборудовании в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не работайте на оборудовании, если вы подвержены головокружениям, обморокам, находитесь в ослабленном состоянии.

### **Правила техники безопасности для обслуживающего персонала.**

- Не работайте на оборудовании до тех пор, пока не ознакомились с содержанием руководства по эксплуатации.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Проверьте, не повреждены ли электрические кабели, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Регулярно проверяйте, предохранительные кожухи – правильно ли они смонтированы и не повреждены ли. Поврежденные кожухи немедленно отремонтируйте или замените другими.
- Не включайте станок без предохранительного кожуха.
- Удаление стружки с инструментов никогда не производите обнаженными руками – пользуйтесь щеткой.
- Перед заменой инструмента остановите выполнение всех функций станка.
- Не вытирайте с обрабатываемых изделий стружку руками или тряпкой во время вращения инструмента. Для этих целей остановите станок и используйте щетку.

- При манипуляции с деталями, с которыми трудно управиться в одиночку, используйте помощь ассистента.
- Не пользуйтесь подъемным механизмом или краном и не осуществляйте работы стропальщика, если Вы не имеете на это официально выданного разрешения.
- Во время работы подъемных механизмов или подъемного крана убедитесь, что вблизи этих машин нет препятствий.
- Всегда используйте стандартные стальные тросы и чалки, соответствующие нагрузке.
- Проверяйте цепи, подъемное оборудование и другие средства для подъема груза перед их использованием.
- Обеспечьте меры противопожарной безопасности при работе с горючими материалами или смазочно-охлаждающим маслом.
- Не работайте на станке во время сильной грозы.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – призыв к осторожности.

- Перед началом работы проверьте правильность натяжения ремней.
- Не используйте выключатели на панели управления с одетыми на руки рукавицами, т.к. может произойти неправильный выбор кнопки или другая ошибка.
- Перед включением станка прогрейте шпиндель и другие подвижные механизмы.
- Проверьте и убедитесь в том, что в процессе работы не возникает посторонний шум.
- Предотвращайте скопления стружки во время работы. Горячая стружка может вызвать пожар.
- По окончании работы выключите главный выключатель.

### **Правила техники безопасности для крепления обрабатываемых деталей и инструментов.**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Всегда используйте инструменты, предназначенные для данной работы и в соответствии со спецификацией станка.
- В случае износа инструментов, замените их как можно скорее, т.к. они часто становятся причиной травм или повреждения оборудования.
- В случае если используемые принадлежности не относятся к рекомендуемым, узнайте у производителя о возможности их использования на данном станке.
- Предотвращайте попадание пальцев или рук в механизмы станка.
- При подъеме тяжелых деталей пользуйтесь соответствующими подъемными устройствами.

## **15. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».** (действительны для оборудования, приобретенного с 01.05.2005 г.)

Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA, поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и сделает все от нее зависящее для того, чтобы его использование доставляло Вам радость и минимум хлопот.

В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного сопровождения оборудования и инструментов. Нами открыты сертифицированные сервисные центры, способные осуществить монтаж и наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в случае выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и готовы предоставить Вам любую информацию о нашем оборудовании, приемах и правилах его использования.

Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями программы гарантийного сопровождения. В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с ее условиями, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии.

Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными сервисными центрами PROMA в течении 3 (трех) лет в следующем объеме:

- в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.
- в течение последующих двух лет при проведении гарантийного сопровождения Вы оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для таких работ будут предоставлены Вам бесплатно.
- в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется бесплатное телефонное консультирование по вопросам, связанным с использованием оборудования и уходом за ним.

Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам следующие сведения:

- данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
- данные о его приобретении (место и дата);
- описание выявленного дефекта;
- Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если Вы пришлете нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме письмом, по факсу или лично. Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA. Информацию о наших новых сервисных центрах Вы можете получить у наших операторов по телефону 8-800-200-2-777 или на сайте [www.stanki-proma.ru](http://www.stanki-proma.ru).

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении в следующих случаях:

- выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.;
- при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;
- когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;

- когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ;
- когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом несоответствие оборудования техническим характеристикам, указанным при продаже, в случае, если данное несоответствие связано с эксплуатацией оборудования с одновременным достижением максимального значения по двум и более связанным характеристикам (например, скорость резания и подача). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования изменения, не влияющие на его функциональность.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;
- периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на дату обращения в сертифицированный сервисный центр PROMA.

Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас о составе работ по не гарантийному сопровождению оборудования, их примерной стоимости и сроке. Мы аналогичным образом проинформируем Вас об обнаружении при выполнении гарантийного сопровождения дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая, но не ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

В исключительных случаях гарантийное сопровождение может производиться на территории покупателя. В этом случае проезд двух сотрудников сертифицированного сервисного центра и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.

Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше набора услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства условия гарантийного сопровождения постоянно дорабатываются. За обновлением Вы можете следить на нашем сайте [www.stanki-proma.ru](http://www.stanki-proma.ru). Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех целей, которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего дела. Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

С уважением, Администрация ООО «ПРОМА РУ».



## 16. Гарантийный талон и паспортные данные.

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра ПРОМА в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя \_\_\_\_\_

Фактический адрес покупателя \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

### Паспортные данные оборудования

Наименование оборудования	Модель	Заводской номер	Дата приобретения

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. и должность ответственного лица

**ООО «ПРОМА РУ»**

**Центральный сервис – 107497, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<b>Наименование оборудования.</b>	
<b>Модель.</b>	
<b>Дата приобретения.</b>	<b>Заводской номер.</b>
	№ рем.:                  Дата:

Печать и подпись (продавца)	№ рем.: _____ Дата: _____
-----------------------------	---------------------------

### 17. ЗАЯВКА.

на проведение пусконаладочных работ

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

Наименование покупателя оборудования: \_\_\_\_\_

Наименование поставщика оборудования: ООО «ПРОМА РУ» \_\_\_\_\_

Покупатель просит произвести работы оборудования

Перечень работ \_\_\_\_\_

Наименование	Модель	Заводской номер	Дата продажи

Оборудование установлено по адресу:

\_\_\_\_\_

Телефон, Ф.И.О. и должность ответственного лица:

\_\_\_\_\_

Планируемый срок выполнения работ: с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

Количество командированных специалистов: .

Командированные специалисты Поставщика должны прибыть \_\_\_\_\_ к \_\_\_\_\_ по адресу:

\_\_\_\_\_

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1. Командированные специалисты будут обеспечены местом проживания на период выполнения пуско-наладочных работ.
2. Оборудование подготовлено к проведению пуско-наладочных работ. Оборудование установлено на рабочем месте, все необходимые коммуникации подведены, обязательные подготовительные работы выполнены.
3. Обязуемся обеспечить необходимые условия для проведения пусконаладочных и гарантийных работ, соблюдение правил проф. и пром. санитарии, беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по нашему вызову, а также внос и вынос необходимого инструмента, принадлежностей и технических средств.

Обязуемся оплатить проезд специалистов Поставщика в оба конца и проживание специалистов, а также транспортировку необходимых запасных частей.

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_



«\_\_» \_\_\_\_\_ 2004 г.  
М.П.

**18. ЗАЯВКА.**  
на проведение работ

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

Наименование покупателя оборудования: \_\_\_\_\_

Наименование поставщика оборудования: ООО «ПРОМА РУ» \_\_\_\_\_

Покупатель просит произвести работы оборудования

Перечень

работ \_\_\_\_\_

—

Наименование	Модель	Заводской номер	Дата продажи

Оборудование установлено по адресу:

\_\_\_\_\_

Телефон, Ф.И.О. и должность ответственного лица:

\_\_\_\_\_

Планируемый срок выполнения работ: с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

Количество командированных специалистов: .

Командированные специалисты Поставщика должны прибыть \_\_\_\_\_ к \_\_\_\_\_ по адресу:

\_\_\_\_\_

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

4. Командированные специалисты будут обеспечены местом проживания на период выполнения сервисных работ.
5. Оборудование подготовлено к проведению сервисных работ. Оборудование установлено на рабочем месте, все необходимые коммуникации подведены, обязательные подготовительные работы выполнены.
6. Обязуемся обеспечить необходимые условия для проведения сервисных работ, с соблюдением правил проф. безопасности и пром. санитарии, беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по нашему вызову, а также внос и вынос необходимого инструмента, принадлежностей и технических средств.
7. Обязуемся оплатить вызов специалистов из расчета 2500 рублей за первый час работы и 250 рублей за каждый последующий час.

**Покупатель:**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

М.П

## **19. Приложение по оснастке.**

Компания «ПРОМА» предлагает Вашему вниманию оснастку и инструмент для Вашего оборудования, которые значительно расширят его возможности и сделают работу на нём более производительной и приятной.

- Т ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обработка станки >

Оснащение




**Сверлильный патрон с ключом**



- 1-13/B16 Зак. № 25160113
- 1-13/B18 Зак. № 25180113
- 3-16/B16 Зак. № 25160316
- 3-16/B18 Зак. № 25180316



**Быстрозажимной сверлильный патрон**

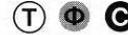

- 1-13/B16 Зак. № 25161113
- 1-13/B18 Зак. № 25181113
- 3-16/B16 Зак. № 25161316
- 3-16/B18 Зак. № 25181316



**Цанговые патроны**

поводок

Mk II с поводком  
Зак. № 6000028

Mk III без поводка




Зак. № 60000328

Цанги по 1 мм  
Ø 8 – 20 мм Ø 6 мм

Зак. № 60002808 – 820 Зак. № 60002806



**Переходная втулка с поводком**

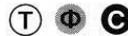

- Mk II/Mk I Зак. № 25220170
- Mk III/Mk II Зак. № 25221170
- Mk III/Mk I Зак. № 25224170
- Mk IV/Mk II Зак. № 25222170
- Mk IV/Mk III Зак. № 25223170



**Цанговый патрон + комплект цанг**

Конус Mk III  
8 шт. цанг (Ø 4 – 16 мм)

Зак. № 25220094



**Переходная втулка без поводка**



- Mk III/Mk II Зак. № 25220166
- Mk IV/Mk II Зак. № 25221166
- Mk IV/Mk III Зак. № 25222166

**Фрезерный дорн с поперечной канавкой и коническим хвостовиком**



- Mk III/16 Зак. № 25000316
- Mk III/22 Зак. № 25000322
- Mk III/27 Зак. № 25000327
- Mk III/32 Зак. № 25001322
- Mk IV/16 Зак. № 25000416
- Mk IV/22 Зак. № 25000422
- Mk IV/27 Зак. № 25000427
- Mk IV/32 Зак. № 25000432

**Фрезерный дорн с продольной канавкой и коническим хвостовиком**



- Mk III/16 Зак. № 25220218
- Mk III/22 Зак. № 25221218
- Mk III/27 Зак. № 25222218
- Mk III/32 Зак. № 25223218
- Mk IV/16 Зак. № 25320218
- Mk IV/22 Зак. № 25321218
- Mk IV/27 Зак. № 25322218
- Mk IV/32 Зак. № 25323218

**Дорн для сверлильного патрона (Morse)**



- Mk II/B16 Зак. № 25220192
- Mk III/B16 Зак. № 25221192
- Mk III/B18 Зак. № 25222192
- Mk IV/B16 Зак. № 25223192
- Mk IV/B18 Зак. № 25224192



**Резьбонарезная головка ZH-5M12**



Зажимной конус B16 + дорн Mk IV/B16  
Диапазон нарезаемой резьбы M5-M12

Устанавливается на токарные, сверлильные и фрезерные станки и т.п. Для вывинчивания винтрезов из отверстия нет необходимости, чтобы станок имел реверсивный ход. Головки предназначены для зажатия винтрезов при нарезке внутренней резьбы в сквозных проходных и глухих отверстиях. Регулируемая предохранительная муфта служит для защиты винтрезов против его излома. Не рекомендуется упираться винтрезом в днище глухого отверстия. Вывинчивание винтрезов в обратную сторону производится с удвоенной скоростью.

Зак. № 25000512



Обрабатывающие станки >  
**Оснащение**

- Ⓣ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓢ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓒ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

**Зажимной дорн для расточной головки VH-50**



Mk III Зак. № 25220134  
Mk IV Зак. № 25220135

**Расточная головка регулируемая VH-50**

Ø зажима ножа 12 мм  
Отсчёт по 0,01 мм  
Эксцентрический вылет 20 мм  
Ø головки 50 мм  
Макс. диаметр сверления 250 мм

Зак. № 25220132

**Резцы для расточной головки (комплект 9 шт.)**



диаметр сверления в мм	глубина сверления в мм	длина в мм
	19	57,1
7,9	28,5	66,6
	38,1	76,2
	28,5	66,6
11,1	42,8	80,9
	57,15	95,2
	38,1	76,2
13	57,1	95,2
	76,2	114,3




Зак. № 25220133

**Комплект вращающихся центров с 7 насадками (значения в мм)**



Тип	D1 мм	L1 мм	A		B		C		D		E			F			G		
			D2	L2	D2	L2	D2	L2	D2	L2	D2	D3	L2	D2	L2	d	D2	L2	d
Mk II	10	20	16	39	16	35,5	16	33	16	46	25	10	40	16	36	10	20	39	16
Mk III	12	24	20	48	20	43,5	20	40,5	18	56	35	15	50	22	42	18	35	48	30

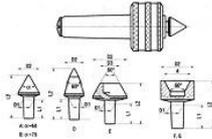

Mk II Зак. № 25220254  
Mk III Зак. № 25221254



**Долбяки**



1/4" = 6,35 мм Зак. № 25000014  
3/8" = 9,5 мм Зак. № 25000038  
1/2" = 12,7 мм Зак. № 25000012  
5/8" = 15,85 мм Зак. № 25000058



**Вращающийся центр**



Mk II Зак. № 25220250  
Mk III Зак. № 25221250



**Долбёжное устройство DS-60**

(без долбёжных свёрл)

Зак. № 25000010




**Долбёжное устройство DS-60K в футляре**

Долбяки  
1/4" = 6,35 мм  
3/8" = 9,5 мм  
1/2" = 12,7 мм  
5/8" = 15,85 мм

Зак. № 25000011



**Цифровой отсчёт**

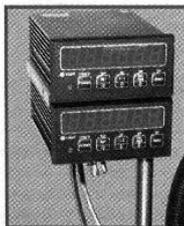

FP-45P, FP-48SP  
комплект ось Зак. № 60001201



**Продольная подача (для FP-45P, FP-48SP)**

Автоматическая подача продольного стола с плавной регулировкой и ускоренной подачей



PS-201/45 смещение для FP-45P и FP-48SP  
PS-202/50 смещение для FHV-50

Зак. № 25330340  
Зак. № 25330054

- Т ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ


Обработка станки >  
**Оснащение**




Зак. № 25000033

**Охлаждающий агрегат PCH-2**

Объем жидкости 27 л  
Макс. проток 12 л/мин.  
Насос 40 Вт/230 В  
Макс. обслуживаемая высота 3 м  
Магнитная стойка охлаждающего привода

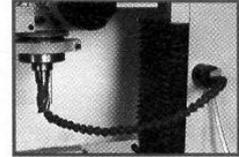

Перед монтажом следует проконтролировать возможность использования в Вашем станке

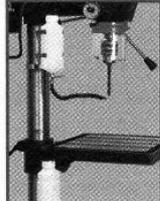

**Охлаждающее устройство**

Универсальное устройство  
Изготовлено из пластика

- Т
- Ф
- С

Зак. № 25000020



**Охлаждающее устройство CMG-2**

2 шланга  
держатель с магнитным зажимом  
универсальное применение

- Т
- Ф
- С

Зак. № 25000040



**Прямоугольные тиски**

Параметр/тип		35/60	60/110
Ширина губок (A)	мм	100	133
Высота губок (B)	мм	35	60
Макс. раскрытие (R)	мм	80	110
Вес	кг	6	12
Зак. №		25001500	25002300

\* обе модели с поворотной опорой




**Комплект прихватов (58 шт.)**

- Ф
- С

- M10 Зак. № 25001010
- M12 Зак. № 25001200
- M14 Зак. № 25001400
- M16 Зак. № 25001600


**Тиски**

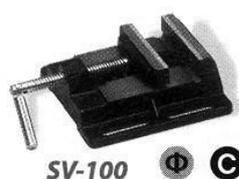

SV-100

- Ф
- С


Параметр/тип		*		*		
		SV-75	SV-100	SV-125	SV-150	SVV-100 высокие губки
Ширина губок (A)	мм	75	100	125	150	100
Высота губок (B)	мм	19	22	22	25	46
Макс. раскрытие (R)	мм	82	100	122	144	95
Шаг основания	мм	110	135	155	185	135
Шлиц	мм	13	13	15	15	12
Вес	кг	2	2,8	4,5	5,4	6,3
Зак. №		25000075	25000100	25000125	25000150	25000194

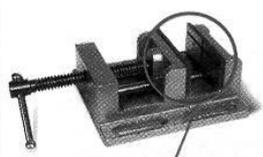

SVV-100

призматическая губка

**Тиски**

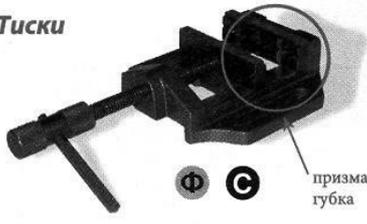

- Ф
- С

призматическая губка

Параметр/тип		*		*	
		SVP-75	SVP-100	SVP-125	SVP-150
Ширина губок (A)	мм	80	100	125	150
Высота губок (B)	мм	24	29	29	34
Макс. раскрытие (R)	мм	55	87	100	128
Шаг основания	мм	100	130	147	170
Шлиц	мм	13	13	15	15
Вес	кг	2	3,2	4,5	6
Зак. №		25100030	25100040	25100050	25100060



SU-100



SU-110

- Ф
- С

**Угловые тиски**


Параметр/тип		*	
		SU-100	SU-110
Ширина губок (A)	мм	100	110
Высота губок (B)	мм	46	42
Раскрытие губок (R)	мм	95	102
Угол поворота		90°	90°
Вес	кг	8	7,6
Зак. №		25029334	25100110



Обработывающие станки >  
**Оснащение**

- Ⓣ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓢ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- ⓐ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

**Откидные тиски с поворотным основанием**

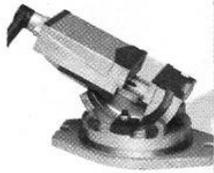

Параметр/тип	SS-100	SS-125
Ширина губок (A)	мм 100	125
Высота губок (B)	мм 40	45
Макс. раскрытие (R)	мм 80	100
Вес	кг 18,7	29,5
Угол наклона	0 - 90°	0 - 90°
Угол поворота	360°	360°
Зак. №	25300100	25300125

**Поворотные тиски механические**

\*




Параметр/тип	SO-100	SO-125
Ширина губок (A)	мм 100	125
Высота губок (B)	мм 31	53
Раскрытие губок (R)	мм 80	100
Угол поворота	360°	360°
Вес	кг 15	22
Зак. №	25100100	25100125

Можно использовать без поворотного основания



**Крестовинные тиски**

\*

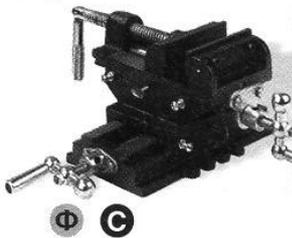

Параметр/тип	KS-100	KS-150
Ширина губок (A)	мм 100	150
Высота губок (B)	мм 32	40
Раскрытие губок (R)	мм 102	140
Поперечная подача	мм 127	200
Продольная подача	мм 127	200
Вес	кг 9,7	16,2
Зак. №	25330450	25330150

**Тиски с гидравлическим приспособлением для установки фиксируемого усилия затяжки SVH-160**

\*




Ширина губок 160 мм  
Высота губок 50 мм  
Макс. раскрытие 130 мм  
Вес 48 кг

Зак. № 25052160

Можно использовать без поворотного основания

**Точные тиски SVA-160 Precision**

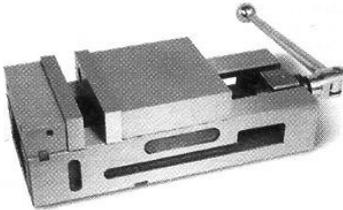

Ширина губок 160 мм  
Высота губок 45 мм  
Макс. раскрытие 140 мм  
Вес 33 кг

Зак. № 25016160


**SVT-100/80 (для кругляка)**



Ширина губок 100 мм  
Макс. раскрытие 10 - 80 мм  
Вес 20 кг

Зак. № 25062100

**Крестовинный стол G-5757**

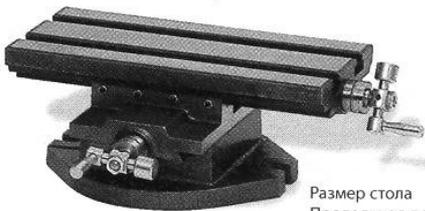

Размер стола 312 x 140 мм  
Продольная подача 203 мм  
Поперечная подача 125 мм  
Т-образный паз 16 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Межцентровой размер крепёжных отверстий 200 мм  
Вес 17 кг

Зак. № 25005757

**Крестовинный стол KRS-475**


\*



Размер стола 475 x 155 мм  
Продольная подача 330 мм  
Поперечная подача 150 мм  
Т-образный паз 16 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Размер основания 210 x 220 мм  
Вес 23,5 кг

Зак. № 25005758

**Крестовинный стол с автоматической подачей PSP-420**

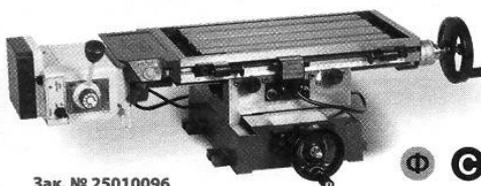


Размер стола 420 x 204 мм  
Продольная подача 195 мм  
Поперечная подача 165 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Размер основания 270 x 310 мм  
Вес 52 кг

- стабильная конструкция
- электронная подача
- ускоренная подача
- Т-образный паз 12 мм

Зак. № 25010096

**Универсальные тиски VS-125**

\*

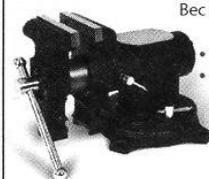


Ширина губок 125 мм  
Макс. раскрытие 100 мм  
Вес 22 кг

- поворотные по двум осям
- два типа челюстей

зак. № 25002125

- Т ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обработка станки > **Оснащение** **PROMA**

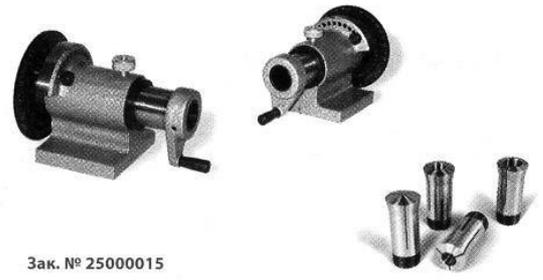

Зак. № 25000015

**Делительное устройство DH-1**  
 Используется для сверления, фрезеровки и шлифовки кругляка и профилей  
 Горизонтальное использование  
 Деление по 10° с использованием делительной плиты с 36 отверстиями  
 Точное деление по 1° при помощи нониуса  
 Поворот на 360°  
 Позволяет производить деление материала на: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 частей  
 Точность деления: +/- 4'  
 Параллельность оси шпинделя по отношению к основанию: 0,020 мм

**Специальное оснащение:**  
 комплект цанг (12 шт.) Ø 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 мм

Зак. № 25000201

**Переходник от цанг на Mk III**

Используется для DH-1, ON-25, ON-220

Зак. № 60000220

**Делительная головка DH-2**

Горизонтальное и вертикальное использование  
 Поворот 360° (отсчёт 5')  
 7 шт. делительных шаблонов  
 Деление: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 частей  
 Патрон 200 мм

Зак. № 25000200

**Поворотный стол OSN-250 с наклоном**

• Можно также использовать в качестве делительного устройства

Зак. № 25002500

Наклон стола 0 – 90° (отсчёт 2')  
 Поворот 360° (отсчёт 1°)  
 Ориентирование во всех положениях  
 6 шт. Т-образный паз 12 мм  
 Конус Mk III

**Специальное оснащение:**  
 Делительные плиты для поворотных столов

Зак. № 25002504

**Поворотные столы OS-160**

• Можно также использовать в качестве делительного устройства

Горизонтальное и вертикальное использование  
 Поворот 360° (отсчёт 1°)  
 Конус Mk II  
 4 шт. Т-образный паз 10 мм

Зак. № 25000160

**OS-250**  
 Горизонтальное и вертикальное использование  
 Поворот 360° (отсчёт 1°)  
 Конус Mk III  
 6 шт. Т-образный паз 12 мм

Зак. № 25002501

**Специальное оснащение:**  
 Делительные плиты для поворотных столов

Зак. № 25002504

**Частотные преобразователи оборотов**



Параметр/тип	FMO-1	FMO-2	FMO-3	FMO-4	FMO-6
Число фаз впуску	1	1	3	3	3
Номинальная мощность электродвигателя	0,75 кВт	1,5	1,5	2,2	5,5
Номинальный ток	A 4,5	7,5	3,8	5,2	13
Входное напряжение	B 220-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Выходное напряжение	200-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Диапазон регулировки	Гц 0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Практическое использование	Гц 5-80	5-80	5-80	5-80	5-80

- FMO-1 SPA-500, SPA-500P, SPB-400, SPB-550, SK-400, SK-550, E-1316B, E-1516B, FP-25, SKF-700P, SKF-800
- FMO-2 E-1720F, E-2020F, SPC-900PA, FP-45P, FP-48SP
- FMO-3 FHV-50V, FHV-50P, FHV-50PD
- FMO-4 SPE-1000PV
- FMO-6 SPF-1000P, SPF-1500PH



Указанный способ регулировки можно использовать только для машин с 3-х фазными электродвигателями.

**Ускорение работы** – можно легко изменять число оборотов (нет необходимости заменять клиновые ремня или производить переключение передач).  
**Увеличение диапазона оборотов** – позволяет производить установку числа оборотов вращения в диапазоне, превышающем значения, предусмотренные данной конструкцией, а тем самым выполнять другие операции (нарезка резьбы, отрезка, проточка канавок и т.п.).  
**Торможение** – позволяет производить дополнительное торможение или моментальную остановку шпинделя.

**PROMA**® Измерительные устройства >




**Штангенциркуль 150**

Диапазон 0 – 150 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

зак. № 25011003

**Штангенциркуль 500**

Диапазон 0 – 500 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

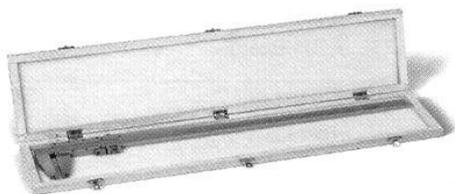

зак. № 25012403

**Цифровой штангенциркуль 150/D**


Диапазон 0 – 150 мм  
Отсчёт по 0,01 мм



зак. № 25030202

**Глубиномер 200**


Диапазон 0 – 200 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

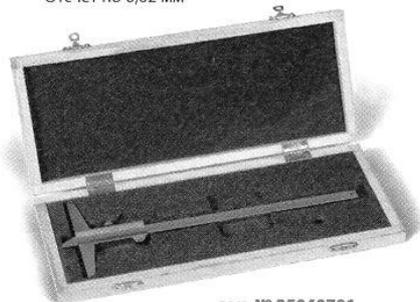

зак. № 25040701

**Цифровой глубиномер 200/D**

Диапазон 0 – 200 мм  
Отсчёт по 0,01 мм

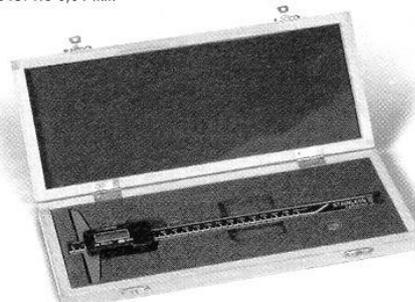

зак. № 25040902

**Набор измерительных устройств (2 шт.)**


Штангенциркуль 0 – 150 мм (0,05)  
Микрометр 0 – 25 мм (0,01)



зак. № 25050200

**Набор измерительных устройств (5 шт.)**

Штангенциркуль 0 – 150 мм (0,05)  
Глубиномер 0 – 200 мм (0,02)  
Микрометр 0 – 25 мм (0,01)  
Лекальная линейка 75 мм  
Слесарный угольник 100 x 70 мм

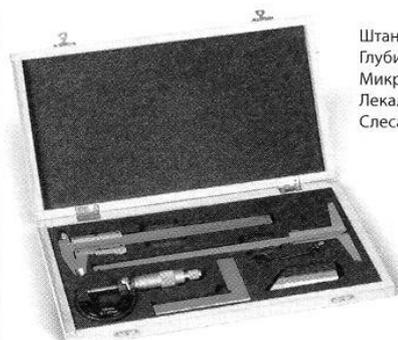


зак. № 25050400

Измерительные устройства >



**Подставка для микрометра**


зак. № 25010000

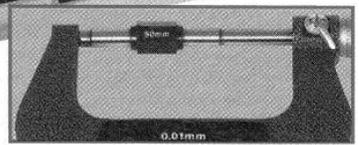

**Микрометры**

Диапазон (мм)	Отсчёт (мм)	Зак. №
0 - 25	0,01	25050101
25 - 50	0,01	25050102
50 - 75	0,01	25050103
75 - 100	0,01	25050104

**Слесарный угольник 100 x 70 (90°)**

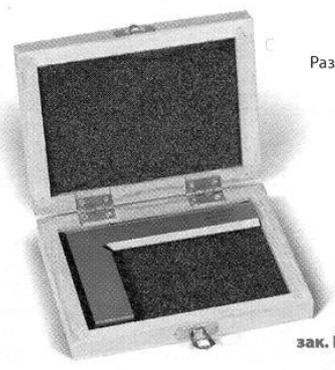


Размер 100 x 70 мм

зак. № 25050303

**Угломер**

Диапазон измерений 0 – 360°  
Отсчёт по 5°

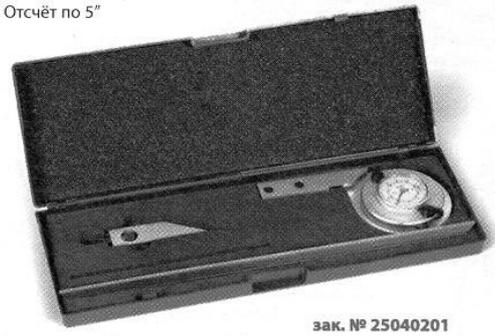

зак. № 25040201

**Индикатор 10**



Металлическое исполнение  
Матированный хром  
Точность 0,01 мм  
Диапазон измерений 10 мм

зак. № 25001000

**Магнитные штативы**



**SMG-1**  
Фиксация шарниров  
в одной точке

зак. № 25001001

**SMG-3**

зак. № 25001004

**SMG-2**

Фиксация шарниров в одной точке  
зак. № 25001002