


Серия Workline

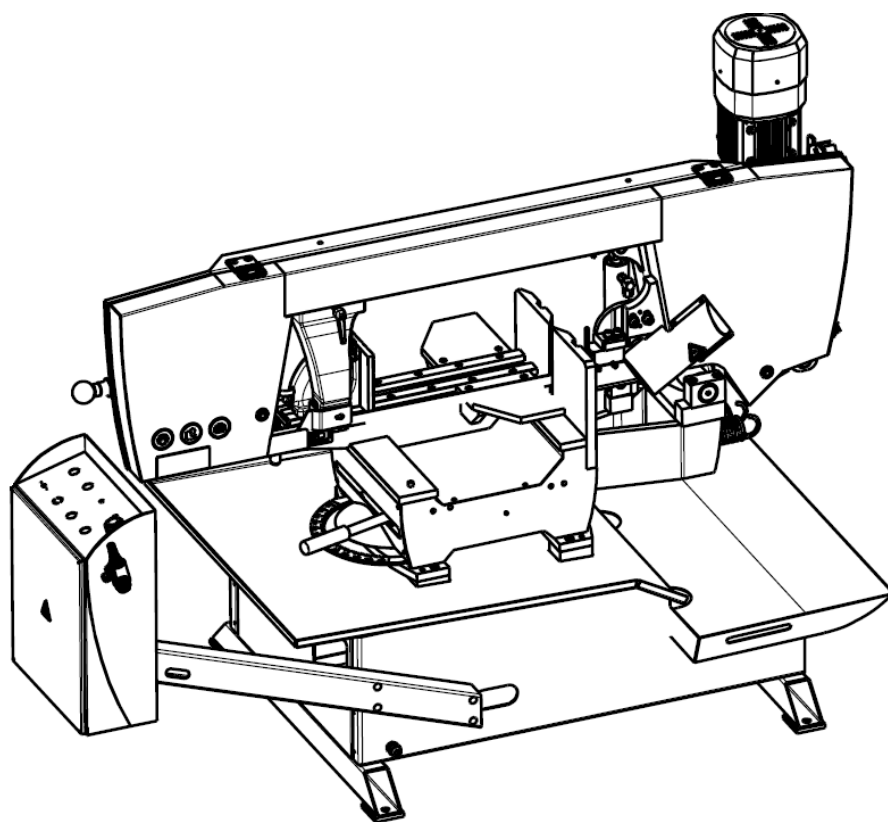

Workline 510.350 DG

Руководство по эксплуатации

Перед транспортировкой и использованием станка,
просьба внимательно прочесть настоящее руководство!

Серийный Номер _____

Обслуживание и информация

Ваш торговый представитель компании BOMAR:

Прямая связь с компанией BOMAR:

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1
62700 Brno
Czech Republic, EU

Телефон: +420 – 533 426 100
Факс: +420 – 533 426 109
e-mail: info@bomar.cz
www: <http://www.bomar.cz>

Мы доступны:

С понедельника по пятницу

с 7-00 до 16-00

Редакция:

1.00 / Февраль 2011 года
ред. 0

BOMAR, spol. s r.o. © – Подлежит изменениям и дополнениям.

Содержание

1. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
1.1. Назначение станка	9
1.2. Защитная спецодежда и личная безопасность.....	9
1.3. Замечания по безопасности для оператора станка	10
1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте.....	10
1.5. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте гидравлического агрегата.....	11
1.6. Защитные устройства станка	11
1.6.1. Кнопка полного останова Total Stop	11
1.6.2. Крышки консоли	11
1.6.3. Проверка натяжения и надлома пилы	11
1.6.4. Крышка ленточной пилы	12
1.6.5. Крышка щетки	12
1.7. Замечания по безопасности для системы охлаждения	12
1.7.1. Инструкции по оказанию первой помощи	12
1.8. Расположение паспортной таблички.....	13
1.9. Расположение символов безопасности	14
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТАНОК	15
2.1. Технические данные	17
2.2. Схема установки	18
2.3. Описание	19
2.4. Транспортировка и хранение	20
2.4.1. Условия для транспортировки и хранения.....	20
2.4.2. Приготовления к транспортировке и хранению	20
2.4.3. Транспортировка и хранение	20
2.4.4. Схема транспортировки	21
2.5. Включение	22
2.5.1. Условия эксплуатации станка	22
2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка	22
2.6.1. Установка и нивелирование станка	22
2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы	22
2.6.3. Первый пуск силового агрегата	23
2.6.4. Заправка бака гидравлическим маслом	23
2.6.5. Горизонтальная проекция	24
2.7. Электрическое соединение	25
2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы	25
2.7.2. Проверка подключения станка к электрической сети	25
2.8. Заправка системы охлаждения	26
2.9. Проверка функций станка	26
2.10. Ленточная пила	26
2.10.1. Размер ленточной пилы	26
2.10.2. Выбор зубчатой системы ленточной пилы	26
2.10.3. Приработка ленточной пилы	27
2.10.4. Таблицы для выбора типа зубьев:	28
3. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ	29
3.1. Запуск ленточнопильного станка	31
3.2. Пульт управления	32
3.3. Управление станком	33
3.4.1. Прерывание цикла	34
3.4. Регулировка ленточной пилы	34
3.4.1. Настройка для косога реза	34
3.4.2. Регулировка направляющих ленты	35
3.4.3. Зажатие материала в тисках	35
3.4.4. Регулировка скорости резания.....	35
3.4.5. Регулировка давления при резке.....	35
3.4.6. Регулировка скорости опускания консоли	36
3.4.7. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы	36
3.4.8. Регулировка щетки	36
3.5. Вставление материала	37
3.5.1. Выбор подъемного средства	37
3.5.2. Загрузка материала	37
3.5.3. Резка пакетного материала	37
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА	39
4.1. Удаление ленточной пилы	41
4.2. Установка ленточной пилы	41
4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы	42
4.3.1. Натяжение ленточной пилы	42
4.4. Регулировка ленточной пилы на натяжном колесе	42
4.4.1. Проверка хода ленточной пилы	42

4.4.2. Настройка хода ленточной пилы	43
4.5. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы	43
4.6. Регулировка концевого выключателя нижнего положения рамы пилы	44
4.6.1. Проверка регулировки	44
4.6.2. Регулировка концевого выключателя	44
4.7. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки	45
4.7.1. Осмотр охлаждающей системы	45
4.7.2. Утилизация стружки	45
4.8. Гидравлические жидкости, консистентные смазки и масла	46
4.8.1. Трансмиссионное масло	46
4.8.2. Антифрикционные консистентные смазки	46
4.8.3. Смазка	47
4.8.4. Гидравлические жидкости	47
4.8.5. Обслуживание гидравлического агрегата	48
4.9. Чистка станка	48
4.10. Замена изношенных частей	49
4.10.1. Замена твердосплавных направляющих	49
4.10.2. Замена щетки	49
4.10.3. Замена направляющих роликов ленточной пилы	50
4.10.4. Замена натяжного колеса	51
4.10.5. Замена приводного колеса	53
4.10.6. Замена.....	54
5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	57
5.1. Механические неисправности	58
5.2. Неисправности электрооборудования и системы гидравлики	60
5.3. Неисправности системы гидравлики	61
6. СХЕМЫ	63
6.1. Схемы электрических соединений – 3 x 400 V, TN-C-S	64
6.2. Гидравлическая схема	68
7. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	69
7.1. Модель Workline 510.350 DG	70
7.2. Спецификация – Модель Workline 510.350 DG	71
7.3. Консоль пилы	72
7.4. Спецификация – Консоль пилы	73
7.5. Консоль пилы	74
7.6. Спецификация – Консоль пилы	75
7.7. Натяжитель	76
7.8. Спецификация натяжителя	77
7.9. Направляющая ремня	78
7.10. Спецификация направляющей ремня	79
7.11. Направляющий блок - 1	80
7.12. Спецификация – направляющий блок - 1.....	81
7.13. Направляющий блок - 2	82
7.14. Спецификация – Направляющий блок - 2	83
7.15. Привод	84
7.16. Спецификация – привод	85
7.17. Поворотная консоль	86
7.18. Спецификация – поворотная консоль	87
7.19. Тиски - 1	88
7.20. Спецификация – тиски - 1	89
7.21. Тиски - 2	90
7.22. Спецификация – тиски - 2	91
7.23. Тиски - 3	92
7.24. Спецификация – тиски - 3	93
7.25. Основание тисков	94
7.26. Спецификация – основание тисков	95
7.27. Основание	96
7.28. Спецификация – основание.....	97
7.29. Подъемный цилиндр	98
7.30. Спецификация – подъемный цилиндр	99
7.31. Щетка	100
7.32. Спецификация – щетка	101
7.33. Распределитель	102
7.34. Спецификация – распределитель	103
7.35. Регулятор давления	104
7.36. Спецификация – регулятор давления	105
7.37. Тормоз	106
7.38. Измерительное устройство	107
7.39. Упор	108

1. Замечания по технике безопасности

Перед транспортировкой, установкой, использованием, обслуживанием, ремонтом, хранением или демонтажем станка необходимо ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации включает в себя соответствующую информацию. Оператор обязан ознакомиться с порядком установки и эксплуатации, замечаниями по технике безопасности и обслуживанию станка для обеспечения надежности и полного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно помочь исключить риски, которые связаны с работой на станке. Перед транспортировкой и использованием станка, просьба внимательно прочесть настоящее Руководство по эксплуатации!

Внимание!

Руководство по эксплуатации должно находиться рядом со станком! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

1.1 Назначение станка

Ленточнопильный станок **Workline 510.350 DG** используется для отрезания и укорачивания катаных и тянутых профилей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов и пластиков **с углами резки от -60° до 60°**.

Горючие материалы не предназначены для резки! Любое другое применение и эксплуатация недопустимы и производитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный таким неправильным применением. **Оператор несет полную ответственность!**

Станок оборудован предохранительными и защитными ограждениями для защиты оператора и машины. Тем не менее, эти предохранительные и защитные ограждения не могут исключить риска получения травмы. Обслуживающий персонал должен прочесть эту главу и уяснить ее содержание до начала работы на станке. **Сохранять инструкции по безопасности труда!** Обслуживающий персонал должен учитывать другие аспекты риска, относящиеся к окружающей среде и материалу.

Внимание!

Обращать внимание на знаки безопасности на станке. Не удалять и не портить их!

1.2 Защитная спецодежда и личная безопасность

Носить плотно подогнанную спецодежду! Свободная спецодежда может попасть в части станка и причинить серьезную травму.

Носить защитные перчатки! Обрезки материала и пила имеют острые кромки и могут причинить серьезную травму.

Внимание!

Перчатки можно использовать только при замене обрабатываемого материала (ленточной пилы)! Станок и вспомогательное оборудование должны быть отключены!

Если станок работает, вы не должны носить перчатки! Это опасно, потому что перчатки могут попасть в некоторые части станка!

Носить защитную обувь с нескользкой подошвой! Несоответствующая обувь может привести к потере равновесия и последующей травме. Упавшая заготовка может также причинить серьезную травму.

Носить защитные очки! Стружка и охлаждающая жидкость (СОЖ) могут повредить ваши глаза.

Обязательно использовать средства защиты органов слуха! Большинство станков производят шум до 80 дБ и это может нарушить слух.

Не носить ювелирные украшения и всегда убирать длинные волосы! Подвижные части станка могут захватить ювелирные украшения или свисающие волосы и привести к серьезной травме.

Работать на станке только в хорошем состоянии здоровья. Болезни и травмы снижают концентрацию внимания. Исключить операции, которые могут нарушить безопасность для вас и ваших коллег!

1.3. Замечания по безопасности для оператора станка

Внимание!

На станке могут работать лица старше 18 лет!

На станке могут работать только лица, физическое и умственное состояние которых допускает выполнение такой деятельности.

На станке может работать только один человек. Оператор станка отвечает за присутствие других лиц около станка.

Сохранять инструкции и приказы по безопасности труда! Прочитать Руководство по эксплуатации до начала работы на станке! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

Закрывать крышки до запуска станка и проверять, не повреждены ли крышки. Поврежденные крышки подлежат ремонту или замене. Не запускать станок при снятой крышке! Проверять, не повреждены ли электрические кабели.

Внимание!

Не подключать станок к электросети при снятых крышках. Не касаться электрооборудования.

- Не удерживать зажимаемый в тисках и отрезаемый материал!
- Не использовать кнопки и переключатели на панели управления, находясь в перчатках!
- При включении станка следить, чтобы в рабочей зоне станка не было людей (это означает в рабочей зоне тисков, ленточной пилы, консоли пилы и пр.).
- Ни при каких условиях не трогать вращающиеся части станка.
- Работать только на исправном станке!
- Проверять минимум один раз в смену, не поврежден ли станок. Если станок поврежден, вы должны привести станок в порядок и сообщить об этом своему диспетчеру!
- Содержать рабочую зону в чистоте! Обеспечить нормальное освещение рабочей зоны.
- Убирать пролитую воду или масло с пола и вытирать насухо! Не касаться охлаждающей жидкости голыми руками! Не корректировать сопло для охлаждающей жидкости при запущенном станке!
- Не убирать стружку из рабочей зоны при запущенном станке!
- Не использовать сжатый воздух для чистки станка или удаления стружки!
- Использовать специальные инструменты для удаления стружки!

1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте

Внимание!

Только квалифицированный персонал может выполнять обслуживание и ремонт электрооборудования! Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности! В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы!

Выключить вводный выключатель и запереть его до начала технического обслуживания! В противном случае существует опасность случайного запуска станка.

Обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для замены частей использовать детали, идентичные фирменным деталям. В противном случае существует угроза для здоровья. Использовать только рекомендуемые типы гидравлических жидкостей, масел и смазочных материалов.

Не удалять или не блокировать концевые выключатели или защитное оборудование! Любое другое применение пилы, принадлежностей или частей станка, отличное от указанного компанией BOMAR, spol. s r.o., не допускается. Гарантия на это изделие в таком случае теряет силу и компания BOMAR, spol. s r.o. не несет ответственности за причиненный ущерб!

1.5. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте гидравлического агрегата

Соблюдение принципов чистоты является основным требованием для безаварийной работы гидравлического оборудования. Компоненты гидравлической системы представляют собой изделия, изготовленные с высокой точностью, а любое загрязнение приводит к сокращению срока службы или даже отказу, последствия которого очень трудно устранить и они дорого стоят.

Обязательно пользоваться чистыми инструментами. Не допускается класть детали и крепежные изделия, которые являются частью гидравлического контура, на загрязненную поверхность. Наилучшее средство для чистки – гофрированная бумага, так как волокна чистящей ткани могут также вызывать неполадки.

Удалить защитную крышку с резьбовой камеры непосредственно перед сборкой агрегата.

Шланги и трубы перед монтажом промыть бензином или другим чистящим средством и продуть сжатым воздухом.

Все фитинги должны быть нормально затянуты. Однако перетягивать их не следует.

1.6. Защитные устройства станка

Машина оборудована защитными устройствами. Они оберегают оператора от травм, а станок от поломок. К защитным устройствам относятся блокировочные устройства, аварийные выключатели и крышки. Проверять раз в неделю работоспособность защитных устройств. Если защитные устройства не работают, вы должны прекратить работу и отремонтировать или заменить защитные устройства.

Повышенный риск!

Не входить и не проникать в зону резки.

В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы.

1.6.1. Кнопка полного останова TOTAL STOP

Кнопка **TOTAL STOP** используется для аварийного выключения станка в случае неисправности или опасности для здоровья оператора. Нажатие кнопки **TOTAL STOP** прерывает подачу электрического питания.

Если возникают любые неисправности или отказы, немедленно нажать кнопку TOTAL STOP!

Освобождение нажатой кнопки возможно за счет поворота верхней её части.

1.6.2. Крышки

Если крышка открыта во время работы станка, то размыкается концевой выключатель и ленточная пила останавливается. Запустить ленточную пилу в режиме наладки нельзя.



Запуск пилы возможен только при закрытых крышках! С помощью концевых выключателей осуществляется контроль крышек.

1.6.3. Проверка натяжения или надлома пилы

Это устройство контролирует натяжение пилы и приводит к немедленному останову станка в случае надлома пилы.



Это устройство содержит концевой выключатель. Проверять натяжение внимательно и периодически – время от времени регулировать.

1.6.4. Крышка ленточной пилы

Крышка закрывает видимый участок ленточной пилы от левого направляющего блока до рамы.



Запрещено включать привод ленточной пилы, если эта крышка не установлена!

1.6.5. Крышка щетки

Эта крышка закрывает щетку ленточной пилы.



Запрещено включать привод ленточной пилы, если эта крышка не установлена!

1.7. Замечания по безопасности для системы охлаждения

Внимание!

При работе с охлаждающими жидкостями обязательно надевать перчатки для защиты от опасных жидкостей!

Надевать защитные очки!

Охлаждающая жидкость может попасть в глаза и вызвать хронические тяжелые травмы.

1.7.1. Инструкции по оказанию первой помощи


1. Снять и безопасно убрать загрязненную, промокшую одежду.

2. При вдыхании выйти на свежий воздух или обратиться за первой медицинской помощью.
3. Промыть водой или использовать крем при контакте с кожей.
4. Промыть глаза и обратиться за первой медицинской помощью.
5. При проглатывании – выпить много воды и вызвать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

1.8. Расположение паспортной таблички






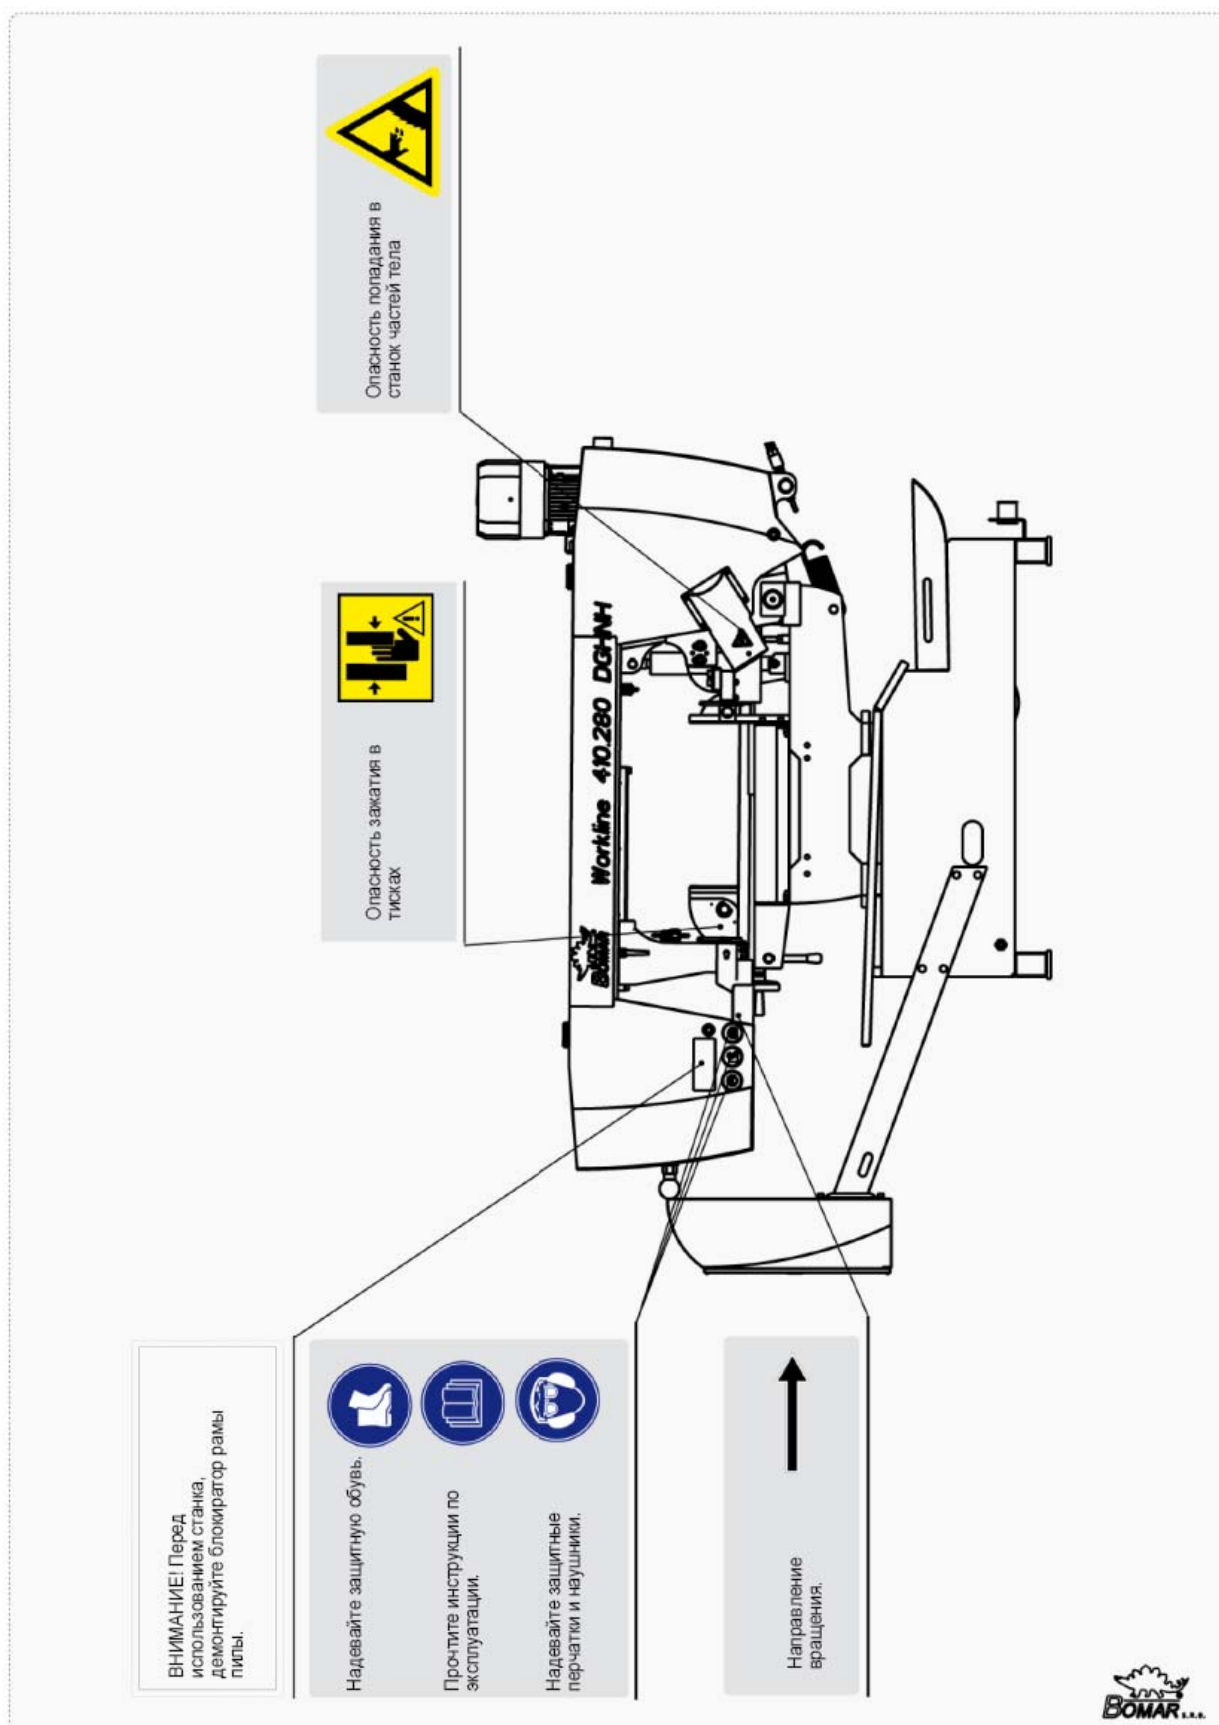

1.9. Расположение символов безопасности

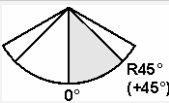

2. Документация на станок

2.1. Технические данные

Масса станка:				
• Масса	685 кг			
Размер станка:				
• Длина	2500 мм			
• Ширина	1070 мм			
• Высота	1450 мм			
Электрооборудование:				
• Питающее напряжение	~3 x 400 В, 50 Гц, TN-C-S			
• Полная мощность	3,5 кВА			
• Макс. предохранитель	16 А			
• Защита	IP 54			
Звуковое давление:				
• Модель Individual 720.540 GH	$L_{Aeqv} = 76,3$ дБ			
Привод:				
• Тип	BN90LA4			
• Питающее напряжение	~3 x 400В, 50 Гц			
• Выходная мощность	3 кВт			
• Номинальная частота вращения	1440 min ⁻¹			
Гидравлическое оборудование:				
Тип	205. M216-00040 л			
Охлаждающее оборудование:				
• Тип	3-COA4-12 HP1			
• Выходная мощность	40 л			
• Вместимость				
Размер ленты:				
4780 x 34 (32) x 1,1 мм				
Скорость резания:				
20–120 м/мин.				
Размер отрезаемого профиля:				
				
90°	Ø350 мм	510×350 мм	510×350 мм	350×350 мм
45° R	Ø350 мм	400×100 мм	340×350 мм	340×340 мм
60° R	Ø250 мм	260×100 мм	220×350 мм	240×240 мм
45°L	Ø350 мм	415×100 мм	360×350 мм	350×350 мм
60°L	Ø270 мм	280×100 мм	220×350 мм	260×260 мм


Предупреждение

При установке устройства обнаружения материала, максимальная высота последнего должна быть на 10 мм меньше.


Уровень звукового давления:

Эквивалентный уровень звукового давления A (шум) на месте оператора соответствует $L_{Aeqv} = 76,3$ дБ. Указанные значения являются уровнями распространения звука, которые не должны представлять собой безопасные уровни. Факторы, которые влияют на реальный уровень звукового давления на оператора станка, таковы: характеристики рабочего места, разрезаемый материал, ленточная пила. Эти факторы значительно влияют на звуковое давление.

2.2. Схема установки

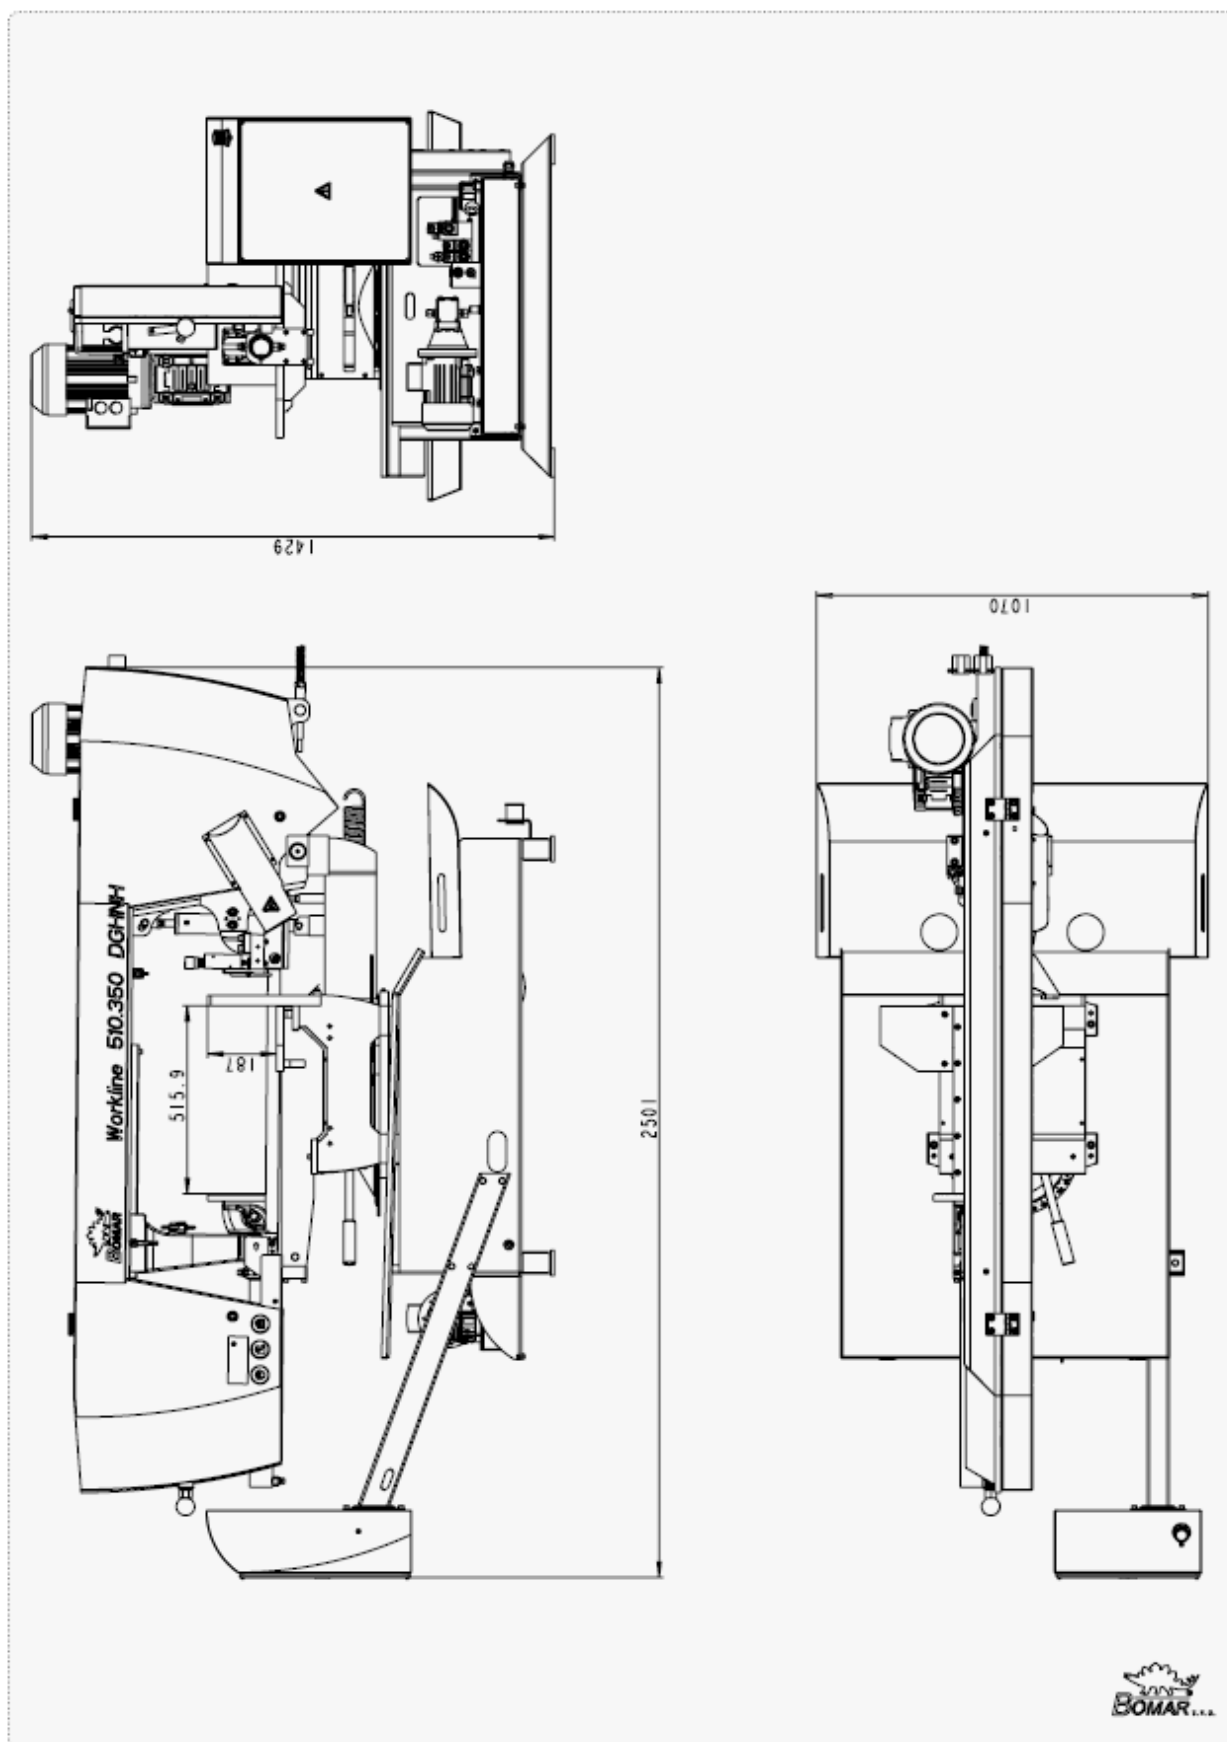

2.3. Описание

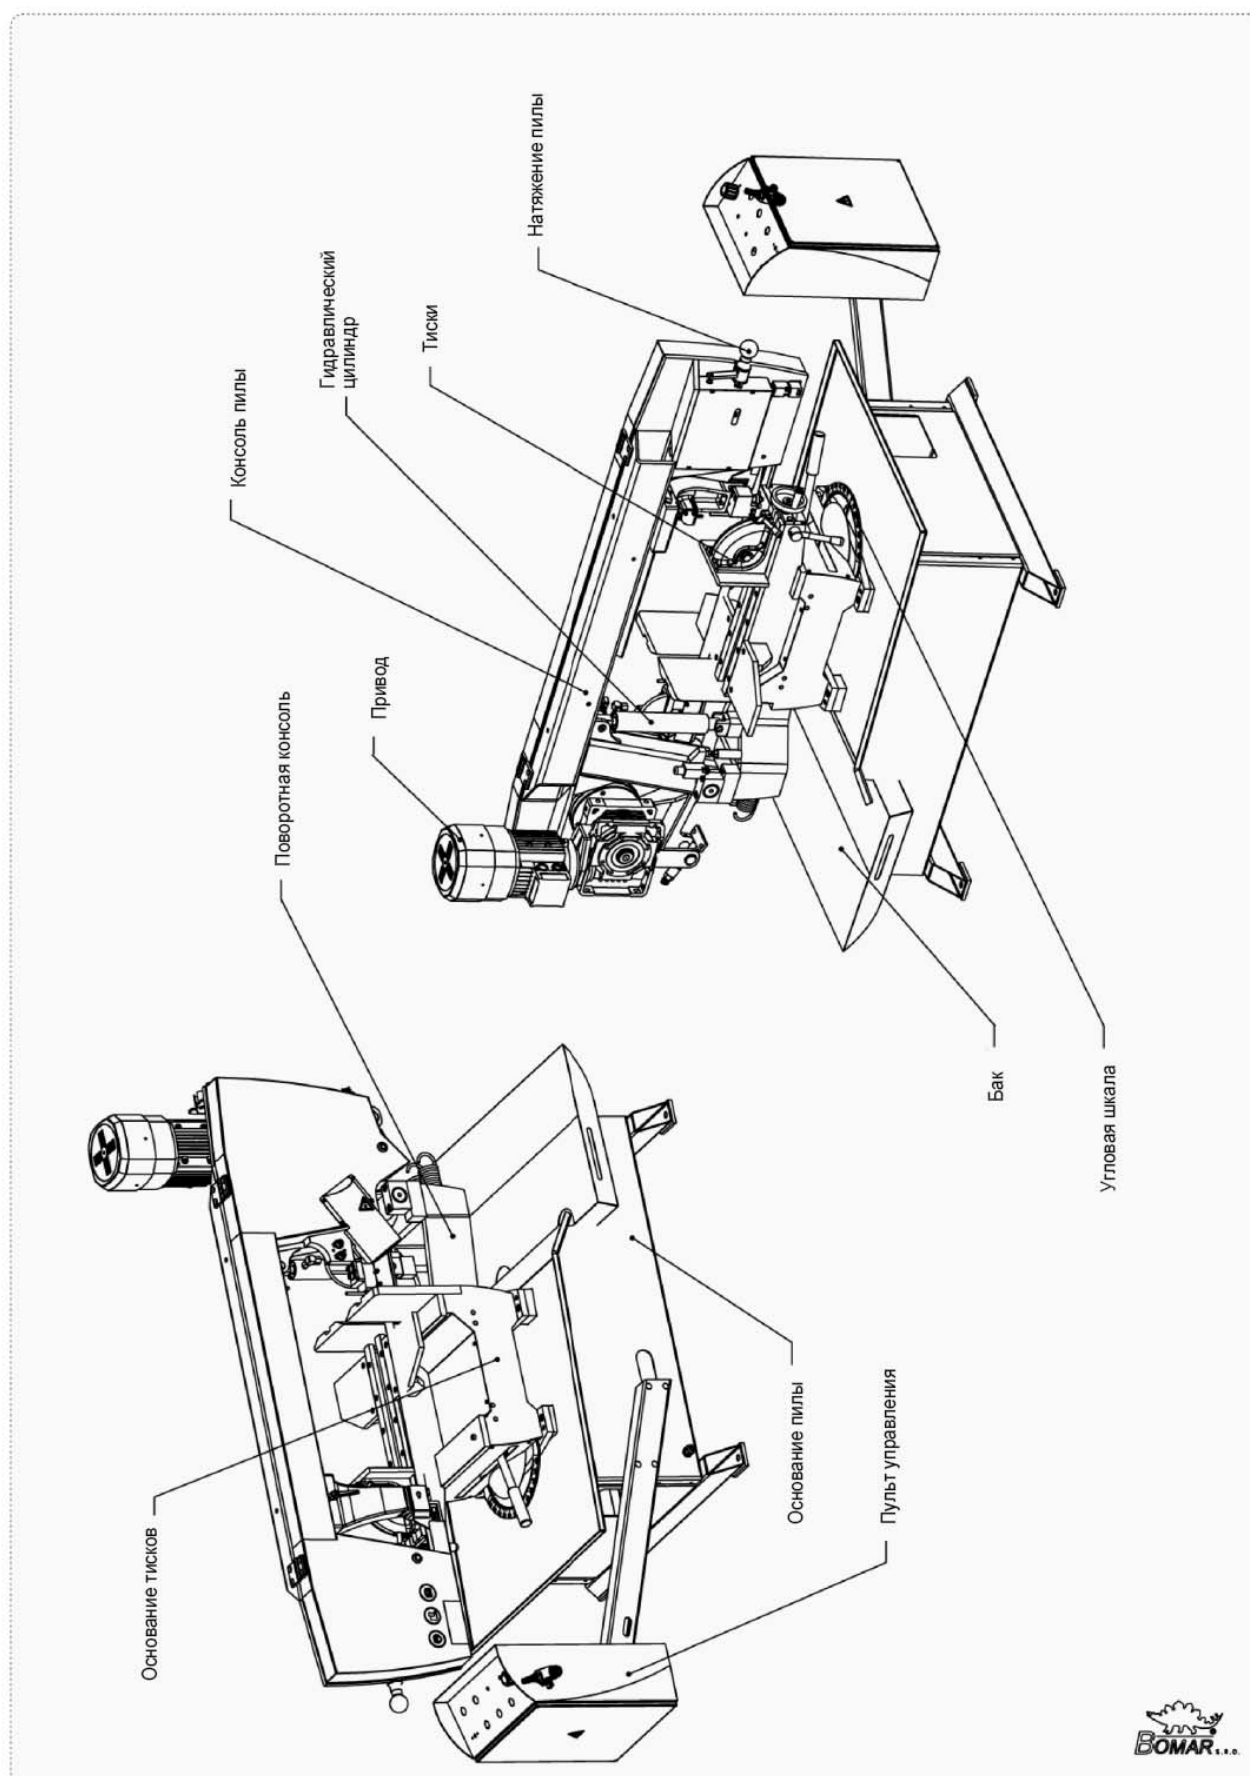

2.4. Транспортировка и хранение

2.4.1. Условия для транспортировки и хранения

Соблюдать рекомендации производителей по транспортировке и хранению!

В противном случае возможно повреждение станка.

- Не использовать вилочный погрузчик для перемещения станка, если у вас нет соответствующей лицензии!
- Не стоять под грузом! Неисправность подъемного устройства может причинить серьезную травму.
- Придерживаться безопасного расстояния от станка при транспортировке.
- Температура воздуха от -25°C до 55°C , на короткий период (макс. 24 часа) температура воздуха до 70°C .
- Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.
- Принимать меры для исключения повреждения от влаги, вибрации или тряски.

2.4.2. Приготовления к транспортировке и хранению

Закрывать тиски и аккуратно смазать открытые поверхности.

Опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Обязательно удалить со станка все следы охлаждающего вещества (СОЖ).

Надежно закрепить все свободные части на станке.

Упаковать и надежно обернуть панель управления во избежание повреждения при транспортировке.


Закрепить клейкие этикетки, указывающие минимальный примерный вес станка, не менее чем на пяти хорошо видимых местах.

2.4.3. Транспортировка и хранение

Перед транспортировкой станок необходимо закрепить. Закрепить поддон к полу фургона или трейлера.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить станок при транспортировке. Хранить станок только в условиях, указанных в руководстве, во избежание повреждения станка. Запрещается обращаться со станком любым другим способом, отличным от описанного в инструкции по эксплуатации, во избежание причинения повреждения станку.

2.4.4. Схема транспортировки

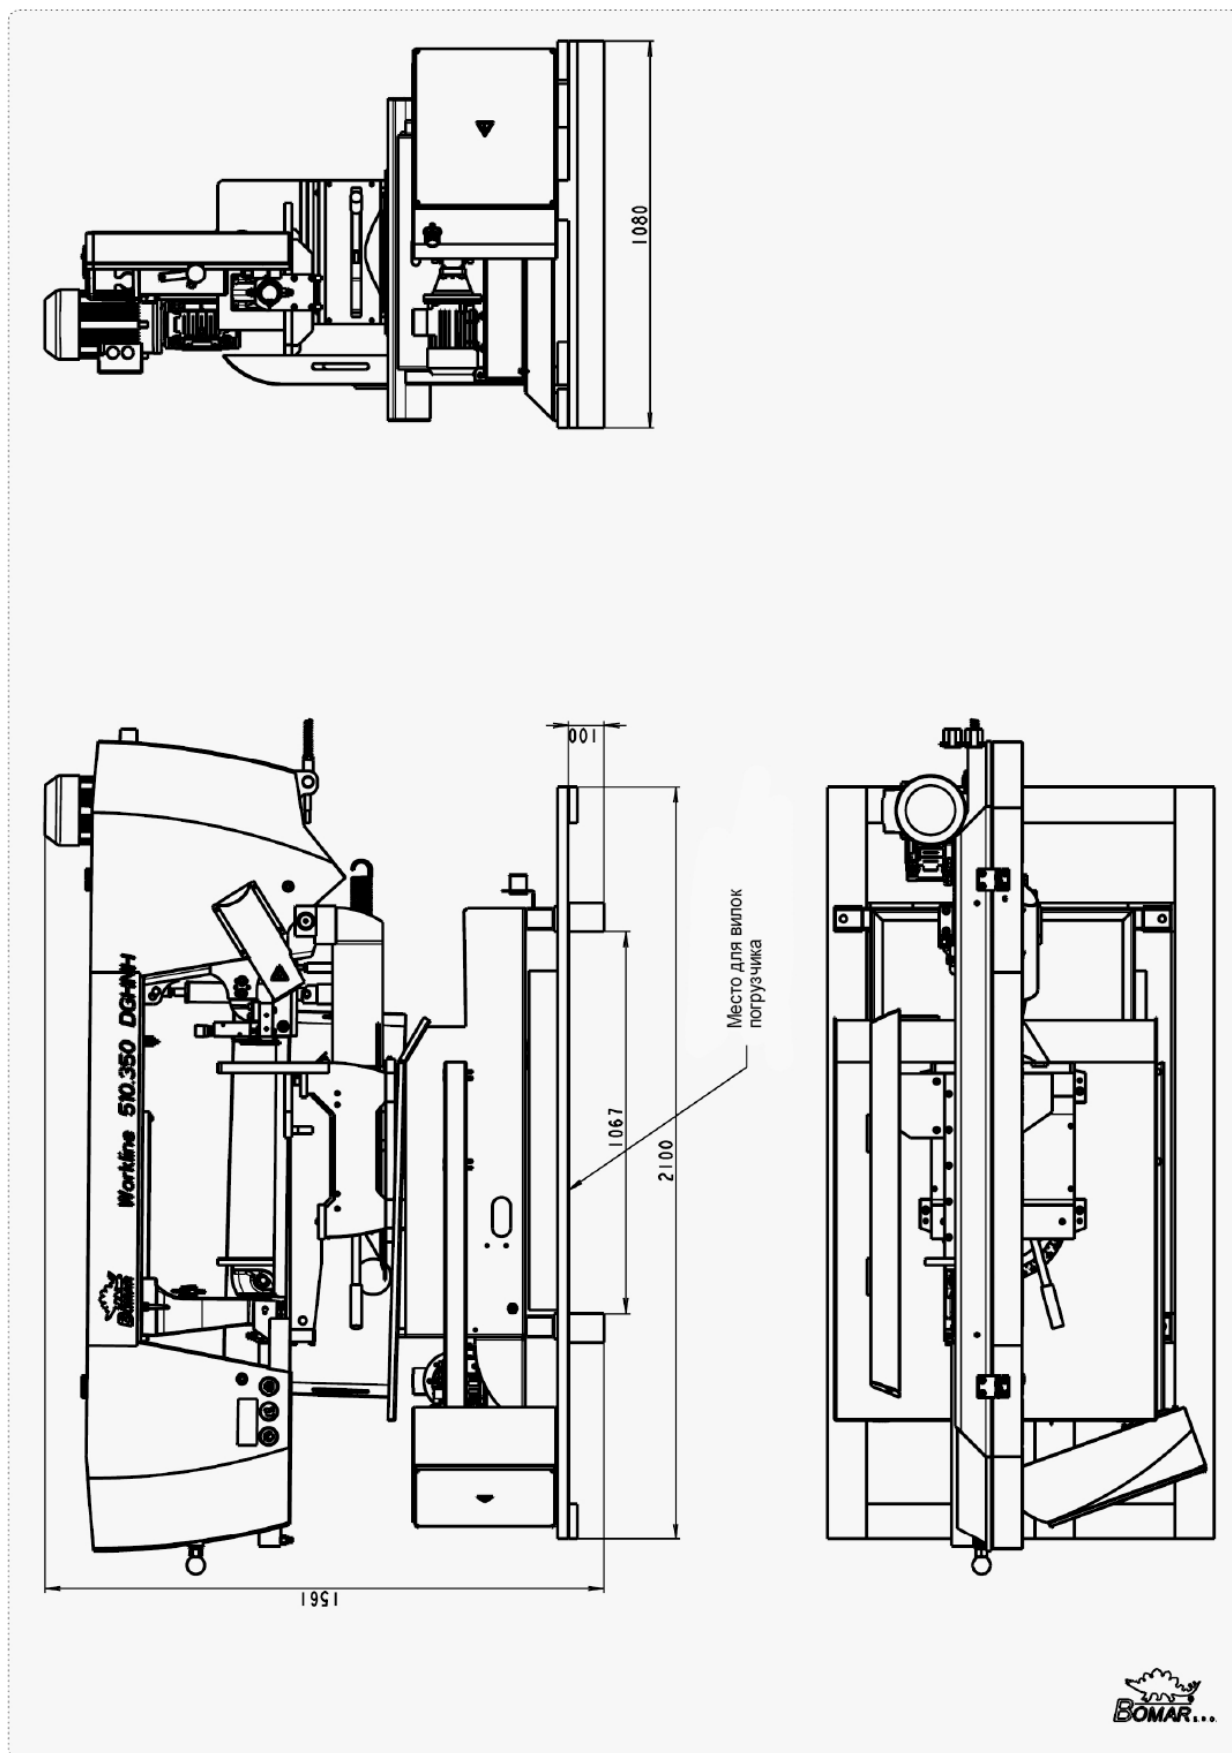

2.5. Включение

2.5.1. Условия эксплуатации станка

Соблюдать условия эксплуатации станка, приведенные производителем! Если рекомендации не соблюдаются, возможно повреждение станка.

Производитель гарантирует правильную работу станка при соблюдении следующих условий:

- Температура воздуха от **5°C до 40°C**, средняя температура в течение 24 часов не **должна превышать 35°C**.
- При относительной влажности воздуха в диапазоне от 30% до 95% (без конденсации).
- Высотная отметка над уровнем моря - менее 1000 метров.
- Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.

Внимание!

Если окружающая температура падает ниже 15°C, необходимо включить гидравлический агрегат на 10 минут до начала использования станка, а затем выполнить несколько перемещений (например, в ручном режиме) для всех гидроцилиндров. Цель – прогреть гидравлическое масло до рабочей температуры, обеспечив этим нормальную работу датчиков давления (и дросселя).

2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка

Удалить упаковку со станка и распаковать все детали.

Внимание!

Выключить вводный выключатель и запереть его до начала сборки! В противном случае возможен опасный запуск станка.

Если гидравлический агрегат выносной (подключен к станку посредством шлангов и кабелей), его необходимо размещать и монтировать на сплошном основании (полу и т.п.). Монтажные отверстия находятся на днище (основании) бака.

2.6.1. Установка и нивелирование станка

Проверить несущую способность пола перед установкой станка. Если несущая способность не соответствует требованиям, вы должны подготовить для станка необходимый фундамент.

Минимальные требования:

Вес станка – модель Workline 510.350 DG – 685 кг

+ Вес принадлежностей

+ Максимальный вес материала

- Станок должен быть выровнен в горизонтальном положении. После нивелирования все опоры станка должны касаться пола.
- Станок должен быть выровнен с помощью калиброванного спиртового уровня. Спиртовой уровень кладется в зоне тисков. Выставить роликовый транспортёр по спиртовому уровню.
- При нивелировании станка убедиться в том, что для работы на станке, проведения ремонта, обслуживания станка и перемещения материала имеется достаточно места.
- Станок, включая прилагаемые детали и принадлежности, должен быть виден с рабочего места.

2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы

Слить все рабочие жидкости (охлаждающая жидкость, гидравлическая жидкость) в соответствующую емкость. Разобрать станок на отдельные части и утилизировать их согласно действующим нормам и правилам.

2.6.3. Первый запуск силового агрегата

Перед первым запуском проверить:

- Направление вращения насоса, запустив силовой агрегат макс. на 2 секунды.
- Охлаждающий вентилятор двигателя должен вращаться в том направлении, которое указывает стрелка сверху кожуха двигателя.
- В случае неверного направления вращения следует поменять местами две фазы в соединительной коробке. Такая проверка требуется после каждого отсоединения источника питания.
- Проводка должна соответствовать электрической и гидравлической схемам.
- Электродвигатели (насос и охладитель) нормально соединены и вращаются в правильном направлении.
- Гидравлический аккумулятор с газообразным азотом требуемого давления.
- Вспомогательные элементы работают правильно (термометр, указатель уровня, подогреватель).

Первый пуск (Внимание – рабочее давление на предохранительном клапане задано производителем согласно гидравлической схеме):

- С короткими интервалами активировать электрический насос.
- Проверить отсутствие утечек и шума.
- Стравить воздух из гидравлического контура.
- Если возможно, испытать работу контура при минимальной нагрузке.
- Испытать электрооборудование.
- При работе следить за измерительным оборудованием, уровнем шума и температурой масла в баке.
- В это время необходимо осторожно стравить воздух во всей гидравлической системе.

В случае отсутствия дренажного отверстия, силовой агрегат выполнит стравливание самостоятельно через некоторое время с помощью сапуна на баке или фильтра обратной линии.

- После совместного пуска нескольких электродвигателей.

2.6.4. Заправка бака гидравлическим маслом

Необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по маслу от производителя, приведенные в технической документации (приложение). Для стандартных силовых агрегатов мы рекомендуем тип масла ОН-НМ32 (DIN 51524) от любых известных производителей масла.


Силовые агрегаты должны быть заправлены чистым, отфильтрованным маслом! Чистота гидравлической жидкости должна соответствовать классу 10 NAS 1638 (достигается фильтром $\beta = 75$)!

Заправка из контейнера, такого как бочки, ведра и пр. не рекомендуется и не допускается!

Максимальный уровень масла будет указан верхней меткой на щупе или смотровом стекле. Следует исключать переполнения. Не следует превышать максимальной скорости заполнения в 15 л/мин.

Тип масла	Кинематическая вязкость ν в мм ² /с относительно температуры жидкости					Точка замерзания 0°C
	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	
ОН-НМ 32	220	100	32	15	7	-40
ОН-НМ 32	400	170	46	18	11	-30
ОН-НМ 32	700	170	68	26	14	-28
ОН-НМ 32	180	67	32	17	11	-40
ОН-НМ 32	350	110	46	25	14	-36

2.6.5. Горизонтальная проекция

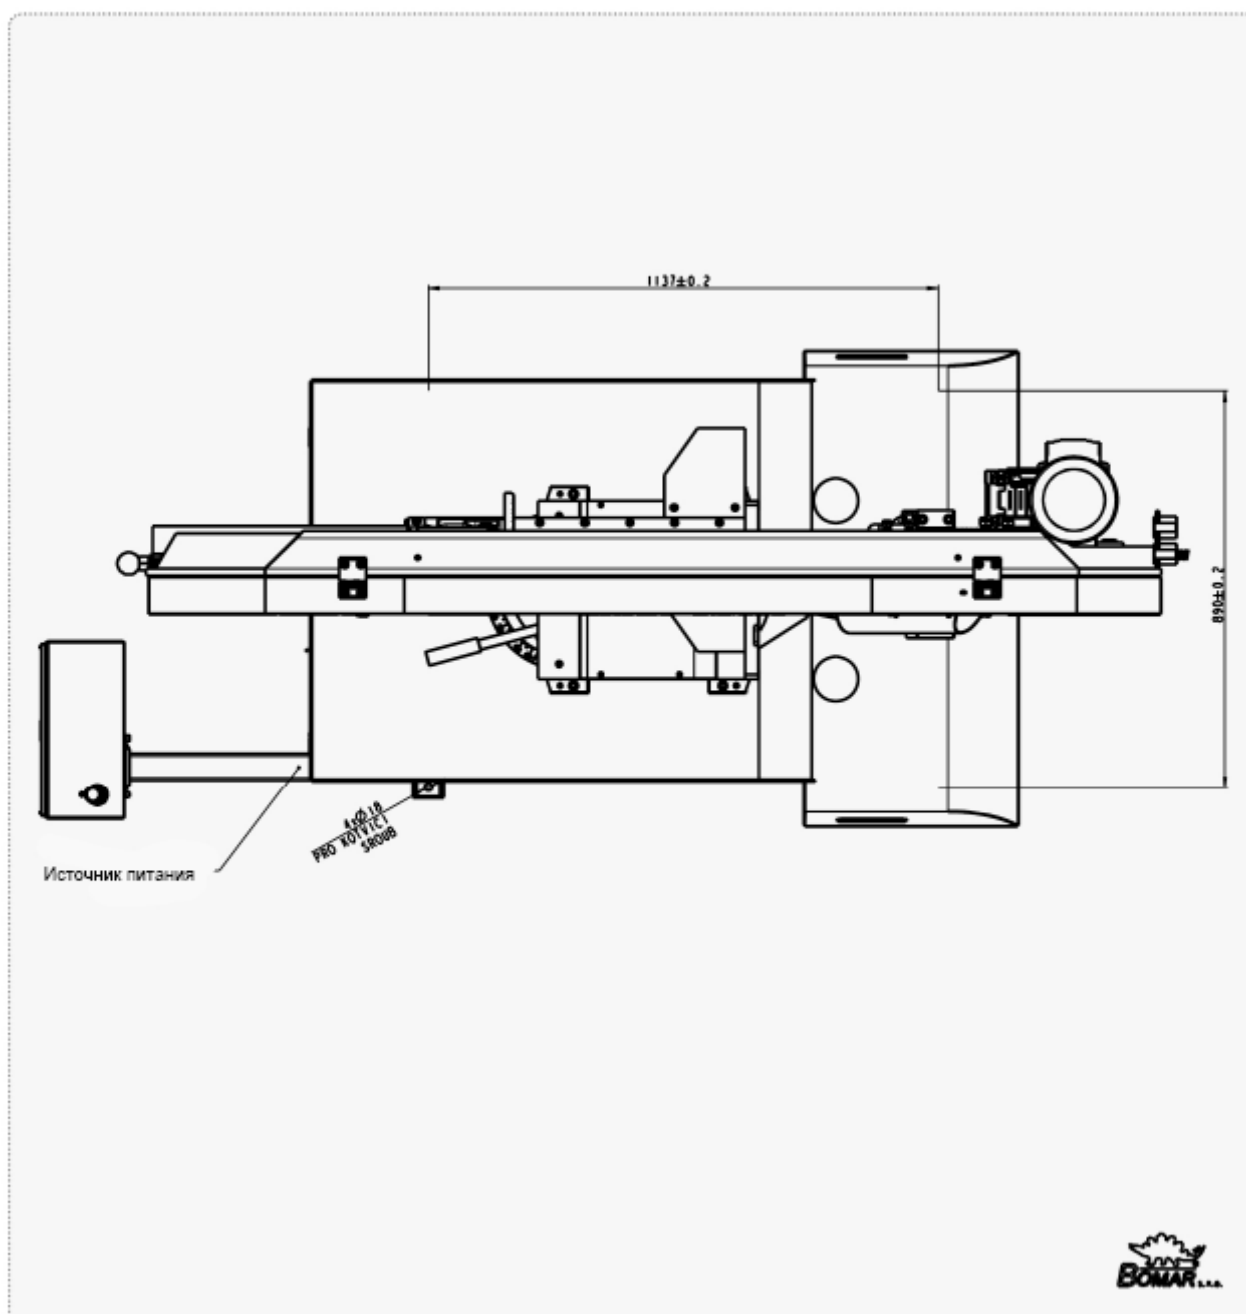

Материал для установки

- 4 х дюбель - Ø12 мм
- Просверлить до - 95 мм
- Болты – 4хМ16х135
- Болты должны опираться на пластины (мин. размеры PI 0x100-100)

Требования по ровности пола

± 10 мм /1 м

2.7. Электрическое соединение

Внимание!

Обслуживание и ремонт электрооборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом! Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности!

Электрические параметры станка:

- Рабочее напряжение: ~ 3 x 400 В, 50 Гц, TN-C-S
- Полная входная мощность/Макс. номинал плавкого предохранителя: 3,5 кВА / 15 А

Перед подключением выключить вводный выключатель цепи подачи питания станка и проводить подключение в сухом месте!

Примечание:

Значения поперечного сечения проводника и номинального тока должны соответствовать нормам.

Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению сети! Поперечное сечение питающей линии должно соответствовать номинальному току при максимальной нагрузке станка.

Примечание:

Розетка с вилкой может использоваться на станках с номинальным током менее 16 А и полной входной мощностью ниже 3 кВт.

Если станок подключается напрямую, необходимо установить дополнительный вводный выключатель, который можно запереть в нулевом положении.

Внимание!

В таком случае дополнительный вводный выключатель становится главным, а вводный выключатель на станке имеет лишь вторичную функцию.

2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы



После успешного подключения станка кратковременно включить станок и переключить приводной двигатель пилы в рабочее положение. Направление должно соответствовать направлению стрелки на крышке ленточной пилы. Если направление движения пилы обратное, надо поменять местами две фазы на клеммной колодке.

2.7.2. Проверка подключения станка к электросети



Внимание!

При подключении станка к электрической сети соблюдать правильное соединение всех фаз!

ДВИГАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ БОЛЕЕ 10 СЕКУНД!!!



2.8. Заправка системы охлаждения

Приготовить смесь воды и охлаждающей жидкости. Соблюдать концентрацию, указанную производителем. Сдвинуть крышку с дренажного отверстия. Залить смесь воды и охлаждающей жидкости в бак системы охлаждения. Вместимость бака для охлаждающей жидкости указана в главе *Технические данные*.

Оставлять дренажное отверстие открытым и с сеткой во время работы, потому что это обеспечивает правильную работу системы охлаждения. Заправляя бак охлаждающей жидкостью, соблюдать осторожность для исключения протечек и переполнения бака.

Примечание:

При комплектации станка Микронайзером, заполните его охлаждающей жидкостью, согласно рекомендациям. Таким образом, Микронайзер будет готов к работе.

2.9. Проверка функций станка

Убедиться в отсутствии повреждений станка или его частей во время транспортировки.

Убедиться в том, что крышки установлены и не повреждены. Проверить с помощью устройства Tenzomat правильность натяжения ленточной пилы. Если необходимо, вы можете подтянуть пилу согласно главе *„Выбор и замена ленточной пилы“*. Значения натяжения ленточной пилы указаны на устройстве Tenzomat. Включить вводный выключатель и проверить электродвигатели и системы (привод ленточной пилы, гидравлический насос, охлаждающий насос, транспортер стружки).

Открыть и закрыть основные тиски. Развернуть раму пилы из крайнего переднего положения в крайнее заднее положение. Поднять раму пилы в верхнее положение и опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Запустить станок с охлаждающим насосом и дать ему поработать без нагрузки, чтобы система охлаждения заполнилась охлаждающей жидкостью. Как только охлаждающая жидкость начнет выходить из сопел системы охлаждения, последняя готова к работе. Выполнить один цикл резки без материала. Убедиться в том, что станок работает без нарушений. Если все функции станка в норме, он готов к работе.

2.10. Ленточная пила

Вернуть крышку ленточной пилы на место только после установки и натяжения ленточной пилы.



2.10.1. Размер ленточной пилы

4780 x 34(32) x 1,1 мм

2.10.2. Выбор зубчатой системы ленточной пилы

Производители поставляют ленточные пилы с постоянной и изменяющейся системой зубьев. Важным фактором при выборе системы зубьев является длина канала резки по отношению к размеру изделия.

6. *Постоянная система зубьев* – пила имеет параллельный шаг зубьев по всей длине. Он удобен для резки монолитного материала.

Компания BOMAR рекомендует переменную систему зубьев для ленточнопильного станка.

7. *Переменная система зубьев* – шаг зубьев переменный. Переменная система зубьев используется для разделки профильных материалов и резки пакетов. Переменный шаг зубьев снижает вибрацию ленточной пилы, увеличивает срок службы пилы и улучшает качество зоны пропила.

В таблицах указан рекомендуемый тип системы зубьев в зависимости от размеров и формы разрезаемого материала.

Примечания:

ZpZ – количество зубьев на один дюйм; S – зуб с нулевым углом зубьев; K – зуб с положительным углом зубьев

Примеры маркировки системы зубьев:

32 S – номер „32“ означает 32 зуба на один дюйм (это означает постоянную систему зубьев), буква „S“ указывает на зубья с нулевым углом зубьев.

4–6 K – номер „4–6“ означает 4 - 6 зубьев на один дюйм (это означает переменную систему зубьев), буква „K“ указывает на зубья с положительным углом зубьев.

2.10.3. Приработка ленточной пилы



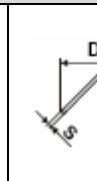





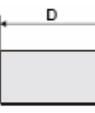
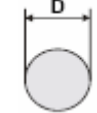
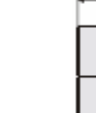
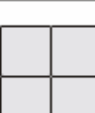
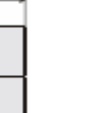

Приработка: Отрезать материал при опускании рамы лишь до 50%. Если возникает вибрация, увеличить или уменьшить скорость пилы.

При отрезании небольших фрагментов использовать пилу, пока не будет отрезано, приблизительно, 300 см² материала. При отрезании больших фрагментов использовать пилу приблизительно, 15 минут. Когда пила приработана, увеличить скорость опускания до нормальной скорости. Приработка пилы исключает микросколы режущих кромок новой ленточной пилы, не допуская первого чрезмерного напряжения, которое может значительно сократить срок службы. Оптимальная приработка ленточной пилы обеспечивает идеально закругленные режущие кромки и, следовательно, оптимальный срок службы.

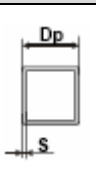

Примечание: Также выполнять переточку ленточных пил.

2.10.4. Таблицы для выбора типа зубьев

ФАСОННЫЙ МАТЕРИАЛ ($D_p, S = \text{мм}$)						
						
Примечание: Таблица указывает пример выбора системы зубьев для отрезания одно заготовки профиля. Для отрезания нескольких заготовок профилей (пакетом), вы должны учитывать толщину стенки, как двойной размер стенки профиля (это означает, что размер „S“ соответствует 2 x S). В таблице приводятся постоянные и переменные системы зубьев.						
Размер стенки S [мм]	Система зубьев ($Z_p Z$)					
	Наружный диаметр профиля D_p [мм]					
	20	40	60	80	100	120
2	32 S	24 S	18 S	18 S	14 S	14 S
3	24 S	18 S	14 S	14 S	10-14 S	10-14 S
4	24 S	14 S	10-14 S	10-14 S	8-12 S	8-12 S
5	18 S	10-14 S	10-14 S	8-12 S	6-10 S	6-10 S
6	18 S	10-14 S	8-12 S	8-12 S	6-10 S	6-10 S
8	14 S	8-12 S	6-10 S	6-10 S	5-8 S	5-8 S
10	-	6-10 S	6-10 S	5-8 S	5-8 S	5-8 S
12	-	6-10 S	5-8 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K
15	-	5-8 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K	4-6 K
20	-	-	4-6 K	4-6 K	4-6 K	3-4 K
30	-	-	-	3-4 K	3-4 K	3-4 K
50	-	-	-	-	-	3-4 K
Размер стенки S [мм]	Система зубьев ($Z_p Z$)					
	Наружный диаметр профиля D_p [мм]					
	150	200	300	500	750	1000
2	10-14 S	10-14 S	8-12 S	6-10 S	5-8 S	5-8 S
3	8-12 S	8-12 S	6-10 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K
4	6-10 S	6-10 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K	4-6 K
5	6-10 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K	4-6 K	3-4 K
6	5-8 S	5-8 S	4-6 K	4-6 K	3-4 K	3-4 K
8	5-8 S	4-6 K	4-6 K	3-4 K	3-4 K	3-4 K
10	4-6 K	4-6 K	4-6 K	3-4 K	3-4 K	2-3 K
12	4-6 K	4-6 K	3-4 K	3-4 K	2-3 K	2-3 K
15	4-6 K	3-4 K	3-4 K	2-3 K	2-3 K	2-3 K
20	3-4 K	3-4 K	2-3 K	2-3 K	2-3 K	2-3 K
30	3-4 K	2-3 K	2-3 K	2-3 K	1,4-2 K	1,4-2 K
50	2-3 K	2-3 K	2-3 K	1,4-2 K	1,4-2 K	1,4-2 K
75	-	2-3 K	1,4-2 K	1,4-2 K	1,4-2 K	0,75-1,25 K
100	-	-	1,4-2 K	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K
150	-	-	-	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K
200	-	-	-	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K	0,75-1,25 K
МОНОЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ($D = \text{мм}$)						
						
Постоянная система зубьев			Переменная система зубьев			
длина реза D	система зубьев ($Z_p Z$)		длина реза D	система зубьев ($Z_p Z$)		
до 3 мм	32		до 30 мм	10-14		
до 6 мм	24		20-50 мм	8-12		
до 10 мм	18		25-60 мм	6-10		
до 15 мм	14		35-80 мм	5-8		
15-30 мм	10		50-100 мм	4-6		
30-50 мм	8		70-120 мм	4-5		
50-80 мм	6		80-150 мм	3-4		
80-120 мм	4		120-350 мм	2-3		
120-200 мм	3		250-600 мм	1,4-2		
200-400 мм	2		500-3000 мм	0,75-1,25		
300-800 мм	1,25					
700-3000 мм	0,75					


3. Управление станком



3.1. Запуск ленточнопильного станка

1. Включить вводный выключатель ленточнопильного станка. Вводный выключатель расположен на щите управления.

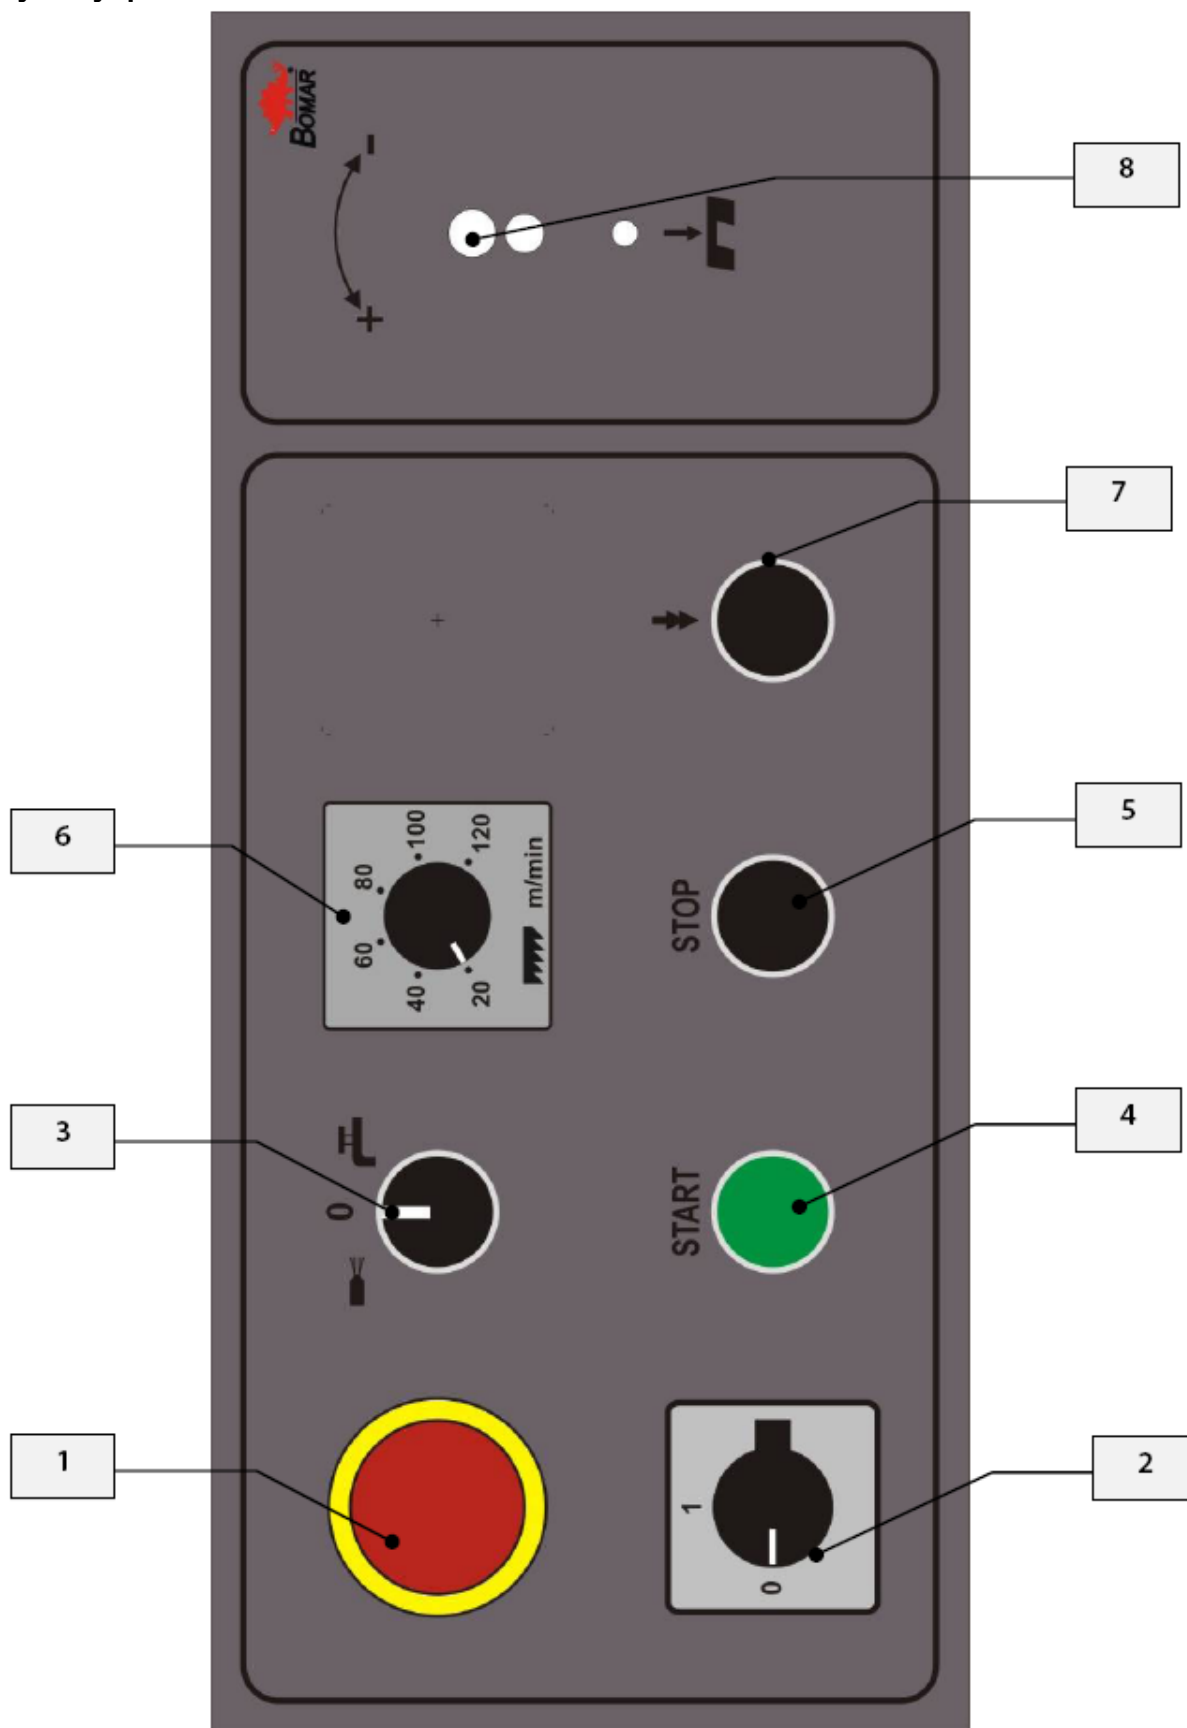

3.2. Пульт управления



1	<p>Кнопка TOTAL STOP (полный останов) В экстренных случаях станок следует сразу же отключить.</p>
2	<p>Включение/выключение станка Для включения станка установить в положение 1, для выключения – в положение 0.</p>
3	<p>Выбор системы охлаждения Вы можете выбрать один из трех вариантов:</p> <p> Охлаждение распылителем (по заказу)</p> <p>0 Без охлаждения при работающем приводе</p> <p> Охлаждение водой, насос системы охлаждения работает даже при остановленном приводе пилы.</p>
4	<p>START – Включение полуавтоматического цикла Нажатие кнопки запускает цикл резки. Он останавливается кнопкой STOP.</p>
5	<p>STOP - Выключение двигателя ленточной пилы Кнопка останавливает цикл резки.</p>
6	<p>Частотный преобразователь Повернуть для изменения скорости ленточной пилы.</p>
7	<p>Опускание консоли пилы При нажатии этой кнопки ленточная пила начинает опускаться на отрезаемый материал с ускорением. При этом оператору не нужно изменять скорость опускания с помощью регулятора. Внимание! Не пользуйтесь функцией ускоренного опускания, если пила уже режет материал. Этой кнопкой можно пользоваться только в том случае, если пила находится НАД материалом!</p>
8	<p>Регулирующий клапан Регулировать скорость опускания консоли для резки с помощью регулирующего клапана. Внимание! Если вы закрываете клапан регулятора слишком туго, седло клапана может изнашиваться, вызывая утечку. Поэтому всегда осторожно перекрывать клапан.</p>

3.3. Управление станком

1. Установите угол резки.
2. Поднимите консоль пилы в верхнее положение.
3. Откройте тиски, нажав на кнопку, и вставьте материал.
4. Зажмите материал в тисках.
5. Нажмите кнопку START (ПУСК). Консоль начнет опускаться в месте реза и запустится привод ремня пилы. Для увеличения скорости опускания пилы можно нажать кнопку 7 – ускоренное опускание консоли пилы. Остановите ускоренное опускание пилы, как минимум, в 10 мм от материала. Не пользуйтесь функцией ускоренного опускания, если пила уже режет материал.

Внимание!

Не перемещайте раму пилы к материалу, если привод пилы не работает! Не перемещайте рамы пилы к материалу в ускоренном режиме! Пила может получить повреждения.

6. Выньте отрезанный материал из тисков.
7. Теперь можно повторить процесс резки снова.

3.3.1. Прерывание цикла

- **Кнопка STOP**

Полуавтоматический цикл прерывается нажатием кнопки „5“ (**ОСТАНОВ** полуавтоматического цикла).

Опускание консоли прекращается, а привод ленточной пилы останавливается.

Нажатием кнопки **4 – ЗАПУСК рабочего цикла**, вы можете начать цикл.

- **Кнопка полного останова TOTAL STOP**

В случае опасности нажать кнопку **TOTAL STOP**.

После нажатия кнопки **TOTAL STOP**, привод ленточной пилы немедленно выключается, а консоль прекращает опускаться.

- **Повторное включение**

1. Повернуть кнопку **TOTAL STOP** согласно стрелкам (на кнопке).
2. Поднять консоль в верхнее положение и нажать кнопку **START**.

3.4. Регулировка ленточной пилы

3.4.1. Настройка для косого реза



1. Ослабить зажимной рычаг консоли. Установить раму на необходимый угол, потянув за консоль пилы. Величину угла можно контролировать по шкале. После чего затянуть рычаг.
2. Переместить тиски в соответствии с углом резки. Для углов резки менее 0° , переместить тиски вправо, для углов резки более 0° , переместить тиски влево.

Угол $< 0^\circ$

Угол $\geq 0^\circ$



3.4.2. Регулировка направляющих ленты

Если вы хотите добиться гладкого и точного реза, направляющий блок необходимо установить как можно ближе к материалу.



1. Освободить рычаг левой планки и передвинуть левую часть направляющего устройства так, чтобы кромка левого направляющего блока была как можно ближе к отрезаемому материалу.
2. Опустить раму в нижнее положение и проверить позицию направляющего блока относительно зоны загрузки тисков. Направляющий блок должен находиться на расстоянии, минимум, 10 мм от зоны загрузки тисков.
3. Затянуть рычаг прижимной планки и проверить установку направляющего блока на возможность столкновения со столом или щекой тисков.

3.4.3. Зажатие материала в тисках



Освободите зажимной рычаг, поднимите тиски, приблизительно на 5 мм над материалом и зажмите материал в тисках с помощью рычага.

3.4.4. Регулировка скорости резания

Скорость ленточной пилы можно изменять в диапазоне **20–120 м/мин.**



Использовать частотный преобразователь на панели управления (б) для выбора требуемой скорости ленточной пилы.

3.4.5. Регулировка давления при резке

Ленточнопильный станок **Workline 510.350 DG** оборудован регулятором давления при резке на оба направляющих блока.

Регулировка давления выполняется с помощью регулировочного винта, расположенного на направляющем блоке.

Уменьшение давления при резке – повернуть винт по часовой стрелке.

Увеличение давление при резке – повернуть винт против часовой стрелки.

3.4.6. Регулировка скорости опускания консоли

Скорость опускания консоли регулируется с помощью регулятора скорости на панели управления – поз.8.

- Установить **пониженную скорость** опускания консоли при резке, повернув переключатель по часовой стрелке.
- Установить **повышенную скорость** опускания консоли при резке, повернув переключатель против часовой стрелки.

Примечание:

Если вы перекрываете клапан регулятора слишком туго, то седло клапана может износиться, что приведет к утечке. Поэтому при перекрытии клапана всегда проявляйте осторожность.

3.4.7. Регулировка нижнего положения останова рамы пилы

Нижний упор ограничивает самое нижнее положение рамы пилы. Эту точку останова необходимо проверять не реже одного раза в месяц. Если точка нижнего останова отрегулирована неверно, стол для резки может быть поврежден или материал будет отрезан не полностью.



Упор нижнего положения рамы пилы регулируется с помощью винта на консоли.

3.4.8. Регулировка щётки

Щетка для удаления стружки из ленточной пилы серьезно влияет на надежность резки, срок службы ленточной пилы и колес, направляющих из твердого сплава, направляющих металла и, наконец, точность резки. Настройку щетки необходимо проверять каждую смену.



1. Ослабить крепежный винт щетки. Можно сдвинуть щетку.
2. Отрегулировать щетку по ленточной пиле согласно рисунку.

Внимание!

Щетка не должна касаться низа зубьев пилы!

3. Затянуть крепежный винт.
4. В случае, если щетка вращается неправильно (приводное колесо проскальзывает на приводных колесах ленточной пилы), прижать с помощью винта (смотри стрелку) приводное колесо щетки к приводному колесу ленточной пилы.

Внимание!

Винт нельзя затягивать с большим усилием, потому что приводное колесо щетки может получить повреждения или срок службы подшипников приводного колеса ленты сократится!


3.5. Вставление материала

- Запрещается находиться под висящим грузом!
- Запрещается взбираться на гравитационный роликовый конвейер!
- Не придерживать материал, зажимаемый в тисках! Тиски могут причинить травму!

3.5.1. Выбор подъемного средства

- Для подъема и перемещения материала использовать надежные грузоподъемные средства!
- Перемещать материал только с помощью автопогрузчика или использовать поддерживающие тросы и кран!
- Не использовать автопогрузчик или кран при отсутствии соответствующей лицензии!

3.5.2. Загрузка материала

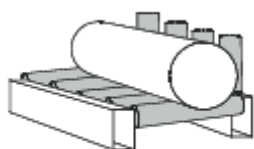


Вставить материал в тиски и убедиться в том, что он не двигается в тисках и не сможет выпасть из тисков после зажима. При отрезании длинных фрагментов материала (например, прутки или трубу), необходимо пользоваться роликовыми транспортерами для перемещения материала к ленточной пиле. За дополнительной информацией по роликовым транспортерам обращаться в компанию Bomar. Убедиться в том, что транспортер достаточно длинный и материал не свалится с него.

Быть особенно внимательны при работе с круглым профилем материала. Следите за тем, чтобы он всегда оставался на двух вертикальных роликах и не мог упасть с транспортера!

3.5.3. Резка пакетного материала

Внимание:

Ручное устройство для зажима пакетов представляет собой нестандартное оборудование. При отсутствии данного устройства резка пакетных материалов невозможна.

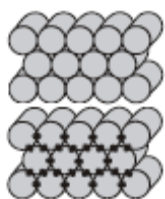

Если вы хотите выполнить резку материал в пакетах, мы предлагаем размещать пакеты следующим образом.

Пакет из круглого материала: Соблюдать особую осторожность с круглым материалом, следя за тем, чтобы прутки были уложены согласно рисунку. Если прутки располагаются по-другому, у вас могут быть проблемы с перемещением.

Обязательно крепить материал с тыльной стороны пакета сваркой для фиксации от перемещения.

Перед проведением сварки обязательно выключить станок с помощью вводного выключателя! Магнитные поля, которые обычно возникают при сварке, могут повредить органы управления!

Внимание!

Не все профили материала пригодны для пакетной резки. Выполнять рекомендации вашего поставщика ленточных пил, касающиеся формирования пакетов из материала.

4. Обслуживание станка

4.1. Демонтаж ленточной пилы

Во время демонтажа, следите за тем, чтобы не причинить повреждений концевому выключателю, если пила натянута.

1. Поднимите раму пилы в предельное положение. Остановите раму пилы в верхнем положении с помощью клапан управления.



2. Снимите желтую защитную крышку пилы. Крышка крепится на двух винтах.



3. Открыть крышку консоли пилы.

4. Повернуть натяжную звездочку влево, ослабить натяжение ленточной пилы и скинуть ленточную пилу с колес.



5. Снять ленточную пилу с направляющих блоков.

4.2. Установка ленточной пилы

Во время монтажа, следите за тем, чтобы не причинить повреждений концевому выключателю, если пила натянута.

1. Перед установкой, тщательно очистите все направляющие колеса, направляющие блоки и внутреннюю сторону консоли ото всех следов стружки и грязи. **Помните о направлении зубьев при установке ленточной пилы.**



2. Вставить новую ленточную пилу в направляющие блоки. Убедиться в том, что ленточная пила проходит между направляющими роликами, которые проталкивают ее вверх до упора.



3. Накинуть ленточную пилу на оба направляющих колеса. Убедиться в том, что кромка ленточной пилы плотно прилегает к ободу колеса. Затем подать ленточную пилу до упора назад.
4. Повернув натяжную звездочку вправо, слегка натянуть ленточную пилу. Снять защитный пластик с зубьев пилы.
5. Закрыть защитную крышку консоли.



6. Установить желтую защитную крышку пилы. Стрелка на крышке должна соответствовать направлению стрелки на пиле. При невыполнении это требования, пилу необходимо перевернуть.

4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы

Правильное натяжение ленточной пилы является одним из самых важных факторов, которые влияют на точность и срок службы ленточной пилы. Натягивать ленточные пилы согласно выбранному типу пилы и станку. Соблюдать рекомендации производителя пил.

4.3.1. Натяжение ленточной пилы

1. Ленточная пила не должна слетать с колес после установки.
2. Установите на пилу устройство Tenzomat и закрепите его винтами.



3. Натяните ленточную пилу до рекомендованного значения.

4.4. Регулировка ленточной пилы на натяжном колесе

Необходимо регулярно проверять ход пилы на натяжном колесе. Такой осмотр необходимо осуществлять после каждой замены пилы.

4.4.1. Проверка хода ленточной пилы

Если ход пилы установлен неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

- Пила слетает с колес – ленточная пила и защитная крышка могут получить повреждения.

• **Пила проходит по ободу колеса** - ленточная пила и обод колеса могут получить повреждения

1. Запустите и остановите привод ленточной пилы.
2. Отключите вводный выключатель!
3. Откройте заднюю крышку рамы пилы.



5. Проверьте положение пилы на колесах.
6. Если расстояние между тыльной стороной ленточной пилы и кромкой колеса составляет **1-3 мм**, то установка выполнена правильно.
7. Если расстояние составляет более **3 мм**, или если ленточная пила наезжает на кромку колеса, откорректировать ленточную пилу.

4.4.2. Настройка хода ленточной пилы



Ход ленточной пилы задается винтом в блоке натяжения на раме ленточной пилы. Оптимальное расстояние составляет **1 – 3 мм**.

- Повернуть винт вправо, ленточная пила приближается к ободу натяжного колеса.
- Повернуть винт влево, ленточная пила удаляется от обода натяжного колеса.

После регулировки вновь проверить ход ленточной пилы.

4.5 Регулировка нижнего положения останова рамы пилы

Нижний упор ограничивает самое нижнее положение рамы пилы. Эту точку останова необходимо проверять не реже одного раза в месяц. Если точка нижнего останова отрегулирована неверно, стол для резки может быть поврежден или материал будет отрезан не полностью.



1. Поднимите пилу в верхнее положение.
2. Отпустите гайку винта и установите необходимое значение.
3. Затяните гайку на винте.
4. Установите концевой выключатель нижнего положения пилы.

Регулировка концевой выключатель нижнего положения рамы пилы

После регулировки нижнего упора рамы пилы, необходимо снова отрегулировать концевой выключатель.

4.6.2. Проверка регулировки

Опустите раму пилы в нижнее положение. Если рама пилы доходит до нижнего упора и срабатывает концевой выключатель, то концевой выключатель отрегулирован правильно. В обратном случае его необходимо отрегулировать.

4.6.2. Регулировка концевой выключателя



1. Ослабьте гайку зажимного винта выключателя и заверните винт.
2. Опустите раму пилы в нижнее положение до нижнего упора. Запустите привод пилы.
3. Выворачивайте зажимной винт выключателя до момента останова привода.
4. Затяните винт гайкой и снова проверьте регулировку концевой выключателя.

4.7. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки

Качество охлаждающей жидкости ухудшается из-за:	Если раствор слишком слабый:	Если раствор слишком крепкий:
<ul style="list-style-type: none"> использования загрязненной воды грязи внешнего загрязнения масла (гидравлика, шестерни) высоких рабочих температур недостаточной циркуляции неправильной концентрации 	<ul style="list-style-type: none"> защита от коррозии ухудшается смазка нарушается биохимическая активность микроорганизмов повышается 	<ul style="list-style-type: none"> охлаждающая способность ухудшается усиливается пенообразование стабильность эмульсии нарушается образуются липкие отложения

4.7.1. Осмотр охлаждающей системы

Состояние охлаждающей жидкости оказывает значительное влияние на качество резки и на срок службы станка. Срок службы охлаждающей жидкости равен 1 году, по истечении этого срока мы рекомендуем заменить её. Этот срок зависит как от степени загрязнения охлаждающей жидкости (особенно маслами), так и от других факторов.

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и работу насоса!

Примечание:

Если состояние охлаждающей жидкости не является удовлетворительным, ее необходимо заменить.

Проверить состояние охлаждающей жидкости по следующей таблице:

Проверка	Интервал	Способ	Состояние	Меры предосторожности
Уровень жидкости	ежедневно	визуально	слишком низкий	после проверки концентрации долить воды или эмульсии
Концентрация	ежедневно	Рефрактометр денсиметр	слишком высокая слишком низкая	долить воды доль базовой эмульсии
Запах	ежедневно	Обоняние	неприятный запах	хорошая вентиляция, добавить антисептик или заменить охлаждающую жидкость
Загрязнение	ежедневно	Обоняние	Видимые подтеки масла, плесень	чистка поверхности, устранить утечки, добавить антисептик или противогрибковое средство, или заменить охлаждающую жидкость после добавления очистителя системы*
Защита от коррозии	когда необходимо	визуально испытание стружки тест по Herbert	недостаточная защита от коррозии	проверить устойчивость, если необходимо – увеличить концентрацию или значение pH
Устойчивость	когда необходимо	Рефрактометр	маслянистая	добавить концентрат, обратиться к поставщику
Пенообразование	когда необходимо	Проверка встряхиванием	слишком много пены, пена растворяется слишком медленно	исключить аэрацию, повысить жесткость воды, смешать с противовспенивателем

* согласно инструкциям производителя

4.7.2. Утилизация стружки

Стружка, образующаяся во время операций резки, должна утилизироваться согласно соответствующим нормам и правилам.

- Дать лишней жидкости стечь со стружки!
- Наполнить стружкой герметичный контейнер! Следить за тем, чтобы контейнер не имел течи, так как даже после длительного слива жидкости она остается в стружке.
- *Направить контейнер в распоряжение компании, имеющей специальное оборудование для утилизации стружки, загрязненной охлаждающей жидкостью.* Если станок оборудован установкой микрораспыления, стружка также должна быть отправлена в компанию, занимающуюся утилизацией.

4.8. Гидравлическая жидкость, консистентные смазки и масла

4.8.1. Трансмиссионные масла

В редукторах масло используется в течение всего срока службы редуктора. Мы рекомендуем заменять масло в случае ремонта.

Использовать в редукторах масла с характеристиками по стандарту DIN 51517. Выбирать марку вязкости ISO VG согласно оригинальному заправленному маслу.

Внимание:

При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещается!

Рекомендуемые масла и количества согласно типу ленточной пилы

Ленточнопильный станок	Трансмиссионное масло	Вместимость
Workline 510/350 DG	Shell Tivela S 320	1,1 л
Транспортёр для удаления стружки	Shell Tivela S 320	0,075 л

Сравнительная таблица трансмиссионных масел

Производитель	Марка вязкости		
	ISO VG 100	ISO VG 220	ISO VG 320
BP	Energol GR-XP 100	Energol GR-XP 220	Energol GR-XP 320
Castrol	Alpha SP 100 Alpha MW 100	Alpha SP 220 Alpha MW 220	
Elf	Reductelf SP 100	Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220	Reductelf SP 320
Esso	Spartan EP 100	Spartan EP 220	Spartan EP 320
Mobil	Mobilgear 627	Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630	Mobilgear 632
ÖMV		PG 220	
Paramo	PP 7	Paramo CLP 220	Paramo CLP 320
Shell	Shell Omala 100	Shell Omala 220 Shell Tivela S 220	Shell Omala 320 Shell Tivela S 320
Total	Carter EP 100	Carter EP 220	Carter EP 320

4.8.2. Антифрикционные консистентные смазки

Мы рекомендуем для смазки использовать омыленную смазку на основе лития, класс NGLI-2. Другие консистентные смазки смешиваются, если их основы и типы консистенции идентичны.

Сравнительная таблица антифрикционных консистентных смазок:


Производитель	Тип антифрикционной консистентной смазки
BP	Energrease LS – EP
DEA	Paragon EP1
Esso	FETT EGL 3144
	Beacon EP 1 Beacon EP 2
FINA	FINA LICAL M12
Klüber	Microlube GB0
	Staburags NBU8EP Isoflex Spezial

Сравнительная таблица антифрикционных консистентных смазок:

Производитель	Тип антифрикционной консистентной смазки
Optimol	Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2
Shell Aseol AG	ASEOL Litea EP 806-077
Texaco	Multifak EP1

4.8.3. Смазка

В станке имеется несколько точек, которые необходимо периодически смазывать. Смазка обеспечит правильную работу станка.

Точка смазки	Смазка
	Направляющие блоки – смазывать маслом с обеих сторон раз в неделю.

4.8.4. Гидравлические жидкости

Заменять гидравлическую жидкость раз в 2 года, так как масло может терять свои свойства, что приведет к неполадкам в гидравлическом оборудовании. Если гидравлическая система оснащена фильтром (2SF 56/48-0,063), также заменить фильтр.

Использовать в гидравлических агрегатах масла с характеристиками по стандарту DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 и маркой вязкости ISO VG 46. В отношении количества гидравлических жидкостей – смотри главу **Проверка уровня гидравлической жидкости**

Примечание:

При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещено!

Сравнительная таблица гидравлических жидкостей

Производитель	Тип	Производитель	Тип
Agip	Oso 46	Ina	Hidraol 46 HD
Aral	Vitam GF 46	Klüber	Lamora HLP 46
Avia	Avilub RSL 46	Hungary	Hidrokomol P 46
Benzina	OH-HM 46	Mobil	Mobil DTE 25
BP	Energol HLP 46	ÖMV	HLP 46
Bulgaria	MX-M/46	Poland	Hydrol 30
Castrol	Hyspin AWS 46	Rumania	H 46 EP
Čepro	Mogul HM 46	Russia	IGP 30
DEA	Astron HLP 4hy6	Shell	Tellus Oil 46
Elf	Elfolna 46	Sun	Sunvis 846 WR
Esso	Nuto H 46	Texaco	Rando HD B 46
Fam	HD 5040	Valvoline	Ultramax AW 46
Fina	Hydran 46		

4.8.5. Обслуживание гидравлического агрегата

Через 50 часов работы или спустя 3 месяца с момента первого запуска следует выполнить первое техническое обслуживание. Оно включает в себя:



- проверку всех винтов и соединений, точек крепления, труб и шлангов на утечку
- проверку уровня гидравлического масла
- во время работы температура масла не должна превышать 60-70°C
- проверку действия компонентов сигнализации (термометр, датчик уровня, индикатор загрязнения фильтра)
- проверку рабочего давления

Для обеспечения высокой надежности силового агрегата, производитель устанавливает следующие интервалы осмотра:

Интервал	ежедневно	еженедельно	ежемесячно	ежеквартально	раз в полгода	ежегодно
Гидравлическая жидкость						
Уровень	-	•	-	-	-	-
Температура	-	•	-	-	-	-
Состояние	-	-	•	-	-	-
Интервал замены	-	-	-	-	-	•
Фильтр						
Интервал замены	-	-	-	-	-	-
Прочие проверки						
Внешние утечки	•	-	-	-	-	-
Загрязнение	•	-	-	-	-	-
Повреждения	•	•	-	-	-	-
Шум (уровень)	•	-	-	-	-	-
Манометры	-	-	•	-	-	-

4.9. Чистка станка

Очищать станок от следов охлаждающей жидкости и загрязнений по окончании каждой рабочей смены. В основном, подвергать консервации направляющие поверхности.

- Направляющие зажимных щек тисков.
- Направляющую подающего устройства.
- Загрузочную поверхность тисков.

4.10. Замена изношенных частей

4.10.1. Замена твердосплавных направляющих

Если твердосплавные направляющие невозможно отрегулировать, их следует заменить.

1. Демонтировать пилу. Отсоединить шланг для охлаждающей жидкости. Демонтировать направляющие блоки пилы.



2. Ослабить регулировочные винты металлических направляющих.



3. Ослабить крепежный винт первой металлической направляющей. Снять регулирующую твердосплавную направляющую.



4. Ослабить крепежный винт второй металлической направляющей. Снять твердосплавную направляющую.

5. Установить новые твердосплавные направляющие и надежно закрепить.

6. Собрать ленточную пилу. Отрегулировать твердосплавные направляющие.

4.10.2. Замена щетки

Если щетка для удаления стружки изношена и более неспособна выполнять свою функцию, ее необходимо заменить.



1. Ослабить гайку на щетке, заменить изношенную щетку новой щеткой, затянуть гайку.

2. Отрегулировать щетку по ленточной пиле.

4.10.3. Замена направляющих роликов ленточной пилы

Если ленточная пила плохо направляется направляющими роликами, или если ролики явно изношены, их следует заменить.

Внимание:

Замена направляющих роликов выполняется сразу на обоих направляющих блоках!

1. Демонтировать пилу.

2. Отсоединить шланг охлаждающей жидкости, ослабить винт регулировки давления. Оставить подключенным к гидравлической системе. Демонтировать направляющий блок ленточной пилы.



2. Закрепить направляющий блок в тисках и демонтировать оба эксцентрика с подшипниками следующим образом.

Внимание:

Пометить места установки обоих эксцентриков и компоненты на эксцентрике! Эксцентрики не следует менять местами!

4. Отвернуть гайки с эксцентриков.



5. Вынуть эксцентрики из подшипников с помощью пробойника.



6. Заменить подшипники и другие изношенные части.



7. Установить эксцентрики в блоки. Установить компоненты на оба эксцентрика в указанном порядке. Установить подшипники после подготовки эксцентриков.

Внимание:

Не менять местами эксцентрики в блоке.



8. Навернуть гайки на оба эксцентрика и затянуть их.



9. Вставить ленточную пилу в направляющий блок (прибл., 15 – 20 см). Установить эксцентрики с помощью гаечного ключа так, чтобы ленточная пила проходила по центру. Нажим направляющих роликов на ленточную пилу не должен быть слишком сильным, во время работы пилы они должны свободно вращаться.

9. Затянуть гайки на обоих эксцентриках.

10. Вынуть пробный отрезок ленточной пилы из направляющего блока. Установить направляющий блок на станок и подсоединить регулятор давления. Установить пилу.

4.10.4. Замена натяжного колеса

1. Демонтировать ленточную пилу.



2. Отвинтить винт и снять шайбу.



3. Снять колесо с вала с помощью соответствующего съемника. Если на валу остается подшипник, его также необходимо снять.
4. Проверить состояние подшипников натяжного колеса и заменить их на новые.



5. Очистить вал и смазать его маслом. Вставить в паз стопорное кольцо.



6. Установить подшипник на вал и продвинуть его к стопорному кольцу. Установить на вал распорное кольцо и продвинуть его к подшипнику.



7. Вставить стопорное кольцо в отверстие в колесе.



8. Вставить подшипник в отверстие в колесе и прижать его к стопорному кольцу.



9. Установить колесо на вал и затянуть винт, крепящий узел натяжного колеса к валу



10. Установить колесо на вал.



11. Привинтить шайбу.
12. Установить ленточную пилу. Замена колеса выполнена.

4.10.5. Замена приводного колеса


1. Демонтировать ленточную пилу.



2. Отвинтить винт и снять шайбу.



3. Снять колесо с вала с помощью соответствующего съемника.

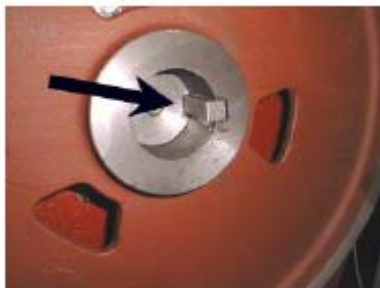

4. Установить колесо на вал. Вставить в паз шпонку.



5. Привинтить узел приводного колеса к валу. Надвинуть колесо на вал.



6. Привинтить шайбу.
7. Установить ленточную пилу. Замена колеса выполнена.

4.10.6. Замена ...

**Соединение может выполнять только квалифицированный персонал!
Удар током высокого напряжения может привести к смертельному исходу.**

1. Снимите бак с жидкостью с основания.
2. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от насоса. Отвинтите винты с фланца насоса охлаждающей жидкости и снимите насос с металлического поддона.



3. Снимите крышку с контактной колодки. Отсоедините 4 входных кабеля. Маркировка кабелей должна соответствовать маркировке на красных зажимах.



4. Ослабьте кабельный ввод и выньте кабель из насоса.



5. Снимите крышку новой контактной колодки насоса. Протяните кабель через кабельный ввод и закрепите его.



6. Закрепите кабельный ввод и крышку контактной колодки. Не забудьте установить резиновую прокладку! Обмотайте шланг охлаждающей жидкости неклеякой лентой и закрепите его. Подсоедините шланг охлаждающей жидкости, установите насос на металлический поддон и привинтите его.

5. Поиск и устранение неисправностей

5.1. Механические неисправности

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
1. Косой рез	- Плохо отрегулированные твердосплавные направляющие.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены твердосплавные направляющие.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Плохо отрегулированные направляющие блоки ленточной пилы.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены подшипники направляющих блоков ленточной пилы.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Плохо отрегулированная щетка для стружки.	Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношена щетка для стружки.	Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Усилить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель.
	- Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы.	Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя по выбору новой ленточной пилы.
	- Изношена ленточная пила.	Заменить ленточную пилу.
	- Неверно отбалансирован роликовый конвейер.	Настроить роликовый конвейер.
	- Грязная подающая доска.	Очистить подающую доску от мусора, стружки и остатков материала.
	- Направляющая консоль и направляющий блок ослабли.	Зажать направляющую консоль.
	- Направляющая консоль и направляющий блок слишком удалены от материала.	Настроить направляющий блок по материалу.
	- Слишком высокая скорость резки.	Снизить скорость подачи материала.
- Неожиданные изменения в качестве материала.	Настроить скорость резки и подачи по соответствующему материалу.	
2. Рез выполняется под другим углом	- Зажимной рычаг ослаб.	Проверить действие зажимного рычага и выполнить его регулировку согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Заданный угол не соответствует углу резки.	Проверить регулировку угла с помощью угломера и при необходимости задать согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Натянуть ленточную пилу и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Направляющая консоль и направляющий блок ослабли.	Затянуть направляющую консоль и направляющий блок.
	- Грязь между материалом и зажимной щечкой.	Очистить материал и щечку.
3. Короткий срок службы ленточной пилы	- Недостаточное натяжение ленточной пилы.	Усилить натяжение ленточной пилы с помощью измерителя натяжения согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношена щетка для стружки.	Проверить состояние щетки для стружки и заменить её в случае чрезмерного износа, как описано в главе „Замена изношенных частей“.
	- Неверно отрегулирована щетка для стружки.	Проверить регулировку щетки для стружки, настроить её согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Чрезмерное натяжение ленточной пилы.	Ослабить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Неверно отрегулированы твердосплавные направляющие	Проверить регулировку твердосплавных направляющих и выполнить регулировку, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Изношены твердосплавные направляющие ленточной пилы.	Проверить состояние твердосплавных направляющих, и если сильно изношены, заменить твердосплавные направляющие согласно главе „Замена изношенных частей“.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
	- Изношены подшипники направляющих ленточной пилы.	Проверить подшипники направляющих, и если вы заметили сильный износ любого рода, заменить подшипники согласно главе „Замена изношенных частей“.
	- Неверно отрегулированы направляющие блоки ленточной пилы.	Настроить направляющие блоки согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Неверно отрегулированы подача вниз и скорость ленточной пилы	Отрегулировать подачу вниз и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы.
	- Разное качество материала.	Отрегулировать подачу и скорость ленточной пилы согласно требуемому материалу (выполнить пробный рез).
	- Ленточная пила низкого класса.	Заменить ленточную пилу (за дополнительной информацией обращаться к местному поставщику принадлежностей).
	- Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы.	Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.
	- Неверно выполненная наладка.	Проверить зазор между верхом ленточной пилы и приводным колесом. Попробовать выполнить регулировку траектории движений ленты, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“.
4. Недостаточная производительность резки.	- Изношенная ленточная пила.	Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.
	- Неправильная система зубьев ленточной пилы.	Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе.
	- Неверно заданная подача вниз и скорость ленточной пилы.	Задать подачу и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы.
5. Резка не завершена.	- Неверно заданная точка нижнего останова рамы пилы.	Проверить нижний концевой выключатель и винт.
	- Поверхность в точке останова загрязнена.	Очистить поверхность в точке останова у концевого выключателя от мусора и остатков материала.
6. Поворот с помощью дросселя невозможен	- Металлические стружки между клапаном и панелью.	Вынуть стружки и установить на вал уплотнительное кольцо 10x2 мм.
	- Металлические стружки в корпусе клапана.	Клапан должен быть очищен или заменен.
7. Привод ленточной пилы невозможно запустить.	- Датчик давления неверно настроен.	Настроить датчик давления согласно главе „Обслуживание и регулировка“.
	- Датчик давления неисправен.	Заменить дефектные части датчика давления.
8. Ленточные пилы трескаются.	- Неверно заданная геометрия натяжного колеса.	Отрегулировать расстояние ленты от кромки колеса на расстоянии 2 мм согласно руководству по эксплуатации.
	- Твердосплавные планки ленточнопильного станка не отрегулированы.	Твердосплавные планки ленточнопильного станка должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации.
	- Направляющие блоки не отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики)	Направляющие блоки должны быть отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики) согласно руководству по эксплуатации.
	- Подшипники направляющих блоков неисправны (элементы качения повреждены или наружное кольцо подшипника имеет коническую форму).	Подшипники направляющих блоков должны быть заменены. Подшипники должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации.
9. Повреждение системы зубьев ленточной пилы.	- При зажимании подъемный цилиндр имеет мёртвый ход.	
	- Зажат палец верхнего или нижнего держателя подъемного цилиндра.	Заменить верхний или нижний держатель подъемного цилиндра.
10. Пила режет неправильно.	- Геометрия твердосплавных направляющих блоков плохо отрегулирована.	Твердосплавные направляющие блоки должны быть отрегулированы.
	- Подшипники направляющих блоков неисправны.	Подшипники направляющих блоков должны быть заменены.
11. Чистка ленточной пилы не выполняется.	- Упругое колесо привода щетки изношено.	Упругое колесо щетки должно быть заменено.
	- Рифление приводного колеса изношено.	Приводное колесо должно быть заменено.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
	- Вал привода щетки заржавел.	Вал щетки должен быть очищен и смазан маслом.
	- Положение щеки и крышка щетки неверно настроены – щетка не вращается.	Крышка щетки должна быть отрегулирована, чтобы щетка вращалась.
12. Консоль пилы периодически поднимается и опускается при резке; это приводит к сокращению срока службы ленточной пилы.	- Люфт в месте установки приводного колеса на валу.	Заменить приводной вал более длинным валом, использовать новые подшипники, распорное кольцо, новое приводное колесо, пружину, две крышки на валу + винты.
	- Изношен канал для пружины.	

5.2. Неисправности электрооборудования и системы гидравлики


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
1. Невозможно запустить станок.	- Отсутствует напряжение.	Необходимо проверить напряжение в сети.
	- Реле переключения замкнуто (устройство тепловой защиты)	Необходимо проверить каждое реле.
	- Концевой выключатель натяжения ленточной пилы, крышки рамы или крышки ленточной пилы не срабатывает.	Проверить концевой выключатель натяжения ленточной пилы и закрытие крышек.
2. Когда рез выполнен, рама не поднимается.	- Нижний концевой выключатель отрегулирован неверно.	Нижний концевой выключатель должен быть отрегулирован согласно главе РЕГУЛИРОВКА.
	- Сбой в гидравлическом (пневматическом) контуре. NYTOS (BOSCH) не выполняет подъем рамы.	Работа магнитного клапана должна быть проверена, клапан должен быть закрыт, а индуктор – проверен.
3. Не подается напряжение на электродвигатель и насос. Нет напряжения между контактором и устройством тепловой защиты.	- Неисправный контактор.	Заменить контактор двигателя.
4. Индикатор скорости ленточной пилы не действует.	- Датчик скорости не отрегулирован.	Датчик скорости должен быть отрегулирован.
	- Неисправен дисплей.	Дисплей должен быть заменен.
	- Неисправен индикатор – диод индикатора скорости не светится.	Датчик должен быть заменен и отрегулирован.
5. Защитное устройство иногда отключает гидроагрегат МА3.	- Высокое рабочее давление в гидравлической системе.	Инженер по эксплуатации должен снизить давление в гидравлической системе.
6. Гидроагрегат невозможно запустить.	Вспомогательный контакт на термореле FA1 неисправен.	Заменить неисправный контакт на пускателе электродвигателя FA1.
7. Гидроагрегат включается, но консоль пилы или тиски не работают.	- Неверное подключение электропитания. Электрические фазы подключены с нарушением.	Фазы следует поменять местами. Это может сделать только инженер по эксплуатации.
8. Охлаждение не работает.	- Отсутствует охлаждающая жидкость.	Заправить бак охлаждающей жидкостью.
	- Тепловое реле неисправно.	Заменить тепловое реле.
	- Впускной шланг поврежден или забит.	Проверить контур охлаждения или промыть систему охлаждения.
	- Защита насоса системы охлаждения неисправна.	Проверить защиту насоса системы охлаждения, заменить при необходимости.
	- Насос системы охлаждения неисправен.	Заменить насос системы охлаждения.


5.3. Неисправности системы гидравлики


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
9. Гидрогенератор не подает масло.	• Обратное вращение.	Проверить подключение каждой фазы. Выполнить правильное подключение электрических фаз.
	• Нехватка масла в баке.	Добавить гидравлическое масло.
	• Вязкость масла не соответствует заданному значению вязкости.	Заменить гидравлическое масло.
	• Гидрогенератор неисправен.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Неверное подключение источника питания.	Проверить подключение каждой фазы. Выполнить правильное подключение электрических фаз.
10. Гидравлическое масло содержит пузырьки.	• Недостаточно удален воздух из гидравлического контура.	Выполнить удаление воздуха из гидравлического контура.
	• Низкий уровень масла.	Добавить гидравлическое масло.
	• Уплотнения вала насоса повреждены.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
11. Усиленный механический шум.	• Поврежден привод.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Повреждены или неисправны подшипники двигателя.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Захват воздуха.	Проверить наличие утечек.
12. Низкое давление, насос подает масло.	• Неисправность предохранительного клапана.	Неверные установки. Проверить установки и отрегулировать предохранительный клапан.
	• Износ насоса.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Внешняя или внутренняя утечка.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
13. Гидрогенератор заклинило.	• Поврежден твердыми частицами в масле.	Выполнить фильтрацию масла или вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Масло, отличное от рекомендованного	Заменить гидравлическое масло.
	• Неправильный тип масла.	Заменить гидравлическое масло.
	• Истек срок службы насоса.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
14. Перегрев масла.	• Неисправен охладитель.	Проверить работу охладителя или вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Износ насоса, энергия преобразуется в тепло.	Вызвать специалиста по обслуживанию.
15. Гидравлический клапан невозможно перенастроить.	• Электромагнит не получает сигнал (напряжение) – обрыв линий питания.	Вновь проверить.
	• Катушка электромагнита сгорела.	Заменить катушку - Вызвать специалиста по обслуживанию.
	• Золотниковый клапан заедает.	Заменить клапан - Вызвать специалиста по обслуживанию.

6. Схемы

6.1. Схемы электрических соединений – 3×400 В, TN-C-S

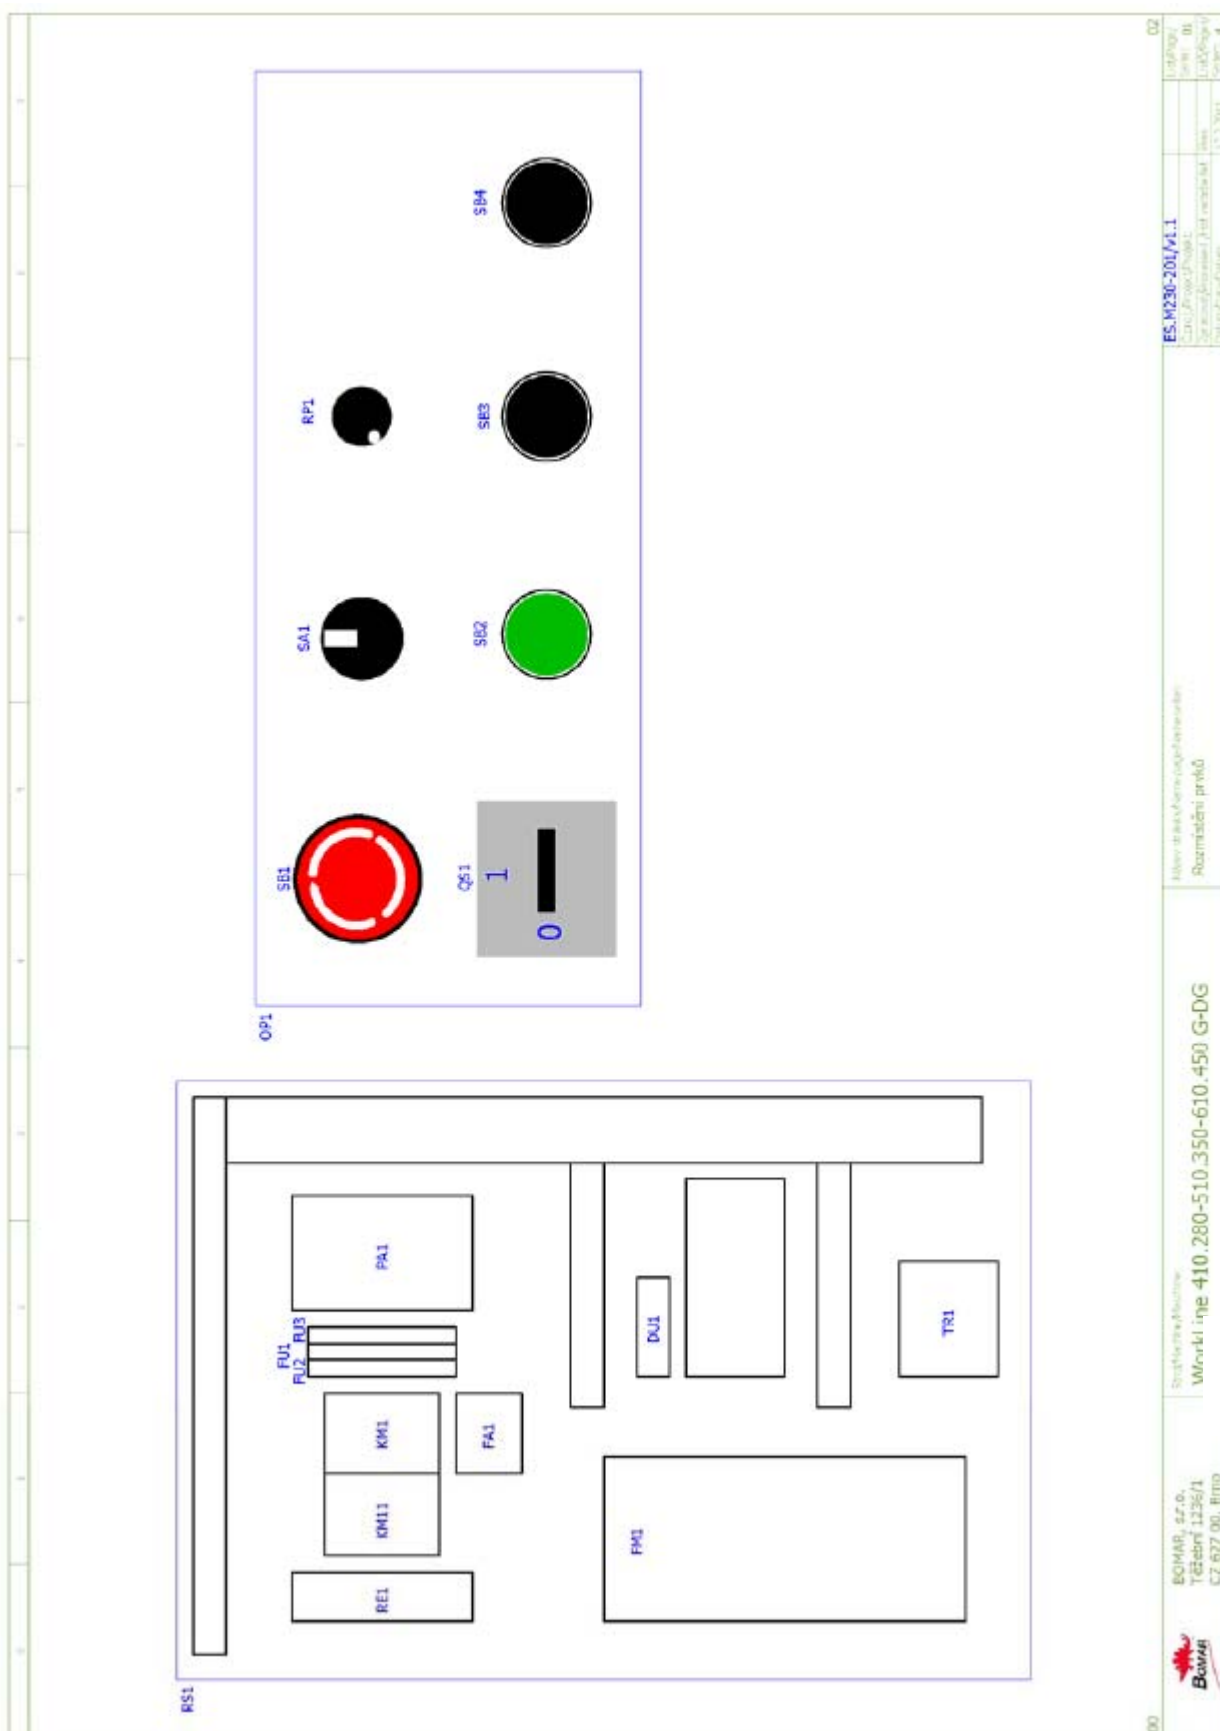

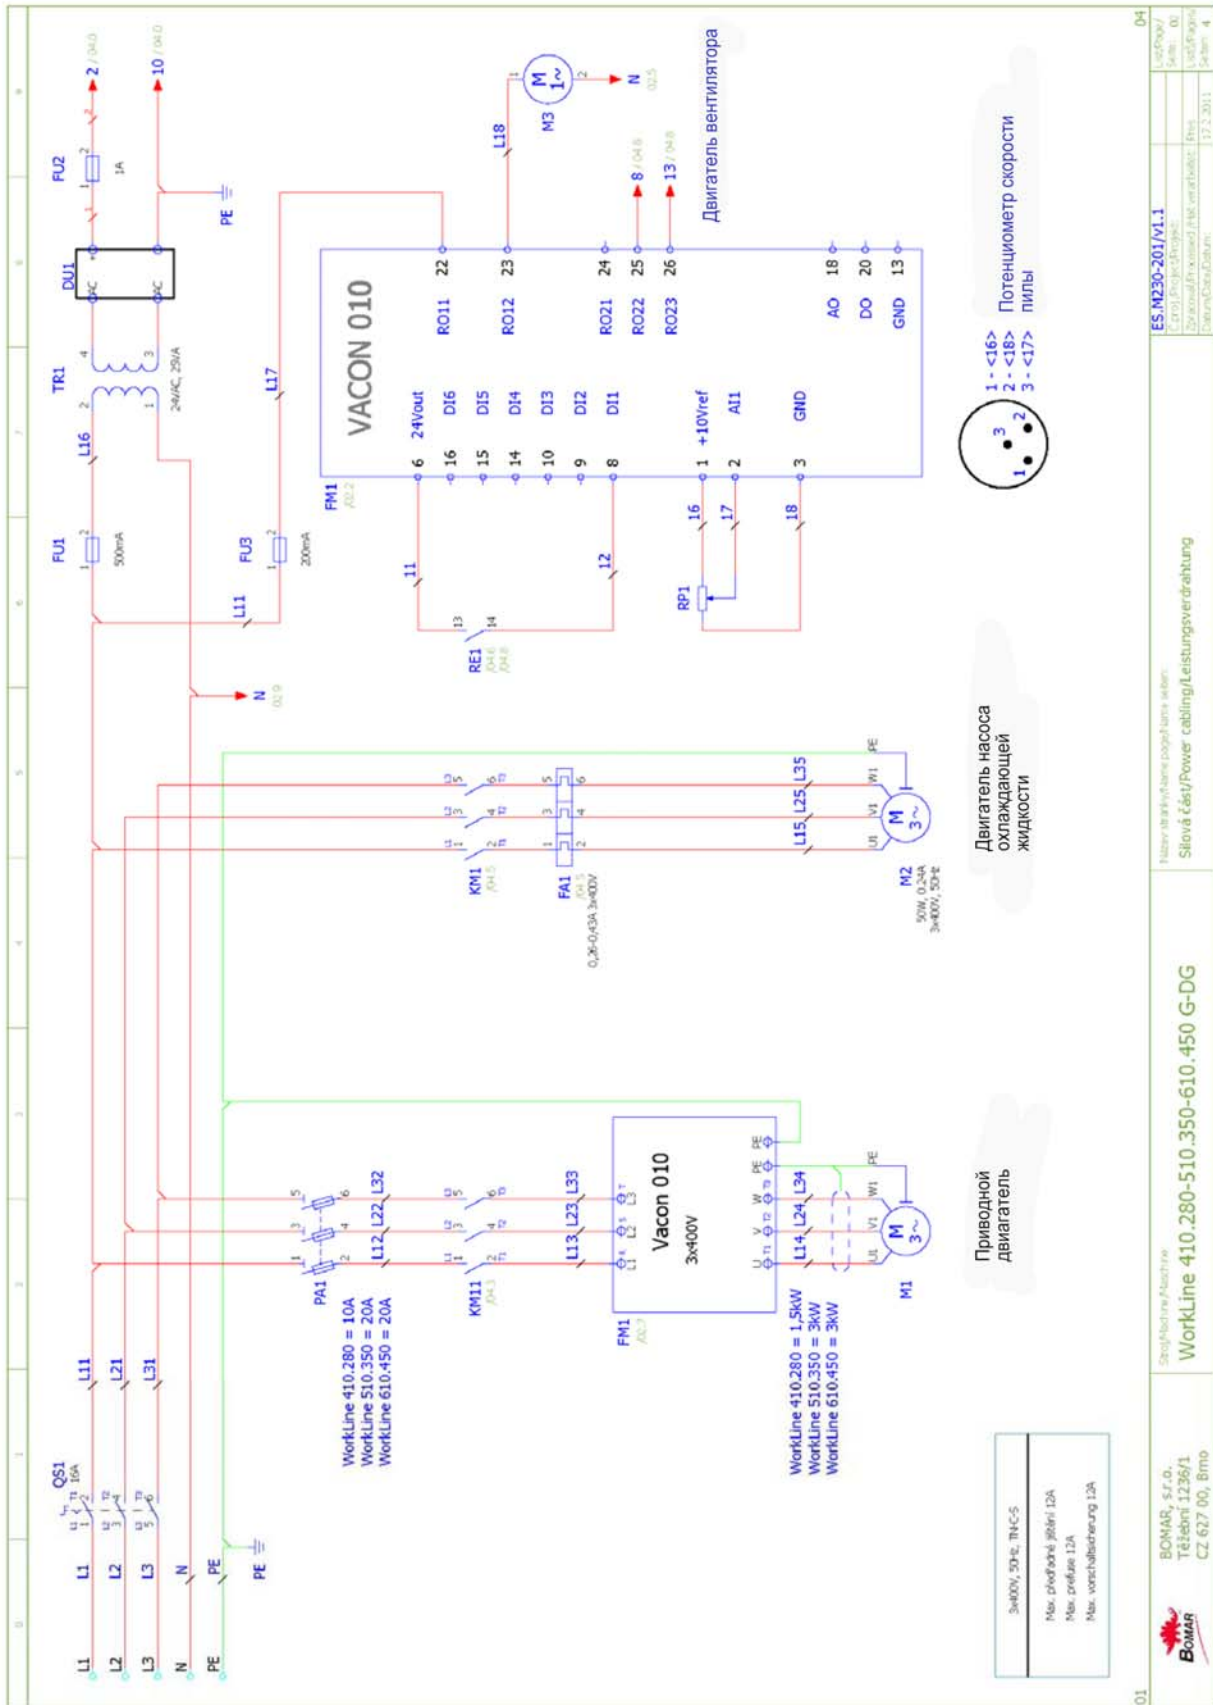


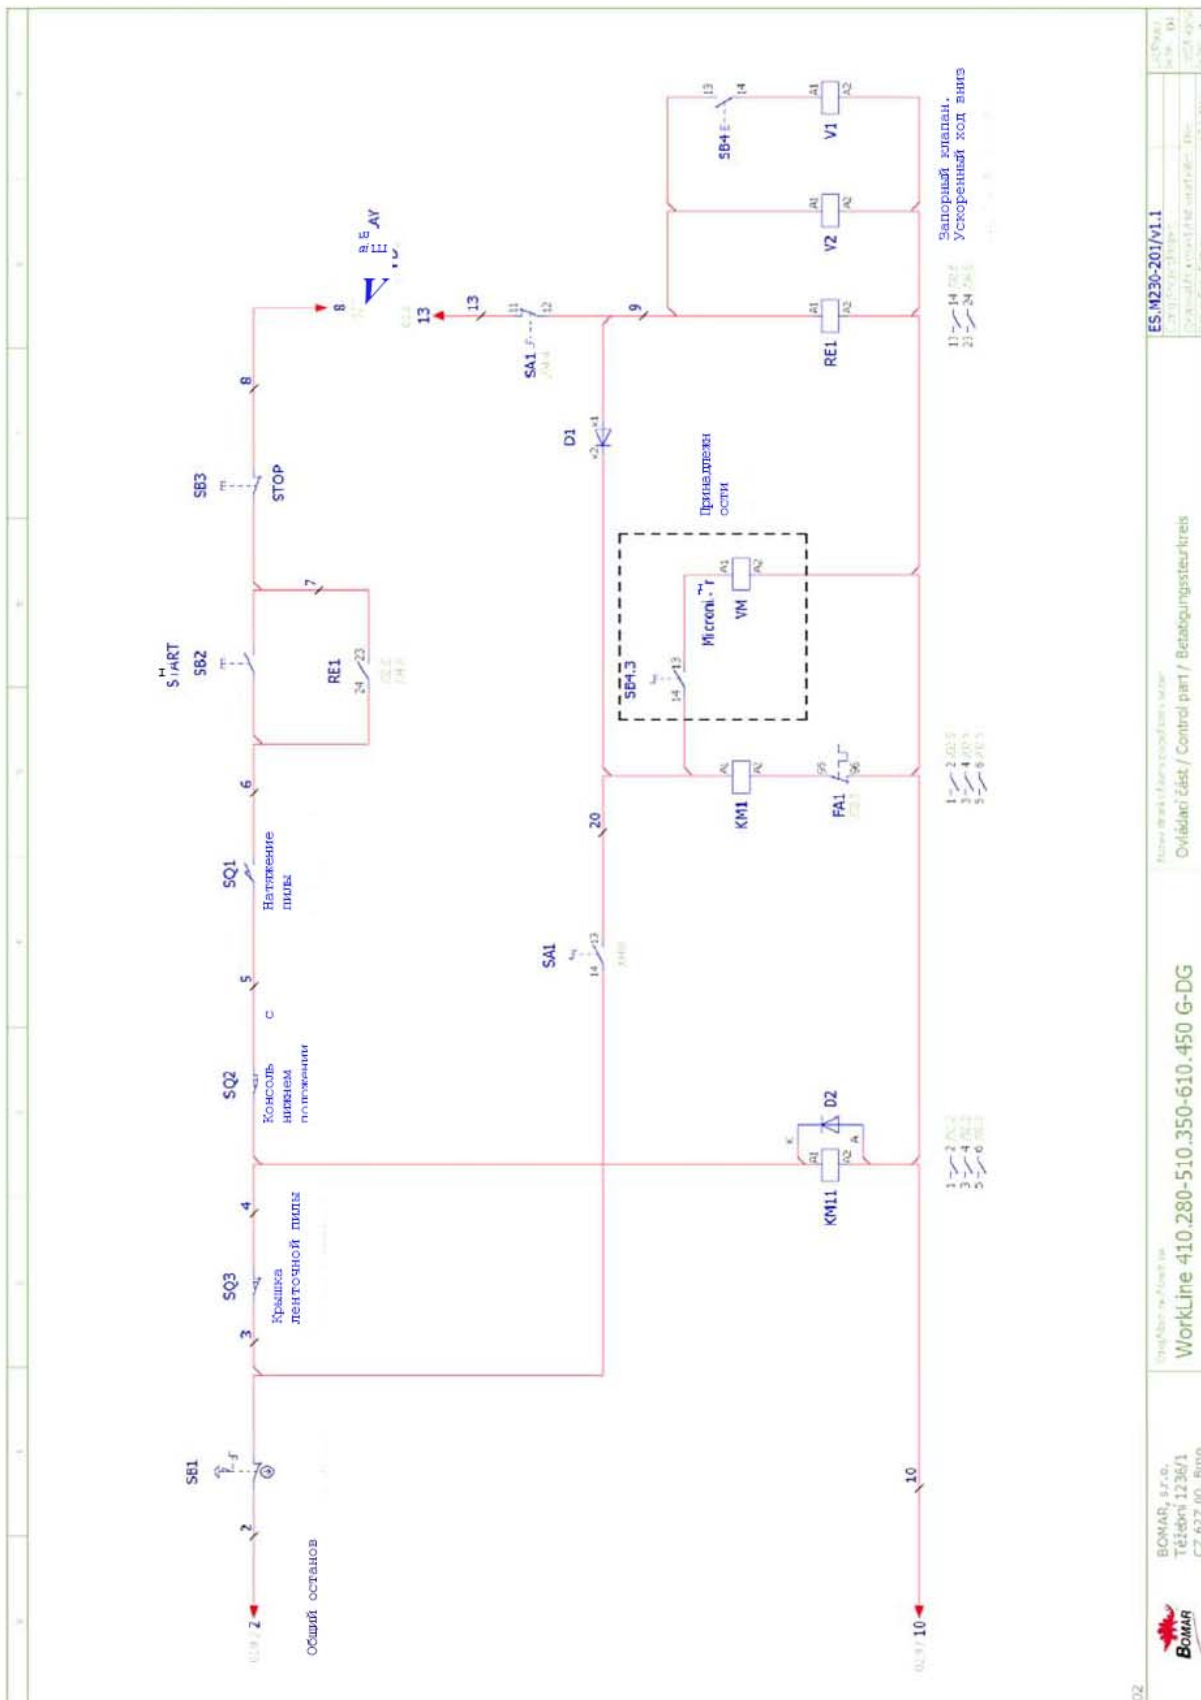

02

BOMAR, s.r.o. Tábor 1236/1 CZ 627 00, Břno	WorkLine 410.280-510.350-610.450 G-DG	ES.M230-201/V1.1
01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102

6.2. Гидравлическая схема

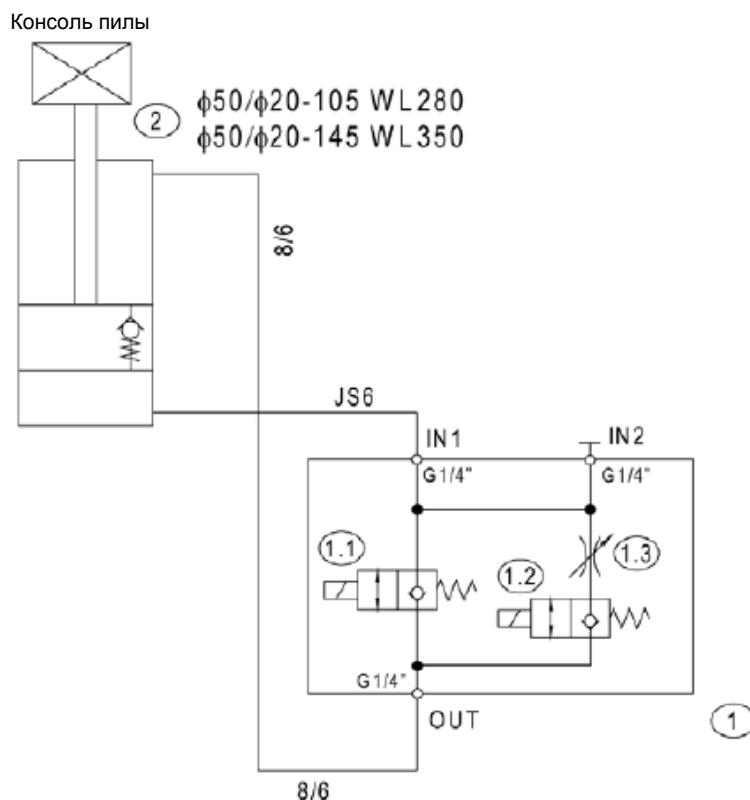

2D5.M216-000

WORKLINE 230 исп.: N / G / DG

WORKLINE 350 исп.: N / G / DG


24.2.2011

Поз.	Описание		Кол-во
1	Направляющий блок	92.153.071	1
1.1	Панель управления	TOTALSTOP 24VDC	1
1.2	Панель управления	Rapidmove24VDC	1
1.3	Дроссельный клапан	0-360st (0,1,2,...,7)	1
2	Подъемный цилиндр	BOMAR	1

7. Чертежи узлов для заказа запасных частей

- Для заказа запасных частей необходимо обязательно указывать: тип станка (например, Workline 510.350 DG), серийный номер (например, 125, смотри титульный лист) и год выпуска (например, 1999 год).

7.1. Модель Workline 510.350 DG

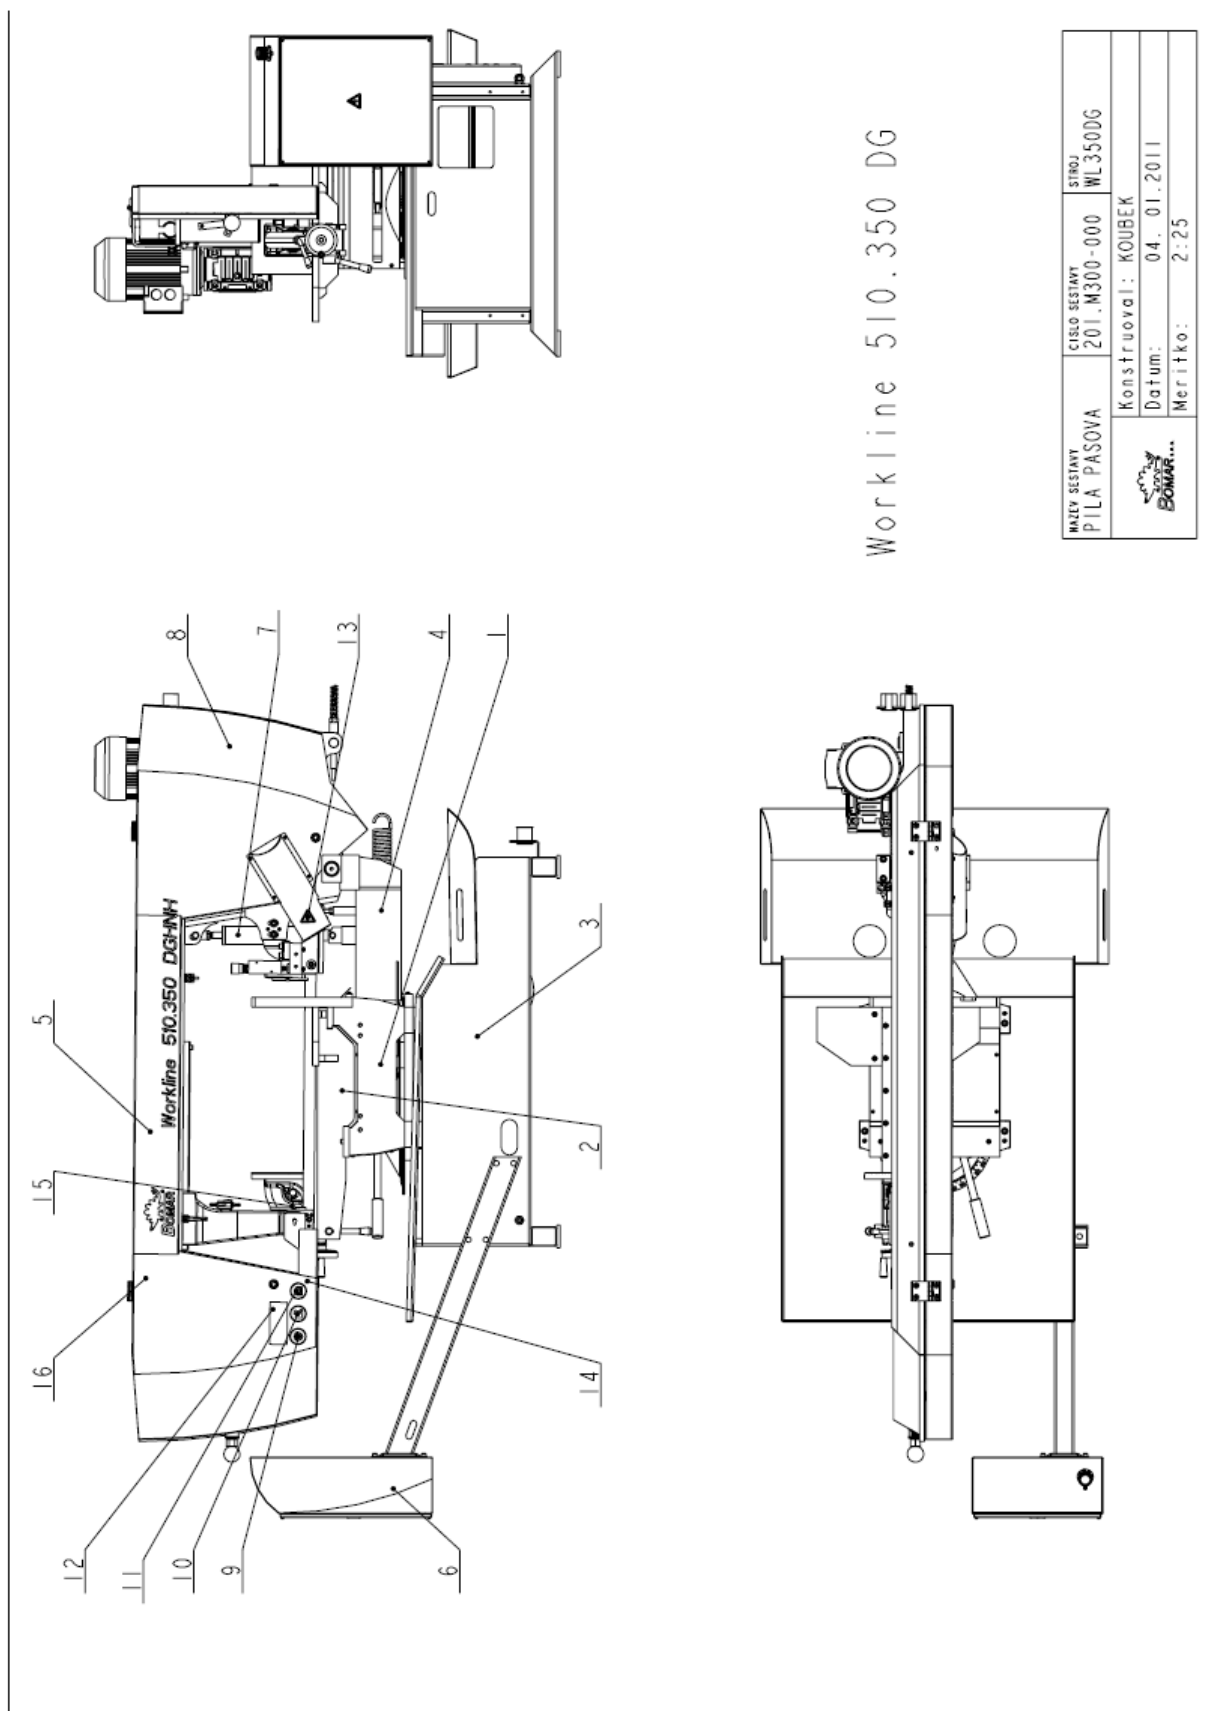


7.2. Спецификация – Модель Workline 510.350 DG

Cislo Sestavy 201.М300-000		Ver. 0	Nazev sestavy ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК		
Позиция	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozměr	Ks
1	201.М309-000	0	Основание тисков		1
2	201.М303-000	0	Тиски	SESTAVA	1
3	201.М301-000	0	Основание		1
4	201.9102-000	0	Консоль		1
5	201.304-000	0	Консоль пилы		1
6	201.М230-000	0	Панель управления		1
7	201.9207-000	3	Подъемный цилиндр		1
8	99.901.040	0	Клейкая табличка		1
9	99.900.047	0	Клейкая табличка		1
10	99.900.048	0	Клейкая табличка		1
11	99.900.049	0	Клейкая табличка		1
12	99.900.055	0	Клейкая табличка		1
13	99.900.040	0	Клейкая табличка		1
14	31.0104-026	0	Клейкая табличка		1
15	31.0599-005	0	Клейкая табличка		1
16	30.М399-001	0	Паспортная табличка	P 0.5x65	1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./)Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.3. Консоль пилы

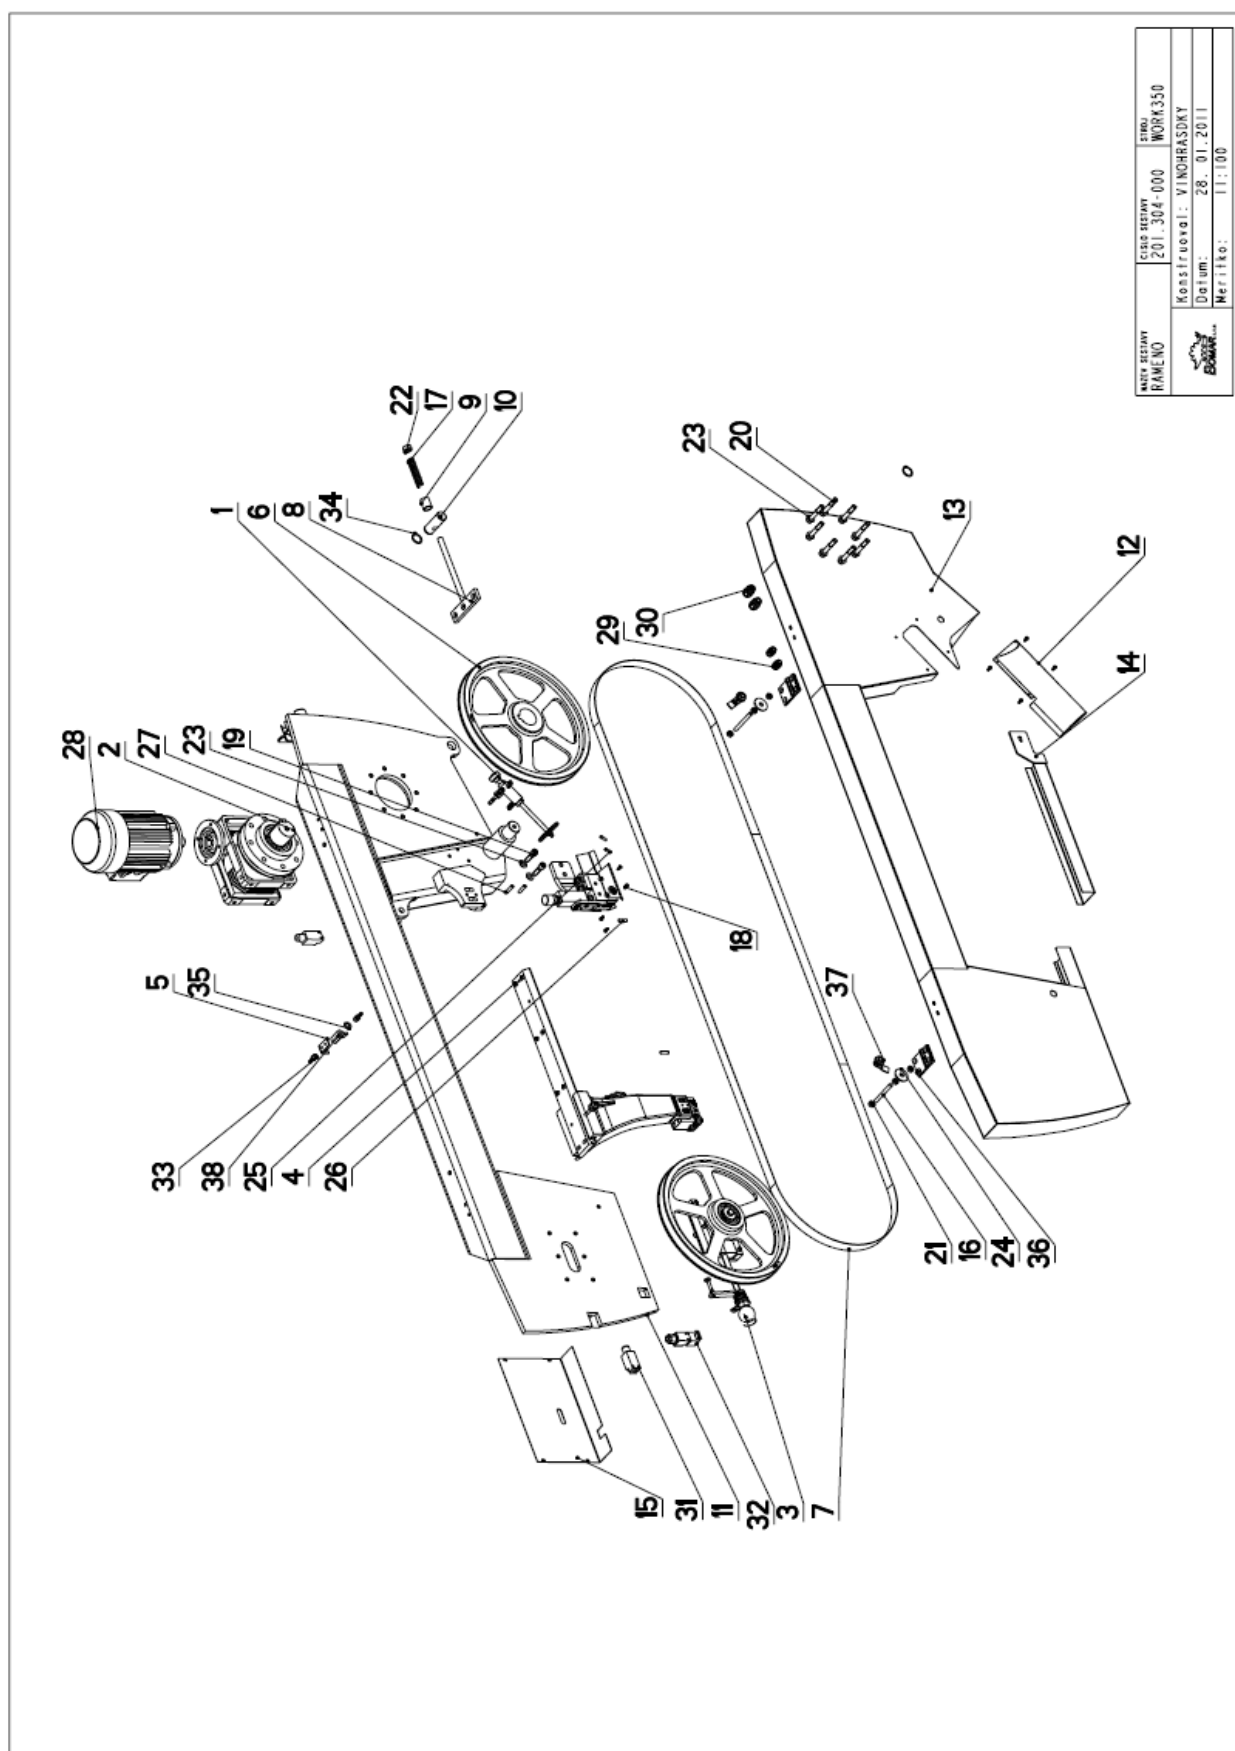


NAZEV PRÁČNÍ RAMENO	ČÍSLO PRÁČNÍ 201.304-000	TIPOVÝ W0R4350
Konstruoval: VINOHRADSKÝ		
Datum: 28. 01. 2011		
Měřitko: 1:100		

7.4. Спецификация – Консоль пилы

Cislo sestavy 201.304-000		Ver. 0		Nazev sestavy КОНСОЛЬ ПИЛЫ	
Позиция	Объединяет cislo	Ver.	Описание	Rozmer	Ks
1	201.М304-020	0	Щетка		1
2	201.М305-100	0	Трансмиссия		1
3	201.М308-000	0	Натяжение		1
4	201.М310-000	0	Направляющая ремня		1
5	30.1814-011	0	Держатель	P 3- 76	1
6	30.2904-003	3	Приводное колесо	ODL I TEK	1
7	30.2904-913	0	Ремень пилы	4780x32(4)x0.90	1
8	30.9204-002	1	Держатель		1
9	30.9204-004	0	Распорное кольцо	TR 26.9x2.65	1
10	30.М204-006	0	Проушина	d 30	1
11	30.М304-001	0	Консоль пилы		1
12	30.М304-009	0	Крышка щетки		1
13	30.М304-011	0	Крышка		1
14	30.М304-016	0	Крышка ремня		1
15	30.М304-017	0	Крышка натяжителя	P 1.5x310	1
16	30.М304-018	0	Штифт с резьбой	M10	2
17	31.9204-003	0	Пружина	d2	1
18	90.001.25.007	0	Болт с шестигранной головкой	M5X10	8
19	90.001.25.060	0	Болт с шестигранной головкой	M12X40	2
20	90.001.25.064	0	Болт с шестигранной головкой	M12X70	8
21	90.100.55.006	0	Гайка	MATICE - M10	6
22	90.100.55.008	0	Гайка	MATICE - M16	1
23	90.150.50.007	0	Шайба	PODLOZKA 13	10
24	90.151.50.002	0	Шайба	PODLOZKA 12	2
25	90.302.02.001	0	Конический штифт с резьбой	KOLIK 6X36	2
26	90.302.02.002	0	Конический штифт с резьбой	KOLIK 8X30	2
27	90.302.02.003	0	Конический штифт с резьбой	KOLIK 8X36	2
28	91.001.053	0	Электродвигатель	MDERA 100-32pro	1
29	91.070.011	0	Втулка	M16x1.5	2
30	91.070.012	0	Втулка	M20x1.5	2
31	91.173.007	0	Концевой выключатель	-RIWK	2


Pos. - Pozice/Position; Cislo vykresu/Drawing number/Zeichnungsnummer

7.5. Консоль пилы

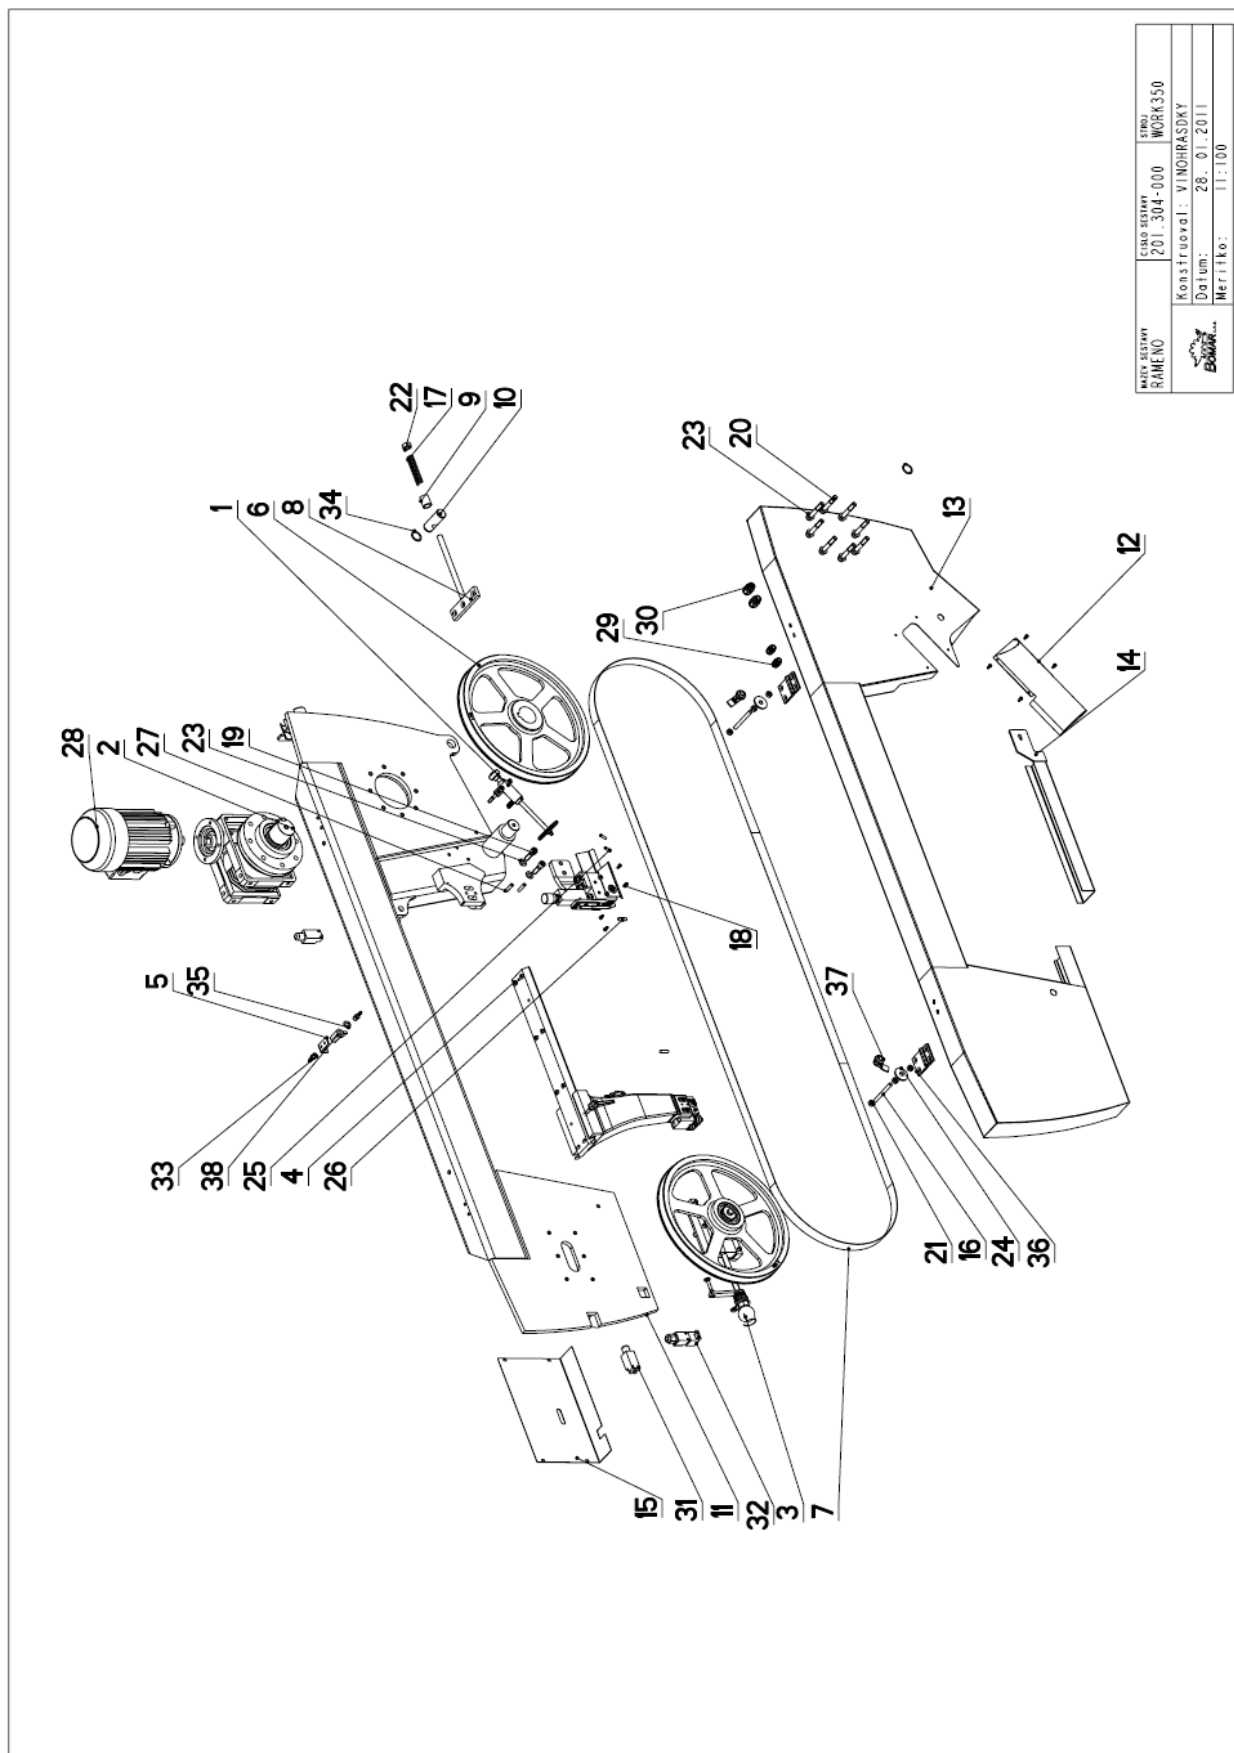

NAZEV ŠESTVY RÁME NO	ČÍSLO ŠESTVY RÁME NO	ŠESTVY RÁME NO	STROJ
	201.304-000	WORK 350	
Konstruoval: VINOHRADSKÝ		Datum: 28. 01. 2011	
Meritko: 1:100			


7.7. Натяжитель

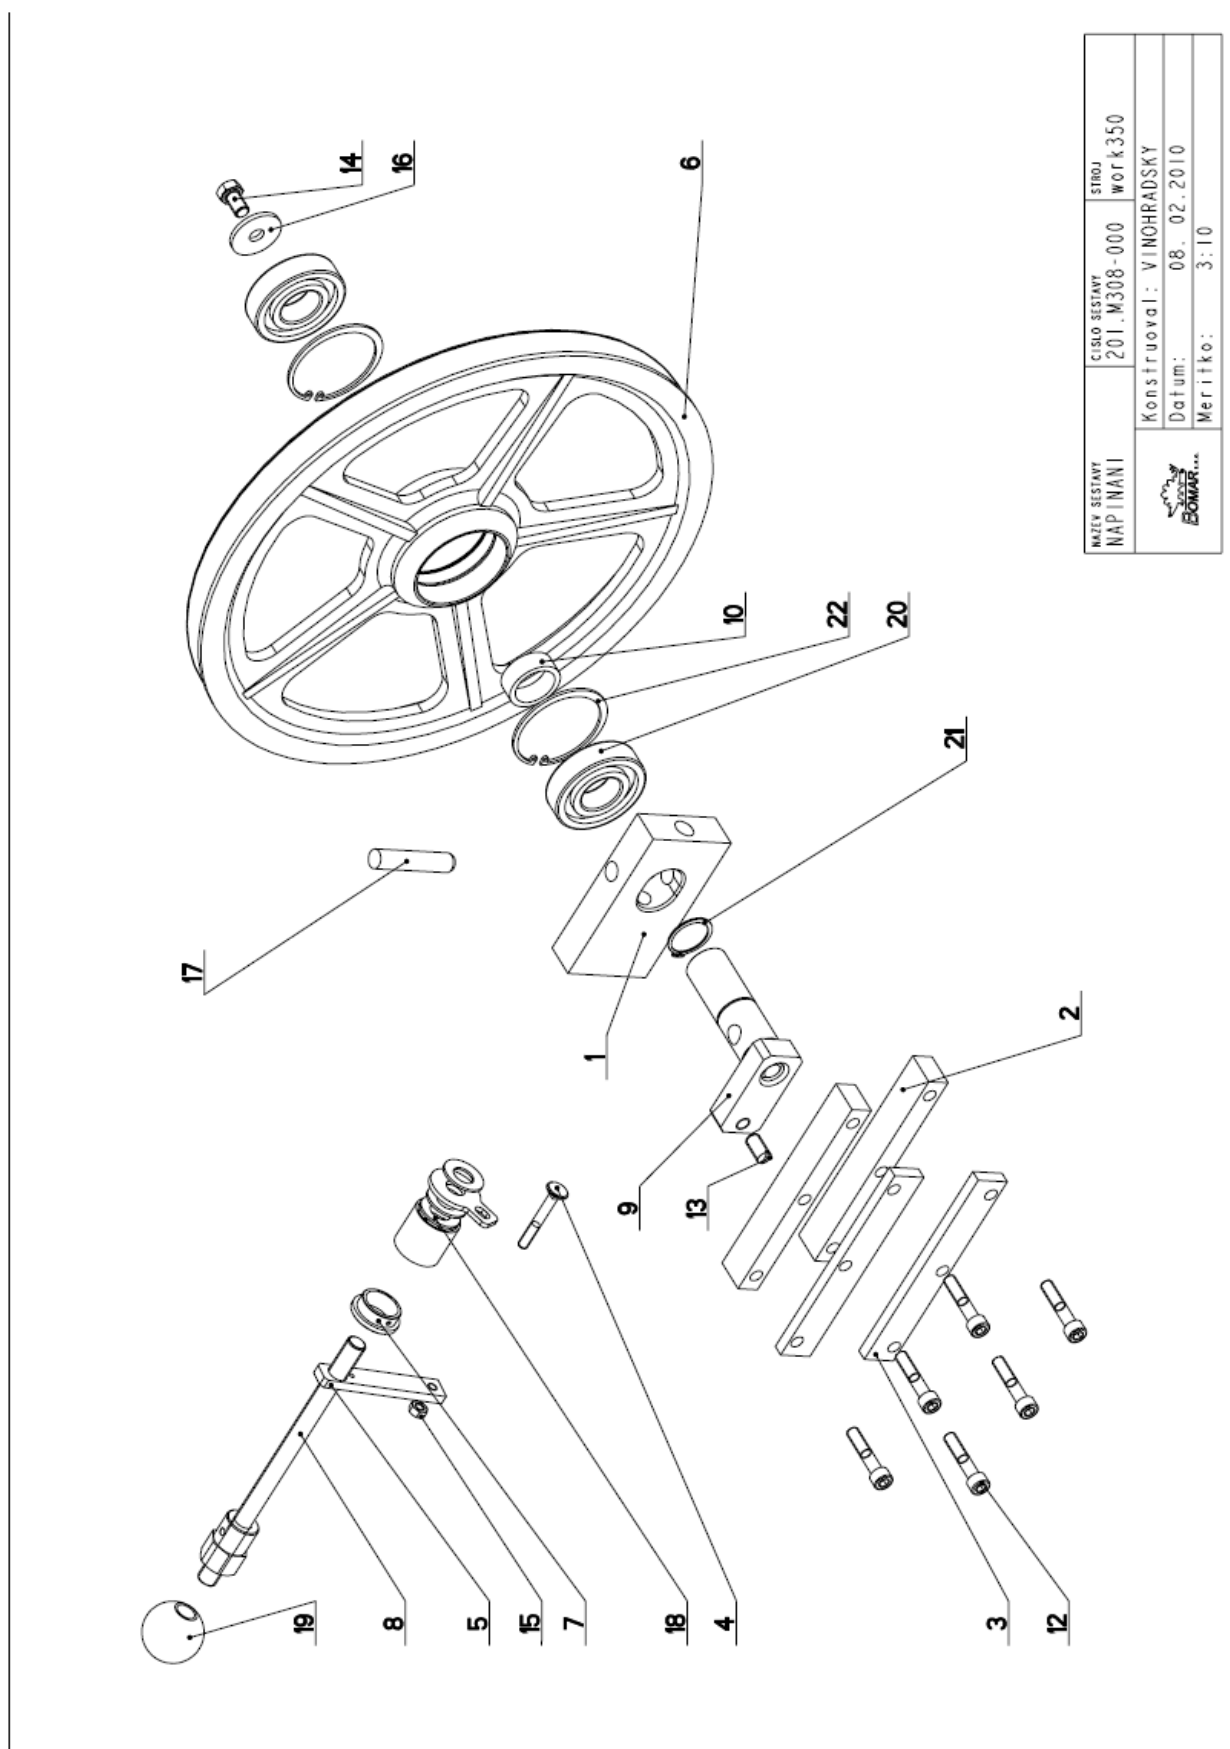


7.8. Спецификации натяжителя

Císlo Sestavy 201. M308-000		Ver. 0	Název sestavy НАТЯЖИТЕЛЬ		
Позиция	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rožměr	Ks
1	30.0808-001	1	Блок натяжения	80x30	1
2	30.0808-002	1	Ведущая планка	30x20	2
3	30.0808-006	1	Планка	HR 30x10	2
4	30.0808-007	0	Болт	M8x60	1
5	30.1708-004	3	Держатель	HR 20x8	1
6	30.2908-103	2	Натяжное колесо	ODLITEK	1
7	30.3508-004	0	Кольцо	d42	1
8	30.4208-001	1	Натяжной болт		1
9	30.4808-101	3	Натяжная проушина		1
10	30.4808-103	1	Распорное кольцо	d 45	1
11	30.6908-102	1	Держатель		1
12	90.001.25.052	0	Болт с шестигранной головкой	M10X50	6
13	90.002.2D.013	0	Регулировочный винт	SROUB M12X25	1
14	90.005.55.030	0	Шестигранный болт	SROUB M12X20	1
15	90.100.55.005	0	Гайка	MATICE - M8	1
16	90.151.50.002	0	Шайба	PODLOZKA I2	1
17	90.300.0Z.003	0	Цилиндрический штифт	KOLIK 16X80	1
18	90.350.0Z.002	0	Дисковая пружина	35,5X18,3X2,0X2,8	6
19	94.001.005	0	Ручка	M16	1
20	95.001.026	0	Подшипник	6307 2RS	2
21	95.800.014	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 35	1
22	95.801.013	0	Внутреннее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 80	2

7.9. Направляющая ремня

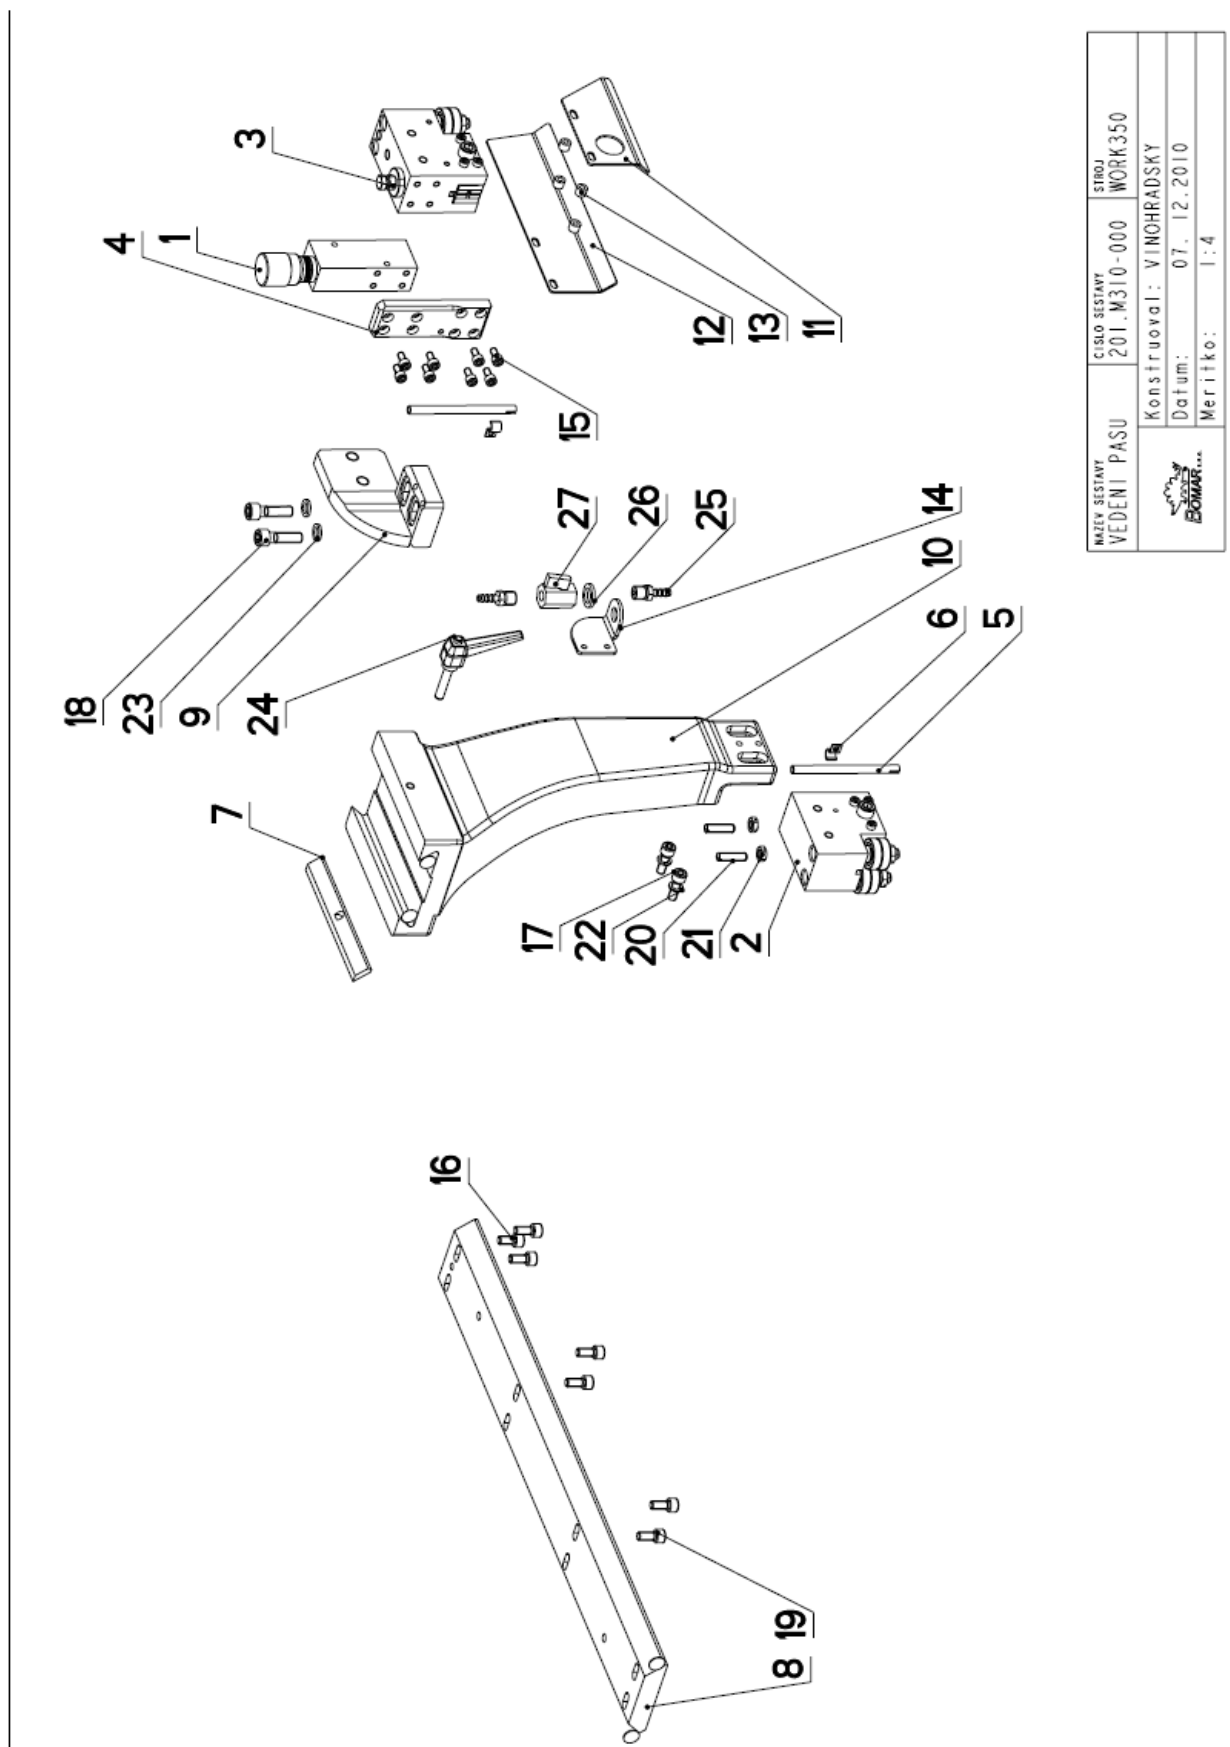


NAZEV SESTAVY VEDENÍ PASU	CÍSLO SESTAVY 201-M310-000	STROJ WORK 350
	Konstruoval: VINOHRADSKÝ	
	Datum: 07. 12. 2010	
	Meritko: 1:4	


7.10 Спецификация направляющей ремня

Cislo Sestavy 201. M310-000		Ver. 0	Nazev sestavy НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ		Ks	
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Opisani	Rozmer	Ks	
1	201.2016-000	0	Регулятор давления		1	1
2	201. Y310-300	0	Направляющий блок		1	1
3	201. Y310-400	0	Направляющий блок		1	1
4	30.2016-006	0	Панель	HR 40x12	1	1
5	30.3510-004	0	Трубка	TR 8x 1	2	2
6	30.9010-003	0	Держатель	PI.5x10	2	2
7	30.M210-008	0	Кромка	HR 25x6	1	1
8	30.M310-002	0	Направляющая кромка	HR 90x20	1	1
9	30.M310-003	0	Консоль		1	1
10	30.M310-004	0	Консоль		1	1
11	30.M310-006	0	Крышка ремня	P 2x70	1	1
12	30.M310-007	0	Крышка ремня	P2-70	1	1
13	30.Y310-007	0	Кольцо	TR 10x2,5	4	4
14	30.Y310-008	0	Держатель	P3-50	1	1
15	90.001.25.016	0	Болт с шестигранной головкой	M6x12	8	8
16	90.001.25.031	0	Болт с шестигранной головкой	8x16	1	1
17	90.001.25.033	0	Болт с шестигранной головкой	8x25	2	2
18	90.001.25.049	0	Болт с шестигранной головкой	M10x35	2	2
19	90.001.25.105	0	Болт с шестигранной головкой	M8x18	6	6
20	90.002.20.022	0	Регулировочный винт	SFOUB M8x30	2	2
21	90.101.55.001	0	Гайка	MATICE M8	2	2
22	90.163.00.002	0	Шайба	PODLOZKA 8	2	2
23	90.163.00.004	0	Шайба	NORD-LOCK	2	2
24	94.008.003	0	Рычаг	M6x40	1	1
25	94.202.002	0	Редуктор/переходник	REDUKCE 6/R1/4*	2	2
26	96.081.001	0	Уплотнительное кольцо	23x15x3	1	1
27	99.260.003	0	Клапан	1/4"	1	1

Poz. - Pozice/Position/Position; Cislo vykresu/Drawing number/Zeichnungsnummer

7.11. Направляющий блок - 1

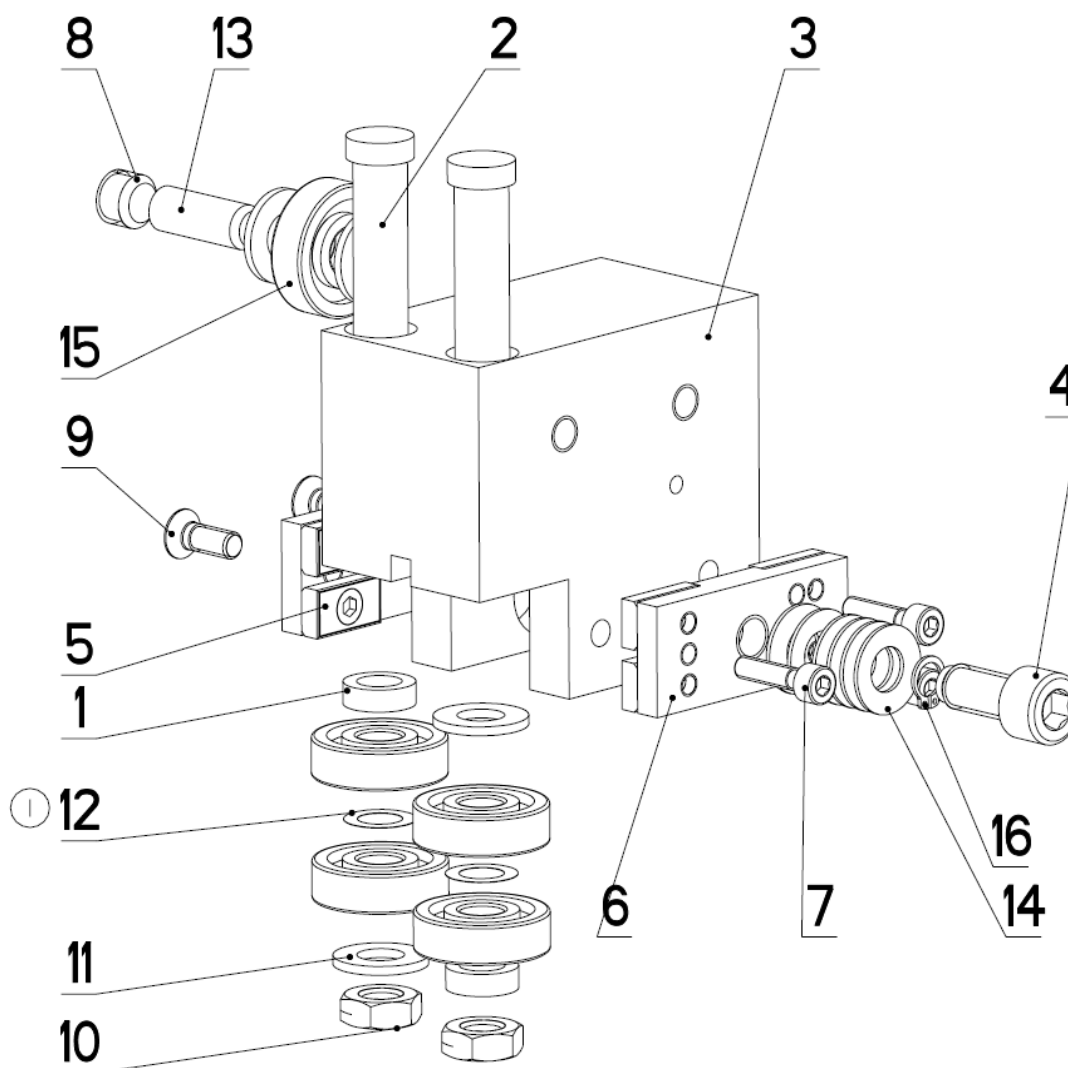


NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.Y310-300	STROJ IND360
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 01. 11. 2010	
	Meritko: 4:5	

7.12. Спецификации- направляющий блок-1

Cislo Sestavy 201.Y310-300		Ver. 1		Název sestavy НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК	
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozeber	Ks
1	30.C210-403	1	Распорное кольцо	TR 16x3	2
2	30.Y310-212	0	Кулачок	d 15	2
3	30.Y310-301	1	Направляющий блок	HR 80x50	1
4	30.Y310-306	0	Болт с шестигранной головкой	M10x25	1
5	30.Y310-310	0	Держатель		1
6	30.Y310-320	0	Держатель		1
7	90.001.25.010	0	Болт с шестигранной головкой	M5X20	3
8	90.002.20.016	0	Регулировочный винт	SROUB M12X10	1
9	90.011.27.017	0	Болт с потайной головкой	SROUB M6X16	2
10	90.101.55.002	0	Гайка	MATICE M10	2
11	90.150.50.006	0	Шайба	PODLOZKA 10,5	4
12	90.154.50.001 (1)	0	Шайба	10x16x0,1	2
13	90.301.02.001	0	Цилиндрический штифт, гибкий	KOLIK 10X28	1
14	90.350.02.005	0	Дисковая пружина	20X10.2X1	6
15	95.001.014	0	Подшипник	6200 2RS	5
16	95.800.002	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 8	1

I..PRIDANA PODLOZKA 90.154.50.001. 277/ZM294 1.11.2010 SLEZACKOVA

7.13. Направляющий блок -2

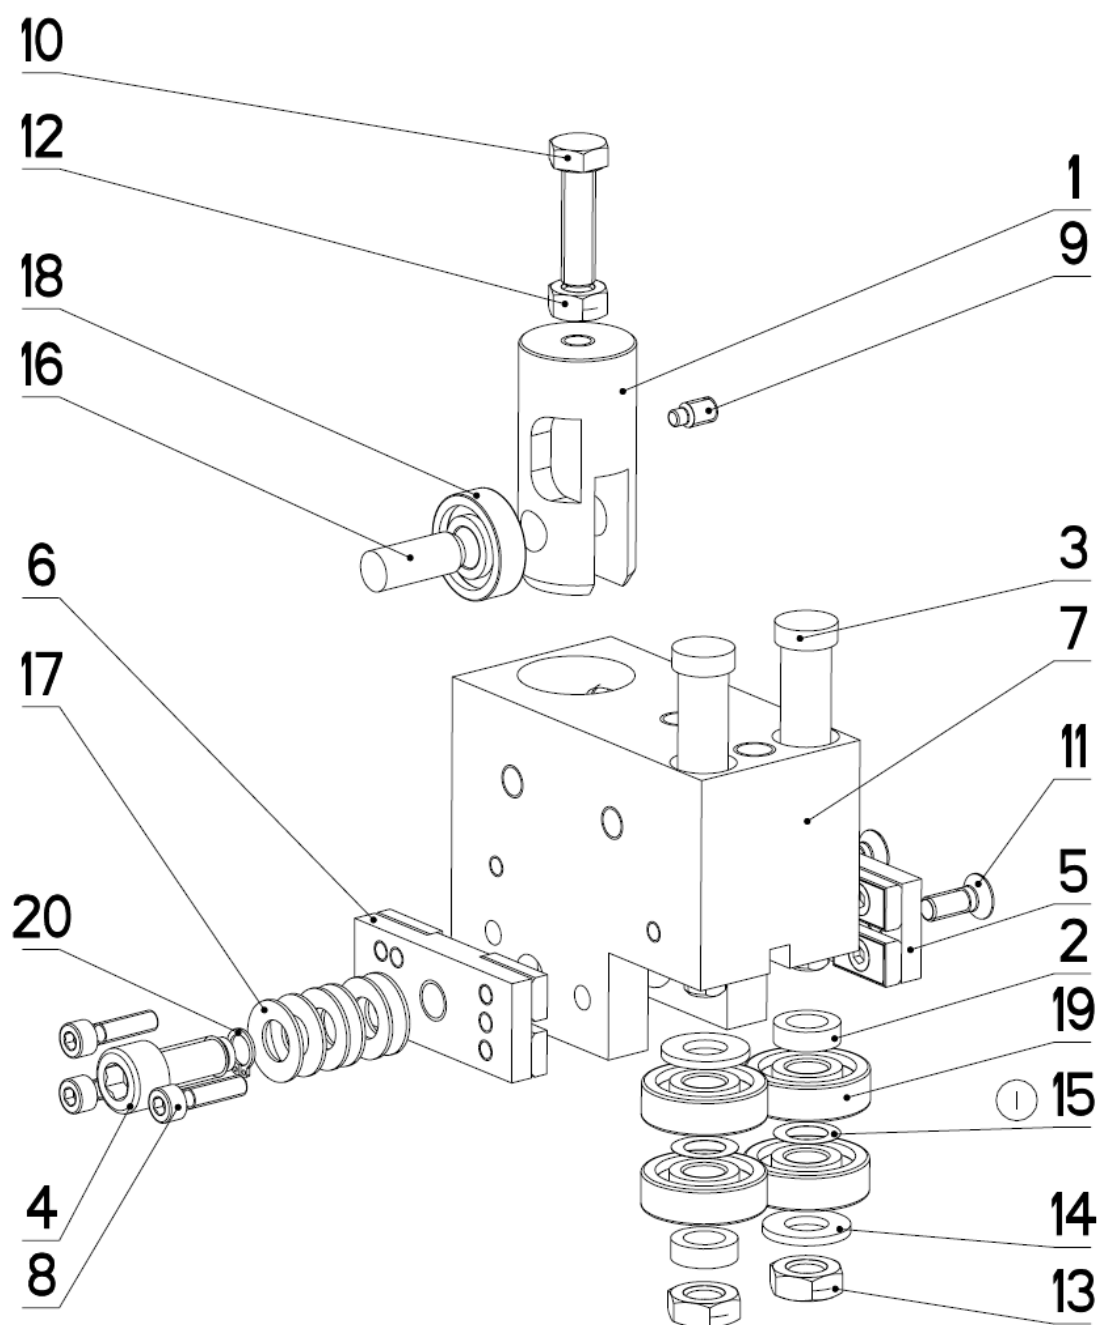

NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.Y310-400	STROJ IN360
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 01. 11. 2010	
	Meritko: 7:10	

7.14. Спецификация – направляющий блок -2


Cislo Sestavy 201.Y310-400		Název sestavy НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК			
Ver.	Ver.	Ver.	Ver.	Rozmer	Ks
1	3	30.1810-102	Держатель	TYC 28	1
2	1	30.C210-403	Распорное кольцо	TR 16x3	2
3	0	30.Y310-212	Кулачок	d 15	2
4	0	30.Y310-306	Болт с шестигранной головкой	M10x25	1
5	0	30.Y310-310	Держатель		1
6	0	30.Y310-320	Держатель		1
7	3	30.Y310-401	Направляющий блок	HR 80x50	1
8	0	90.001.25.010	Болт с шестигранной головкой	M5x20	3
9	0	90.004.20.002	Регулировочный винт	SROUB M6x12	1
10	0	90.005.55.017	Шестигранный болт	SROUB M8x30	1
11	0	90.011.27.017	Болт с потайной головкой	SROUB M6x16	2
12	0	90.100.55.005	Гайка	MATICE – M8	1
13	0	90.101.55.002	Гайка	MATICE M10	2
14	0	90.150.50.006	Шайба	PODLOZKA 10,5	2
15	0	90.154.50.001	Шайба	10x16x0.1	2
16	0	90.301.07.009	Цилиндрический штифт, гибкий	KOLIK 10x26	1
17	0	90.350.07.005	Дисковая пружина	20x10.2x1	6
18	0	95.001.004	Подшипник	6000 2RS	1
19	0	95.001.014	Подшипник	6200 2RS	4
20	0	95.800.002	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 8	1


I.PRIDANA PODLOZKA 90.154.50.001 . 277/ZM294 I.II.2010 SLEZACKOVA

7.15. Привод

7.16. Спецификации - привод

7.17. Поворотная консоль

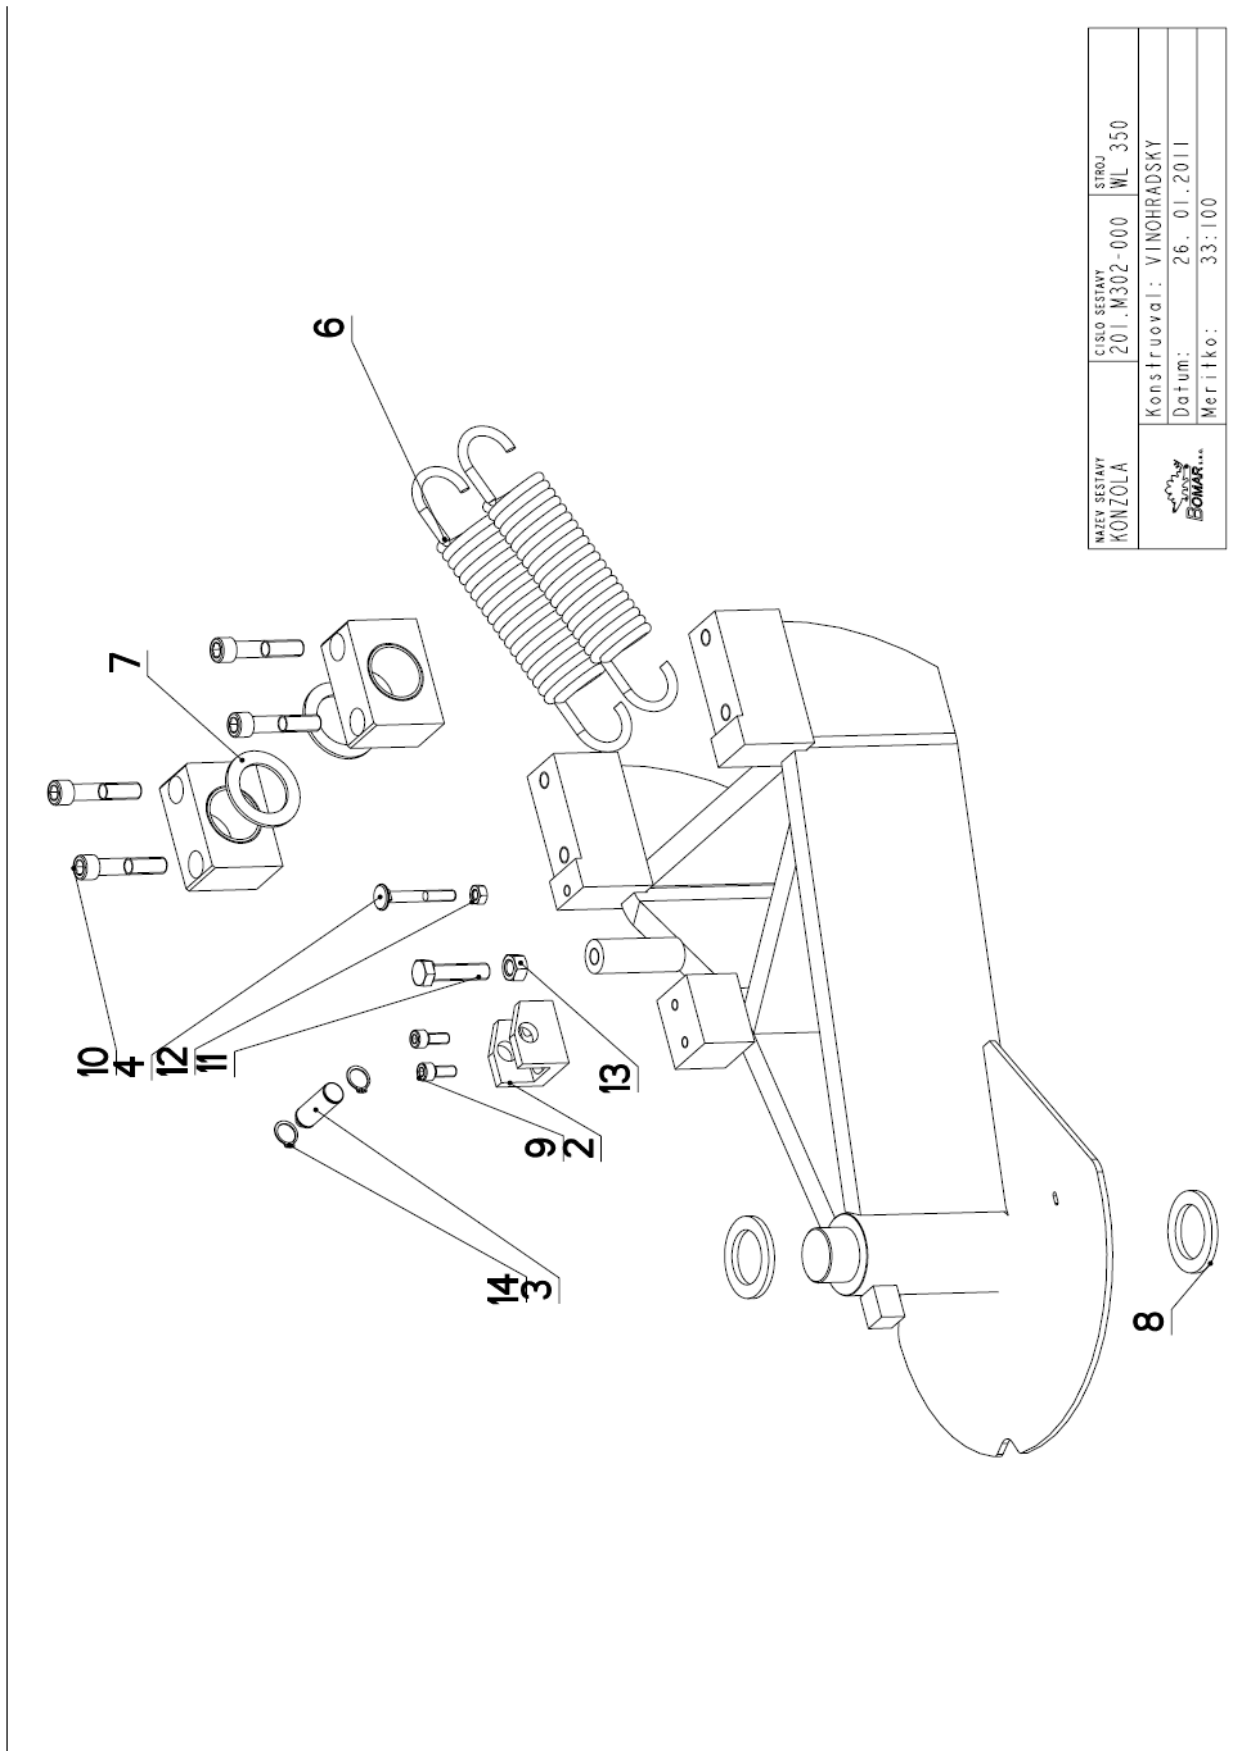


NAZEV SESTAVY KONZOLA	CISLO SESTAVY 201.M302-000	STROJ WL 350
	Konstruoval: VINOHRADSKY	Datum: 26. 01. 2011
	Meritko:	33:100

7.18. Спецификации – поворотная консоль

Cislo sestavy 201.M302-000		Ver. 0		Nazev sestavy ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ	
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rožmer	Ks
1	30.0802-002	1	Подшипник		2
2	30.0807-008	1	Держатель	HR 40x40	1
3	30.0807-009	1	Пружина	d 16h9	1
4	30.0808-007	0	Болт	M8x60	1
5	30.M302-001	0	Поворотная консоль		1
6	31.LK04-021	0	Пружина	d 7.1	2
7	81.0804-005	0	Кольцо	P 3-60	2
8	81.0804-013	0	Кольцо	P 5-60	2
9	90.001.25.032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20	2
10	90.001.25.063	0	Болт с шестигранной головкой	M12x60	4
11	90.005.55.045	0	Шестигранный болт	SROUB M12X50	1
12	90.100.55.005	0	Гайка	MATICE - M8	1
13	90.100.55.007	0	Гайка	MATICE - M12	1
14	95.800.007	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 16	2

Poz. - Pozice/Position/Position; Cislo vykresu/Drawing number/Zeichnungsnummer

7.19. Тиски -1

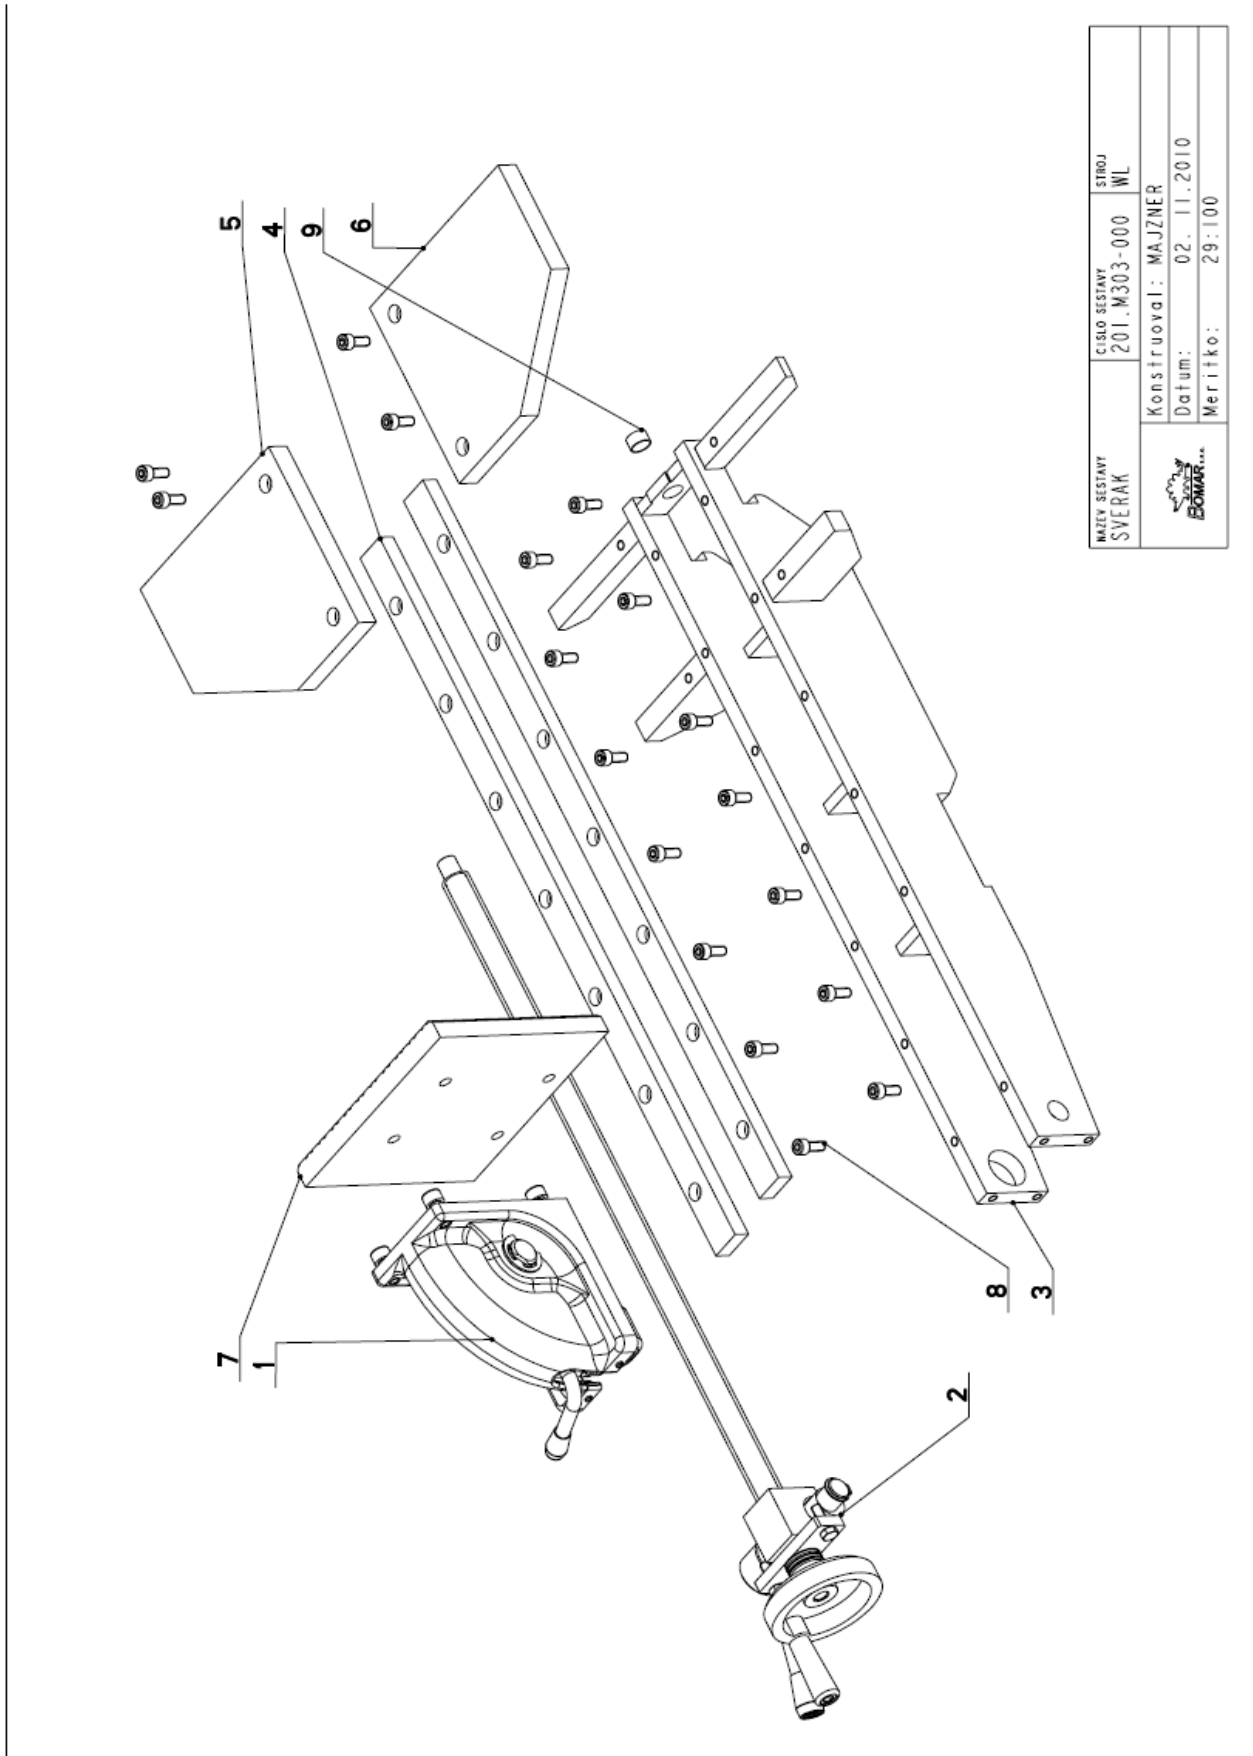


NAZEV SESTAVY SVERAK	CISLO SESTAVY 201.M303-000	STROJ WL
Konstruoval: MAJZNER		Datum: 02. 11. 2010
Meritko: 29:100		

7.20. Тиски-1

Cislo Sestavy 201.M303-000		Ver. 0		Nazev sestavy ТИСКИ	
Поз.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozepr	Ks
1	201.M303-050	0	Тиски	SESTAVA	1
2	201.M303-060	0	Тиски	SESTAVA	1
3	30.M303-001	0	Корпус тисков		1
4	30.M303-002	0	Направляющая кромка	HR 30x15	2
5	30.M303-015	0	Панель	HR 180x20	1
6	30.M303-016	0	Панель	HR 180x20	1
7	30.M303-032	0	Панель	P 20x187	1
8	90.001.25.032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20	18
9	95.700.015	0	Рукав	16X10	1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozepr/Stock size/Abmessung

7.21. Тиски-2

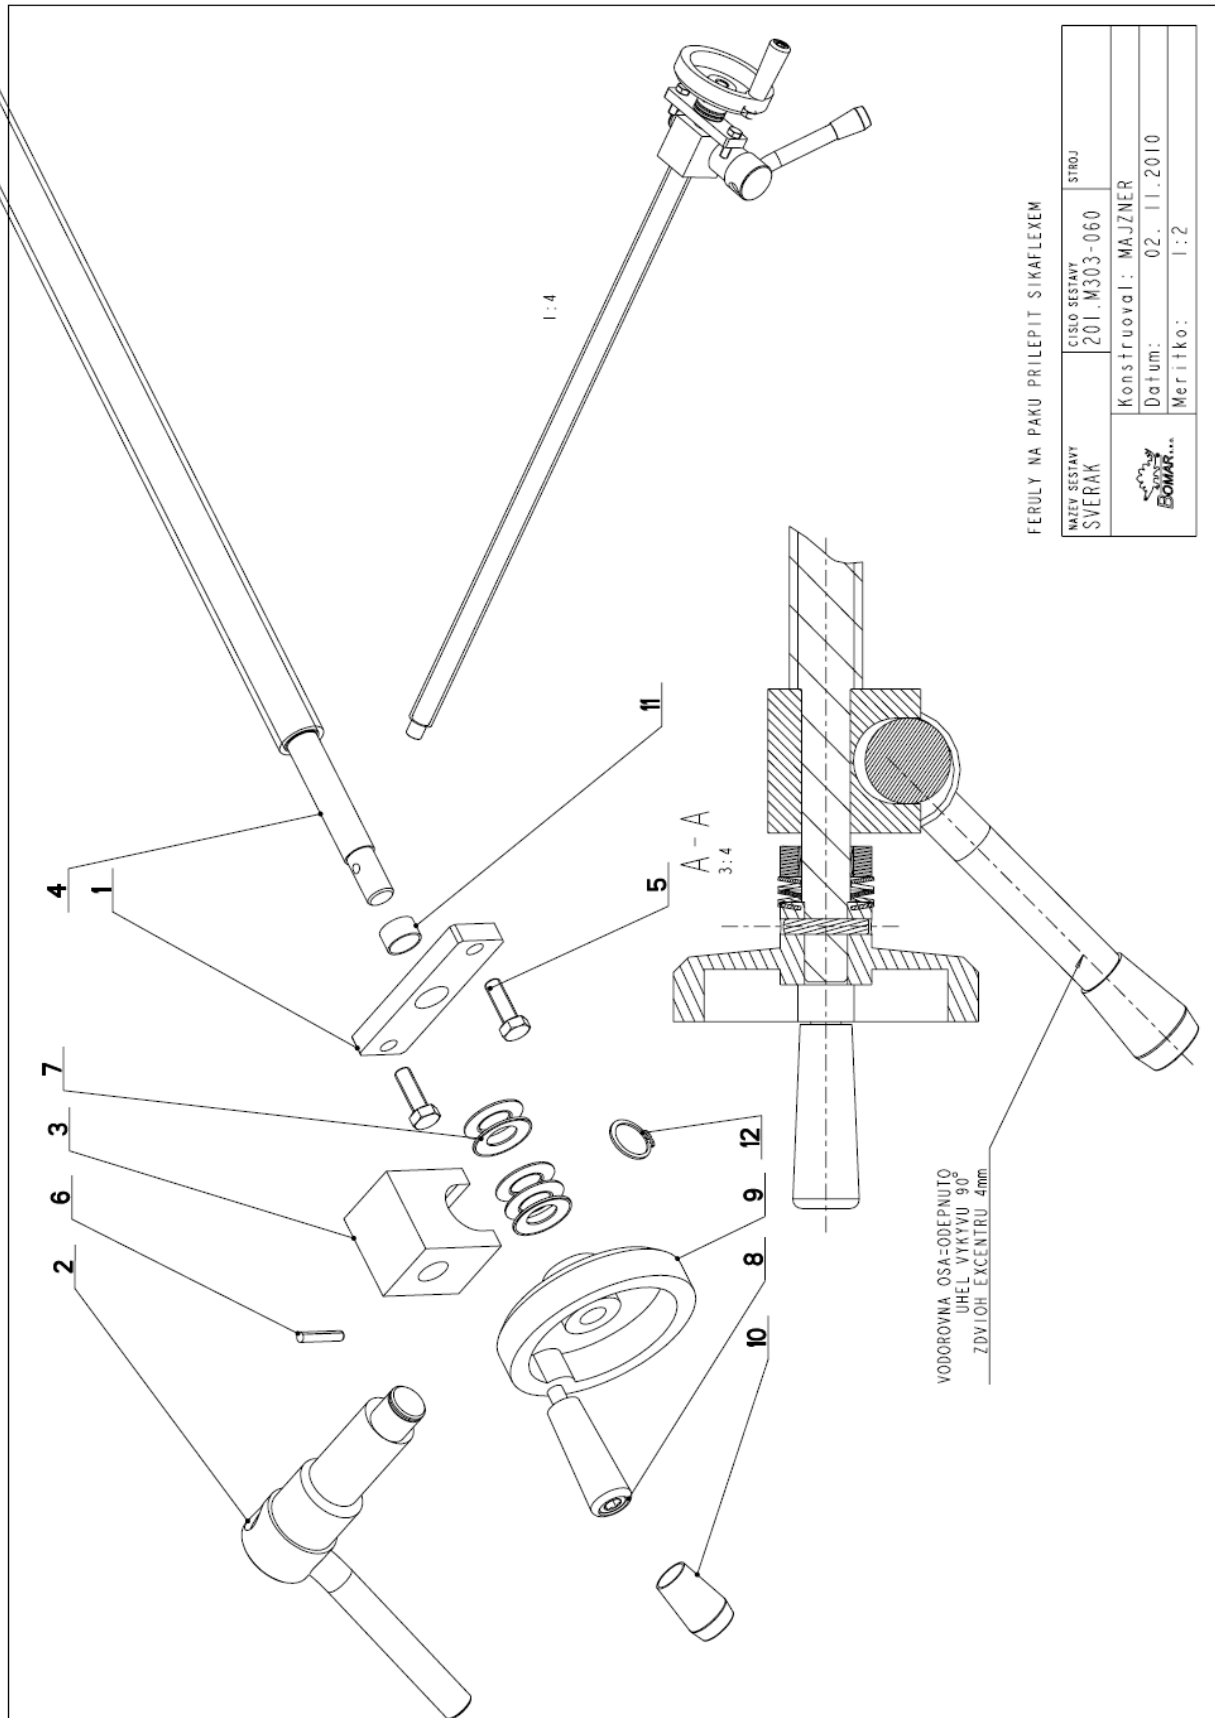


7.22. Спецификации- тиски- 2

Cisto Sestavy 201.M303-060		Ver. 0	Nazev sestavy ТИСКИ		
Поз	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozepr	Ks
1	30.M203-009	0	Блок	HR 30x10	1
2	30.M203-010	0	Кулачок	SVARENO	1
3	30.M203-011	0	Блок	HR 50x40	1
4	30.M303-008	0	Болт	TRL 24x5	1
5	90.005.55.016	0	Шестигранный болт	SROUB M8X25	2
6	90.303.02.010	0	Штифт	KOLIK 5X28	1
7	90.350.02.007	0	Дисковая пружина	31.5x16.3x1.25	5
8	94.010.002	0	Ручка	d 100/14H7	1
9	94.010.004	0	Рукав	465366	1
10	94.102.025	0	Ручка	16X10	1
11	95.700.015	0	Рукав	POJISTNY KROUZEK 20	1
12	95.800.009	0	Внешнее предохранительное кольцо		1

Cisto Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozepr/Stock size/Abmessung

7.23. Тиски -3

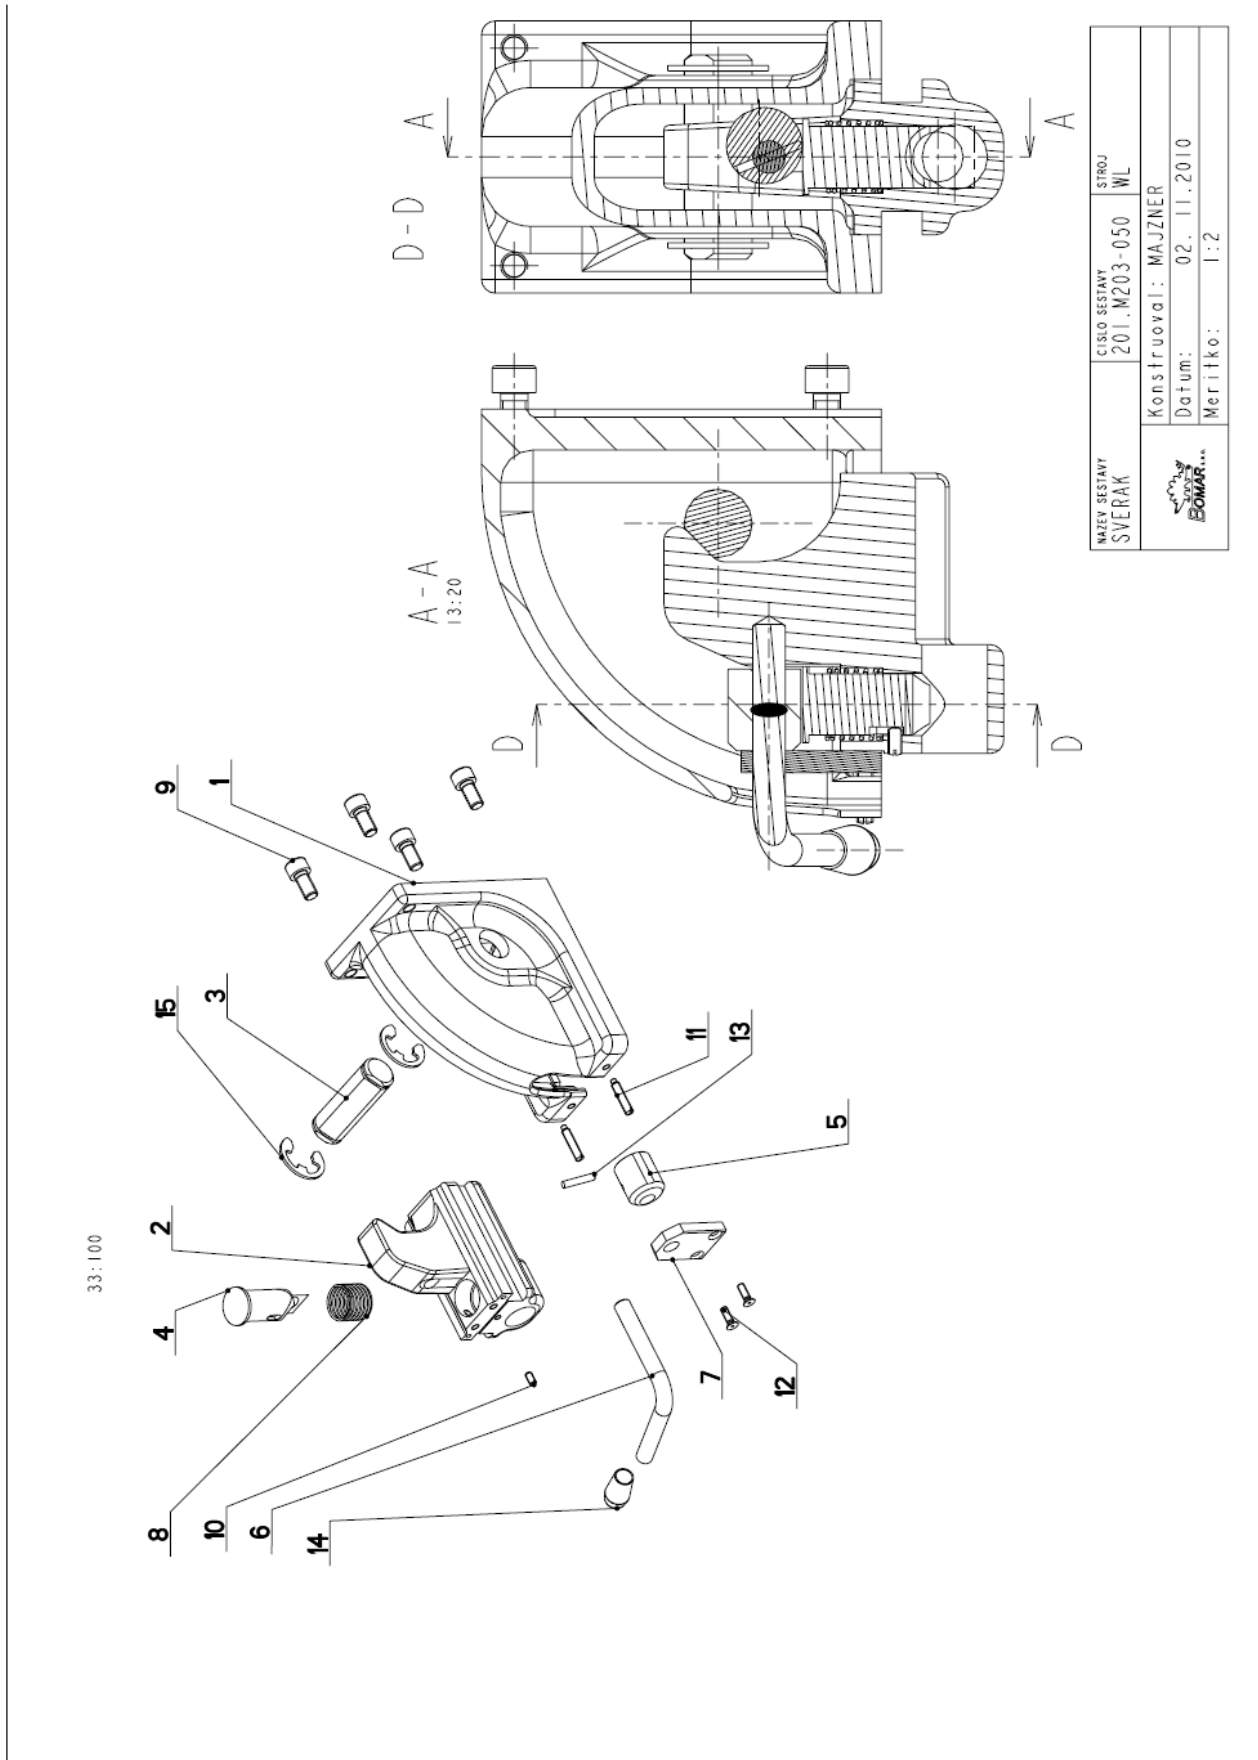



7.24. Спецификации- тиски-3

Cislo sestavy 201.M203-050		Ver. 0	Název sestavy ТИСКИ		
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rožmer	Ks
1	30.M203-003	0	Корпус тисков	OBLITEK	1
2	30.M203-004	0	Упор	OBLITEK	1
3	30.M203-005	0	Проушина	D 25	1
4	30.M203-006	0	Проушина	D 28	1
5	30.M203-007	0	Кулачок	d 30	1
6	30.M203-013	0	Оттяжка	d 12	1
7	30.M203-014	0	Панель	HR 35x8	1
8	31.M203-012	0	Пружина	d 1.5	1
9	90.001.25.046	0	Болт с шестигранной головкой	M10x20	4
10	90.002.20.005	0	Регулировочный винт	SROUB M5x10	1
11	90.004.20.004	0	Регулировочный винт	SROUB M6x30	2
12	90.011.27.022	0	Болт с потайной головкой	SROUB M5x16	2
13	90.300.02.029	0	Цилиндрический штифт	KOLIK 5x26	1
14	94.102.024	0	Ручка	465367	1
15	95.802.005	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 19	2

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rožmer/Stock size/Abmessung

7.25. Основание тисков

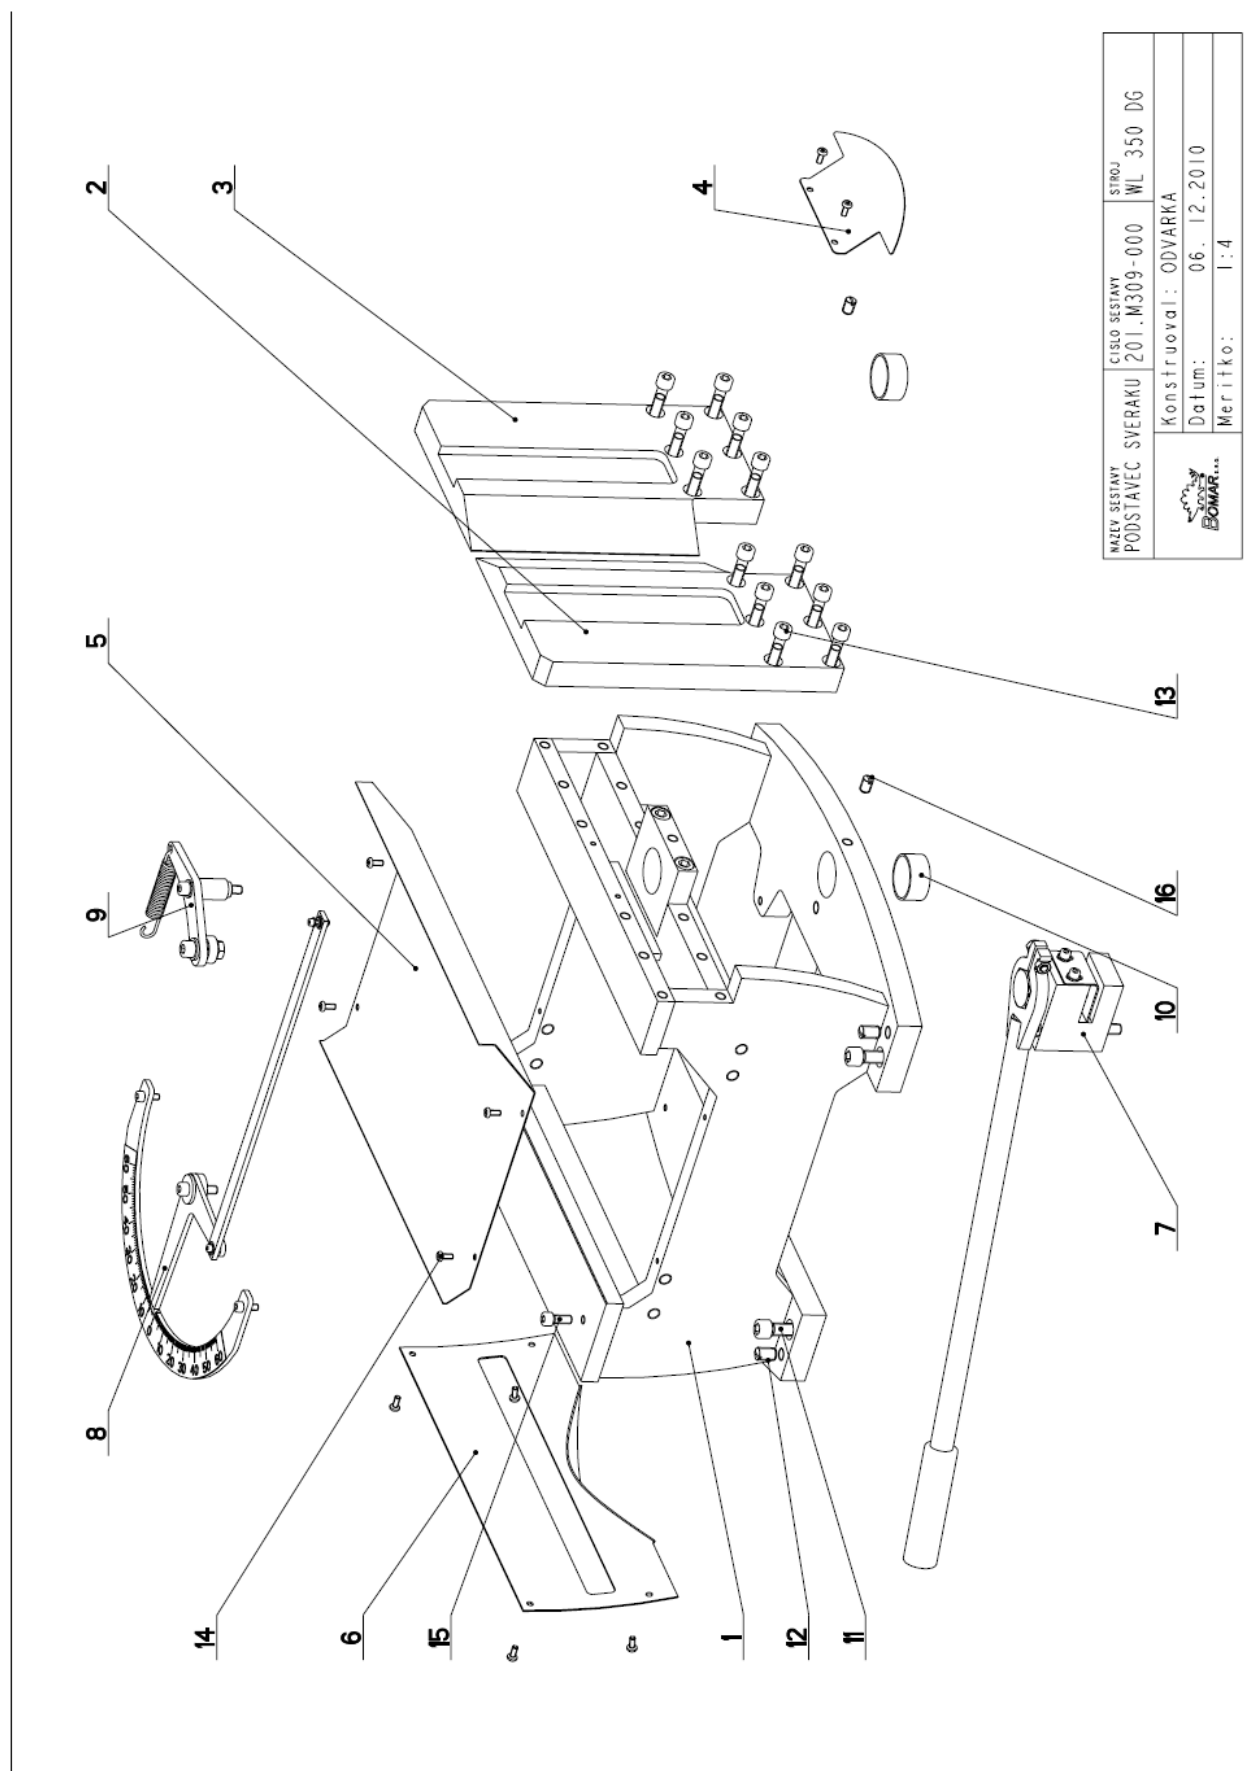

 MAJBY SESTAVY PODSTAVEC SVERAKU	CISLO SESTAVY	STROJ
	201.M309-000	WL 350 DG
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 06. 12.2010		
Meritko: 1:4		


7.26. Спецификации – основание тисков

Cisto Sestavy 201.M309-000		Ver. 1	Nazev sestavy ОСНОВАНИЕ ТИСКОВ		
Поз.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozeber	Ks
1	30.M309-001	1	Основание		1
2	30.M309-002	0	Панель	PASOVINA 210x30	1
3	30.M309-003	0	Панель	PASOVINA 210x30	1
4	30.M309-005	0	Крышка	P 1x92	1
5	30.M209-006	0	Крышка	P 1x365	1
6	30.M209-007	0	Крышка		1
7	201.M209-010	0	Тормоз		1
8	201.M209-020	0	Измерительное устройство		1
9	201.M209-030	0	Упор		1
10	95.700.045	0	Рукав	KU 40x20	2
11	90.001.25.058	0	Болт с шестигранной головкой	M12X30	4
12	90.002.2D.018	0	Регулировочный винт	SROUB M12X20	5
13	90.001.25.050	0	Болт с шестигранной головкой	M10X40	12
14	90.013.27.004	0	Полукруглый болт	M5X12	10
15	90.001.25.032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20	2
16	90.002.2D.014	0	Регулировочный винт	SROUB M10X16	2

1.ZRUS.KOSTKA 30.M209-004,ZRUS.SROUB M12x100 90.001.25.088. 016/ZM018 1.2.2011 ODVARKA

Cisto Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozeber/Stock size/Abmessung

7.27. Основание

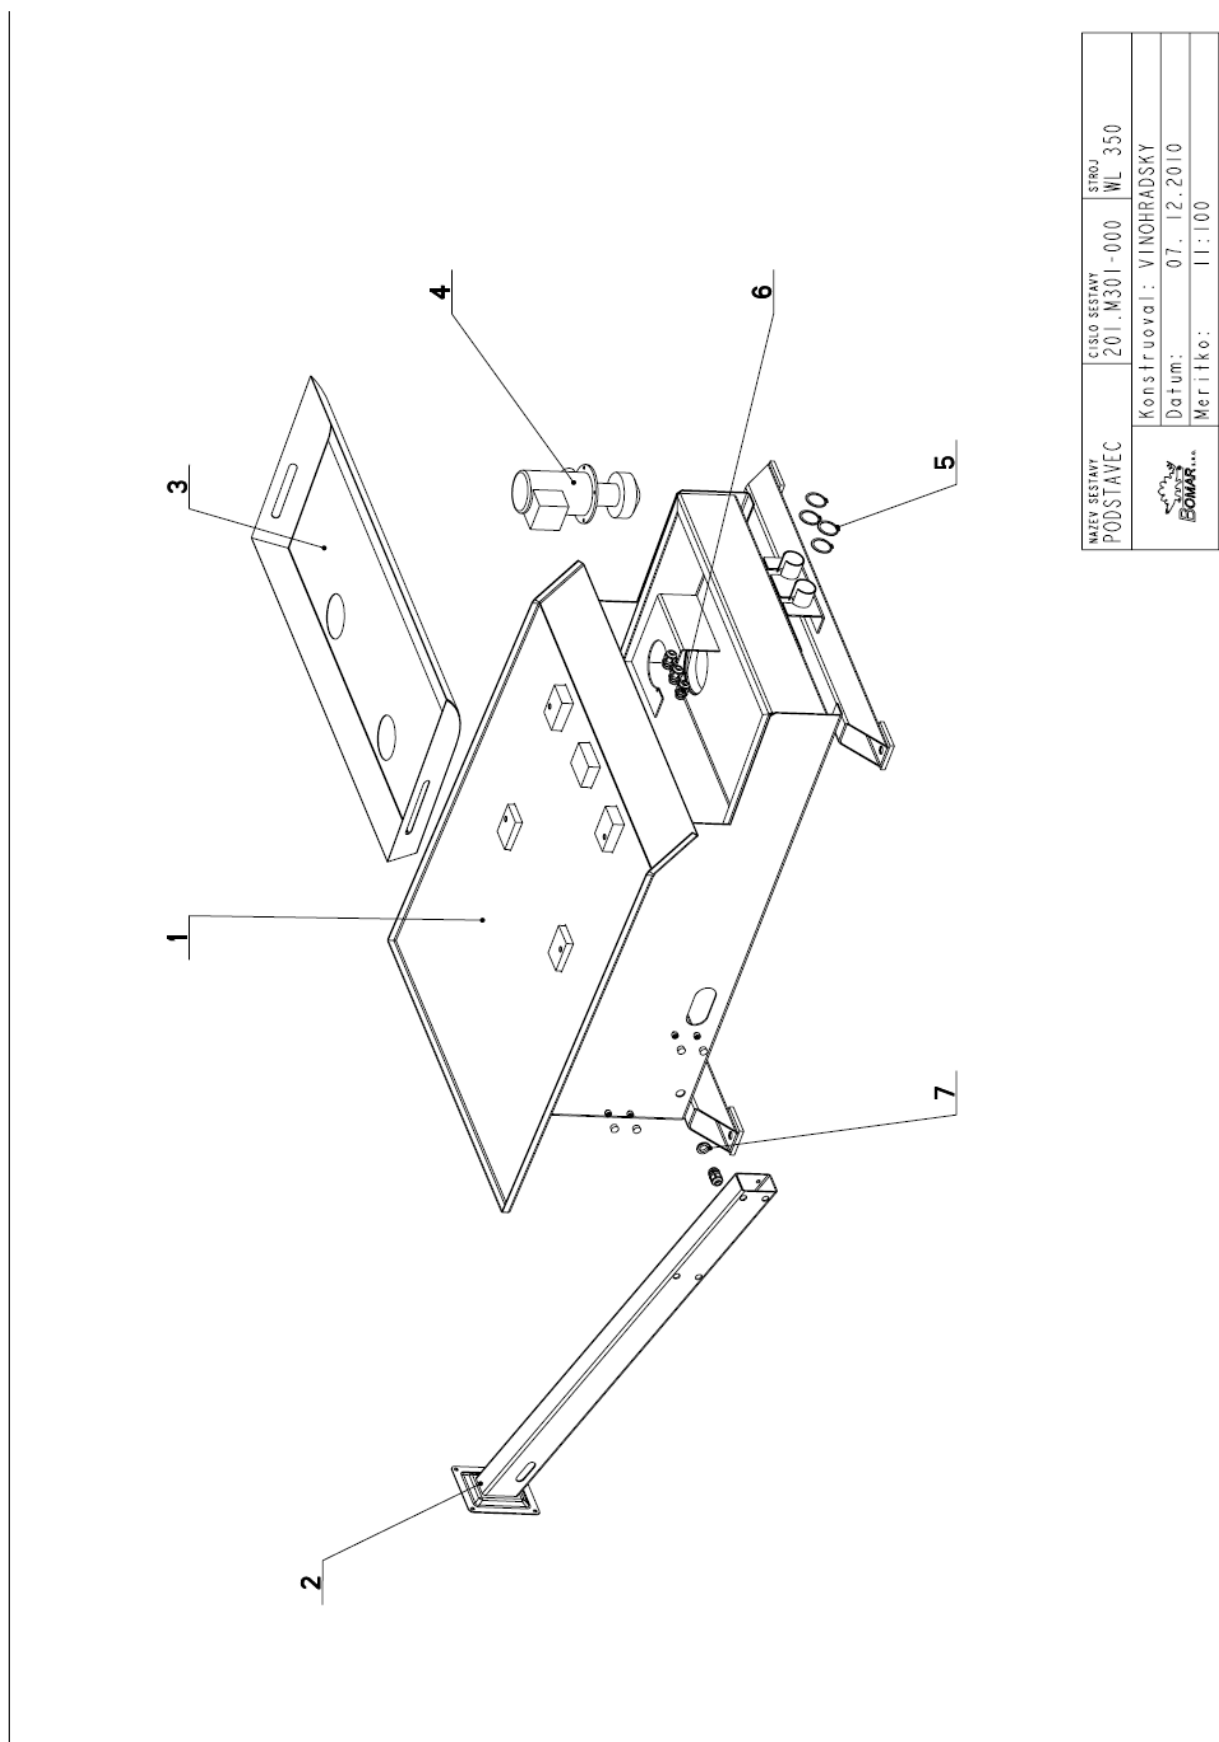

NAZEV SESTAVY PODSTAVEC	CISLO SESTAVY 201.M301-000	STROJ WL 350
Konstruoval: VINOHRADSKY		
Datum: 07. 12. 2010		
Meritko: II:100		


7.28. Спецификации- Основание


Cislo Sestavy 201.M301-000		Ver. 0	Nazev sestavy ОСНОВАНИЕ		
Поз.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozeber	Ks
1	30.M301-001	0	Основание		1
2	30.M301-004	0	Консоль		1
3	30.M201-010	0	Бак		1
4	91.020.015	0	Насос	3C0A4-12	1
5	95.800.016	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 42	4
6	91.070.012	0	Втулка	M20x1.5	4
7	91.072.012	0	Гайка		1
8	90.001.25.032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20	4
9	94.101.041	0	Заглушка	17x15x9_CERNA	4

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozeber/Stock size/Abmessung

7.29. Подъемный цилиндр

B - B

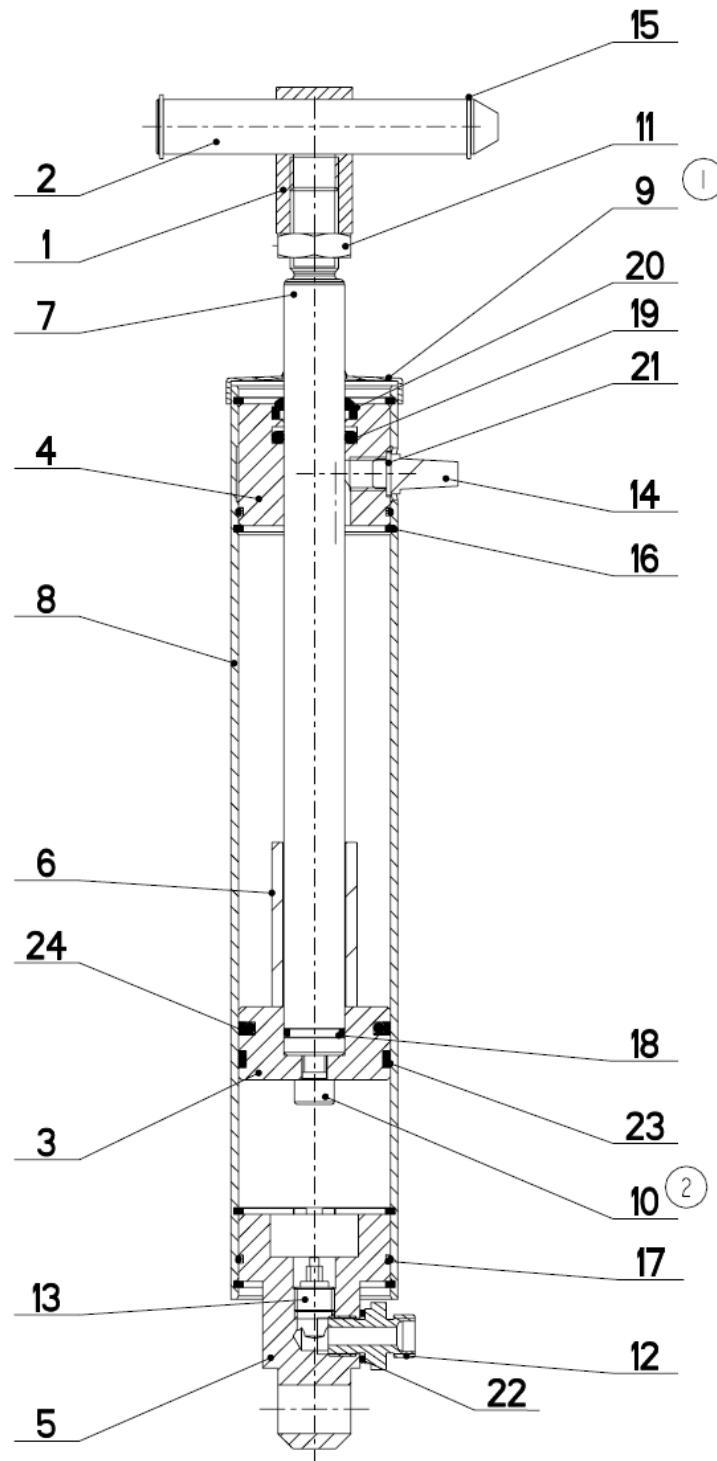

NAZEV SESTAVY VALEC ZVEDACI	CISLO SESTAVY 201.9207-000	STROJ ECO320DGHV
	Konstruoval: VINOHRADSKY	
	Datum: 30. 07.2010	
	Meritko: 1:2	


7.30. Спецификации- Подъемный цилиндр

Cislo Sestavy 201.9207-000		Verf. 3		Nazev sestavy ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР	
Поз.	Objednací číslo	Verf.	Описание	Rozměr	Ks
1	30.0807-006	0	Держатель	TYC 25x25	1
2	30.0807-007	1	Проушина	d 18h9	1
3	30.2807-004	0	Поршень	d 55	1
4	30.4107-002	1	Крышка	d 55	1
5	30.4107-003	4	Крышка	TYC 50	1
6	30.9207-105	0	Распорное кольцо	TR 28x3.6	1
7	30.LW07-001	2	Шток поршня	d20	1
8	30.LW07-002	0	Ролик	TR 55/50H8	1
9	31.2807-006	0	Крышка		1
10	90.001.25.032	0	Болт с шестигранной головкой	8x20	1
11	90.101.55.003	0	Гайка	MATICE M16	1
12	92.002.001	0	Продольный болт	GES 08LR	1
13	92.151.001	0	Предохранительный клапан	VPN-H 1/4*	1
14	93.014.003	0	Демпфер	G 1/8	1
15	95.800.008	0	Внешнее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 18	2
16	95.801.018	0	Внутреннее предохранительное кольцо	POJISTNY KROUZEK 50	4
17	96.001.013	0	Неподвижное уплотнительное кольцо	45X2	2
18	96.002.007	0	Подвижное уплотнительное кольцо	16X2	1
19	96.041.002	0	Уплотнение	20/28x4	1
20	96.060.002	0	Маслосъемное кольцо	20x28	1
21	96.082.001	0	Уплотнительное кольцо	10/14	1
22	96.082.002	0	Уплотнение	KROUZEK CU 13/17	1
23	96.084.001	0	Направляющее кольцо	GP6500500-T47	1
24	96.900.001	0	Комбинированное уплотнение		1

1. DOPL. 31.2807-006, 19.12.03 STASTNY

2 Sroub M6x20 DIN912 nahrazen M8x20 DIN912 20.7.05 Stastna

7.31. Щетка

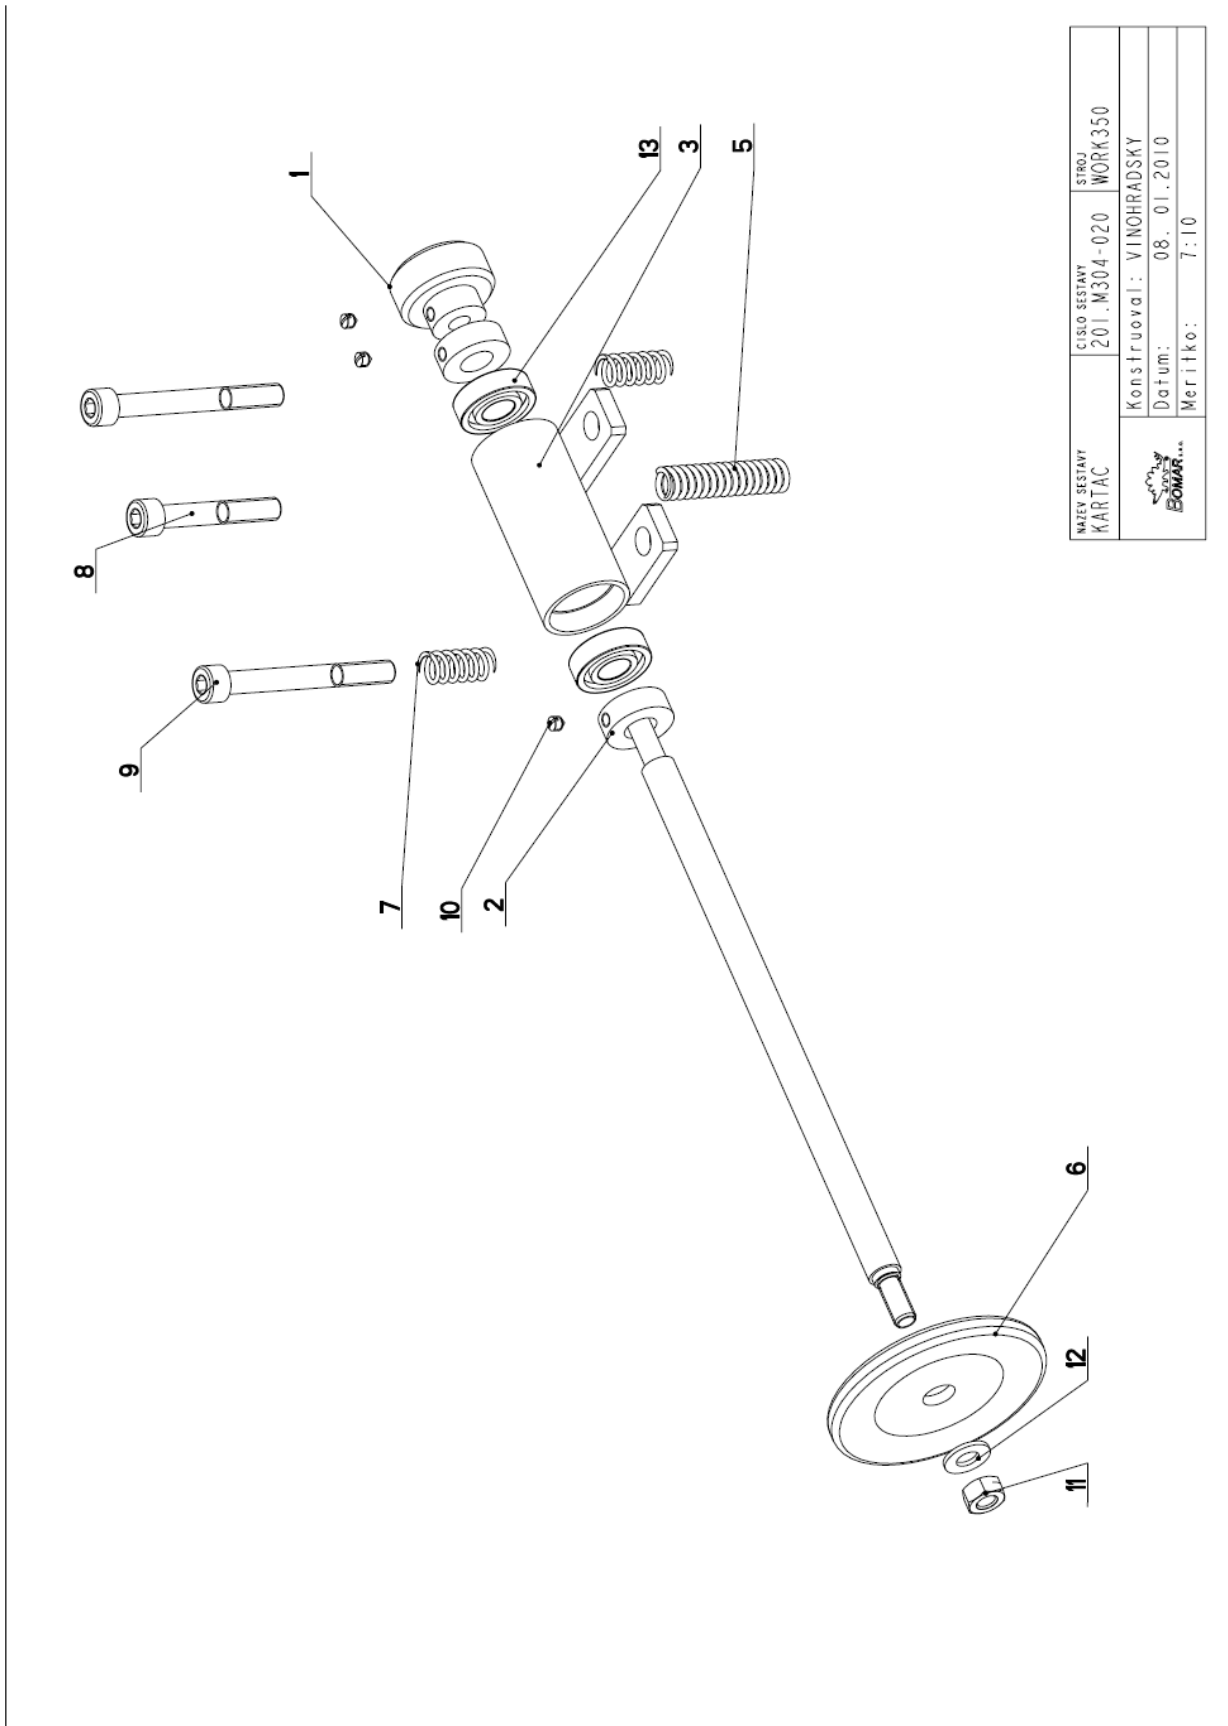



NAZEV SESTAVY KARTAC	CISLO SESTAVY 201.M304-020	STROJ WORK350
Konstruoval: VINOHRADSKY		Datum: 08. 01. 2010
Meritko:		7:10

7.32. Спецификации - Щетка

Cislo Sestavy 201.M304-020		Ver. 0	Nazev sestavy ЩЕТКА		
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozmer	Ks
1	30.0814-204	0	Колесо	SESTAVA	1
2	30.0814-207	0	Кольцо	d 25	2
3	30.9214-301	1	Держатель		1
4	30.M304-021	0	Вал	d 12	1
5	31.0305-211	0	Пружина	2x12x50x15,5	1
6	31.0814-208	0	Щетка		1
7	31.1506-115	0	Пружина	1.6x12x25x7.5	2
8	90.001.25.038	0	Болт с шестигранной головкой	M8X50	1
9	90.001.25.095	0	Болт с шестигранной головкой	M8X70	2
10	90.003.20.001	0	Регулировочный винт	SROUB M5X6	3
11	90.100.55.005	0	Гайка	MATICE _ M8	1
12	90.150.50.005	0	Шайба	PODLOZKA 8,4	1
13	95.001.005	0	Подшипник	6001 2RS	2

7.33. Распределитель

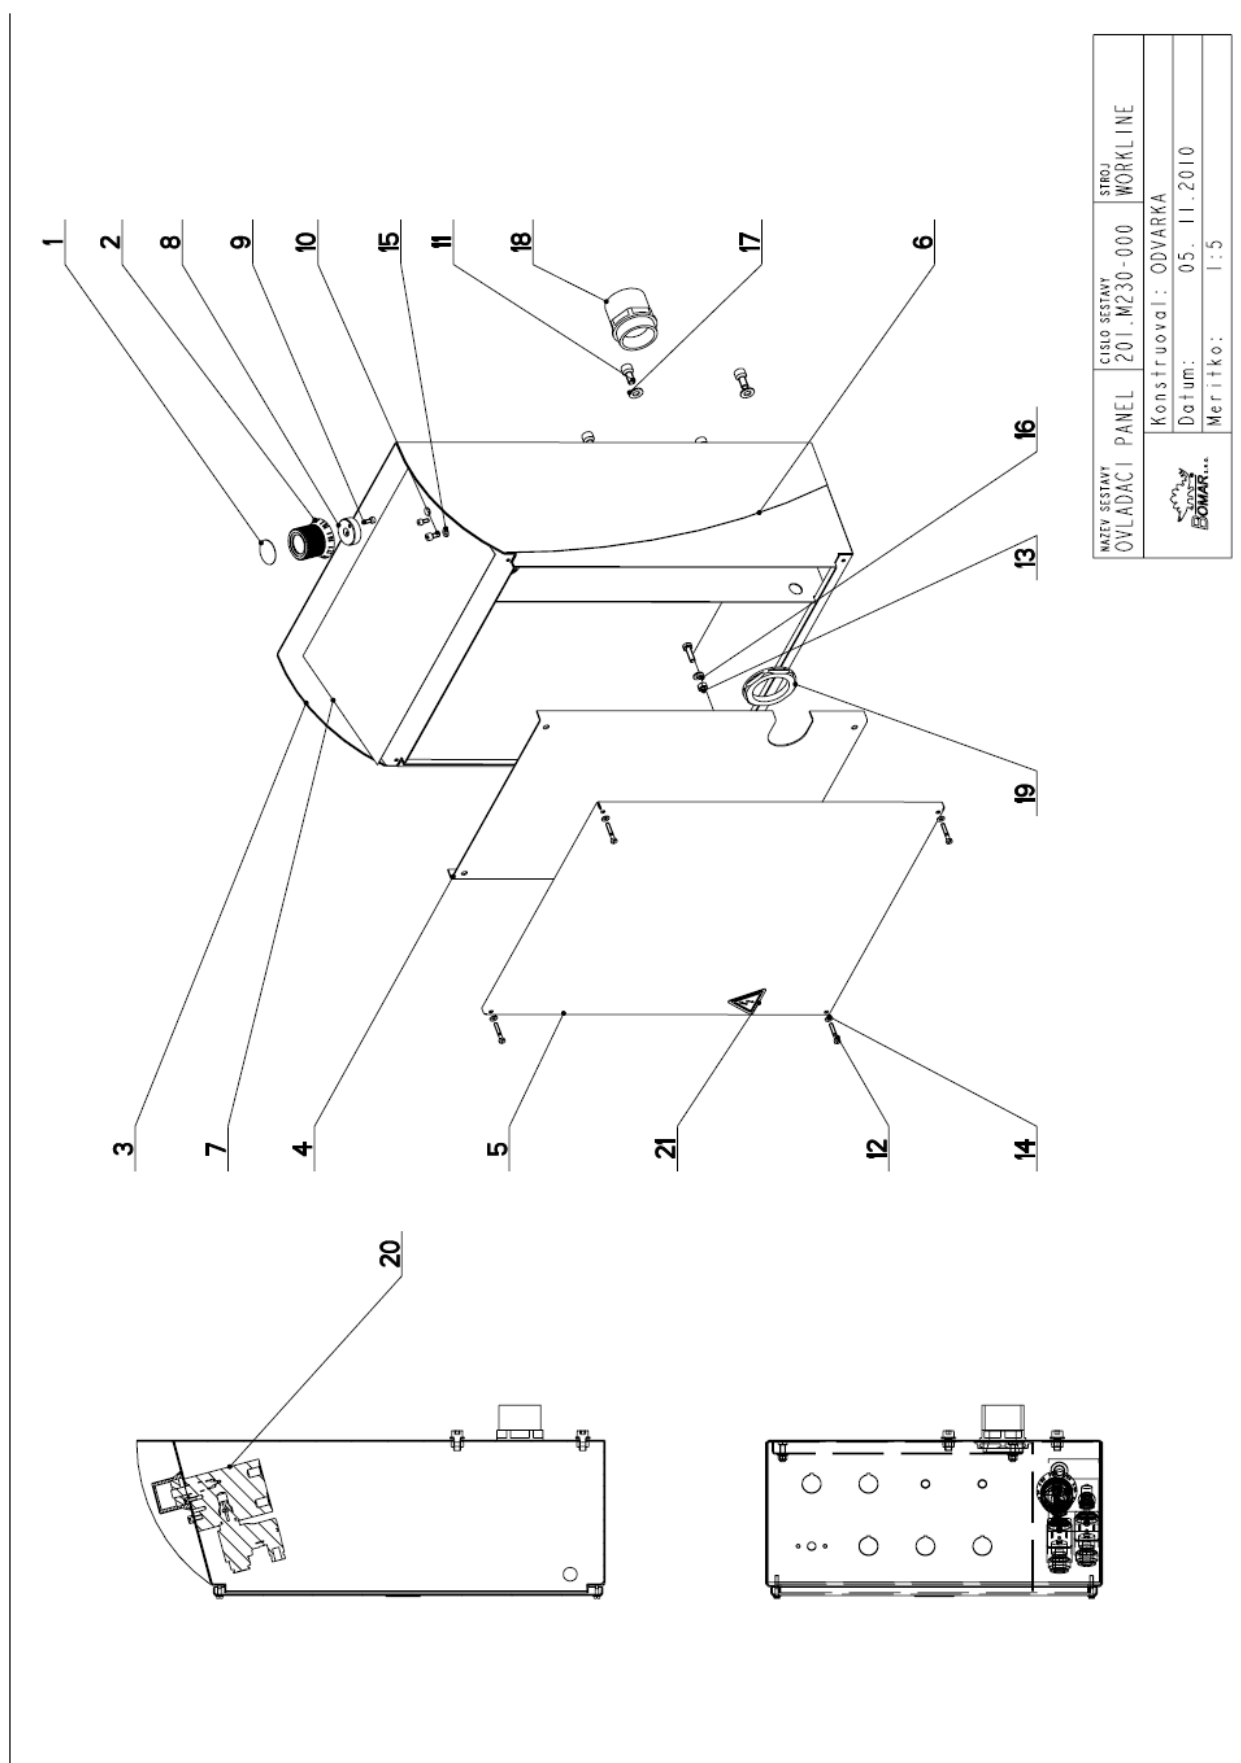


NAZEV SESTAVY OVLADACI PANEL	CISLO SESTAVY 201.M230-000	STROJ WORKLINE
		Konstruoval: ODVARKA
		Datum: 05. 11. 2010
		Meritko: 1:5


7.34. Спецификации – Распределитель

Cislo sestavy 201..M230-000		Ver. 0	Název sestavy РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ		
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozebr	Ks
1	30-6130-012	0	Крышка	P 0-5x 30x30	1
2	30-6130-018	0	Головка	VTLISEK	1
3	30-M230-001	0	Коробка	P 1..5x325	1
4	30-M230-002	0	Панель	P 1..5x405	1
5	30-M230-003	0	Крышка	P 1x170	2
6	30-M230-004	0	Панель		1
7	30-M230-005	0	Панель		1
8	30-M230-006	0	Вставка	ø 32	1
9	90-001.25.002	0	Болт с шестигранной головкой	M4x10	2
10	90-001.25.008	0	Болт с шестигранной головкой	M5x12	1
11	90-001.25.031	0	Болт с шестигранной головкой	8x16	4
12	90-012.50.006	0	Болт	SROUB M4x25	4
13	90-100.55.004	0	Гайка	MATICE - M6	4
14	90-150.50.002	0	Шайба	PODLOZKA 4,3	4
15	90-150.50.003	0	Шайба	PODLOZKA 5,3	1
16	90-150.50.004	0	Шайба	PODLOZKA 6,4	4
17	90-150.50.005	0	Шайба	PODLOZKA 8,4	4
18	91-071.005	0	Проходная втулка		1
19	91-072.008	0	Гайка		1
20	92-153.071	0	Блок	V207-006-1	1
21	99-900.045	0	Наклейка		1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.35. Регулятор давления

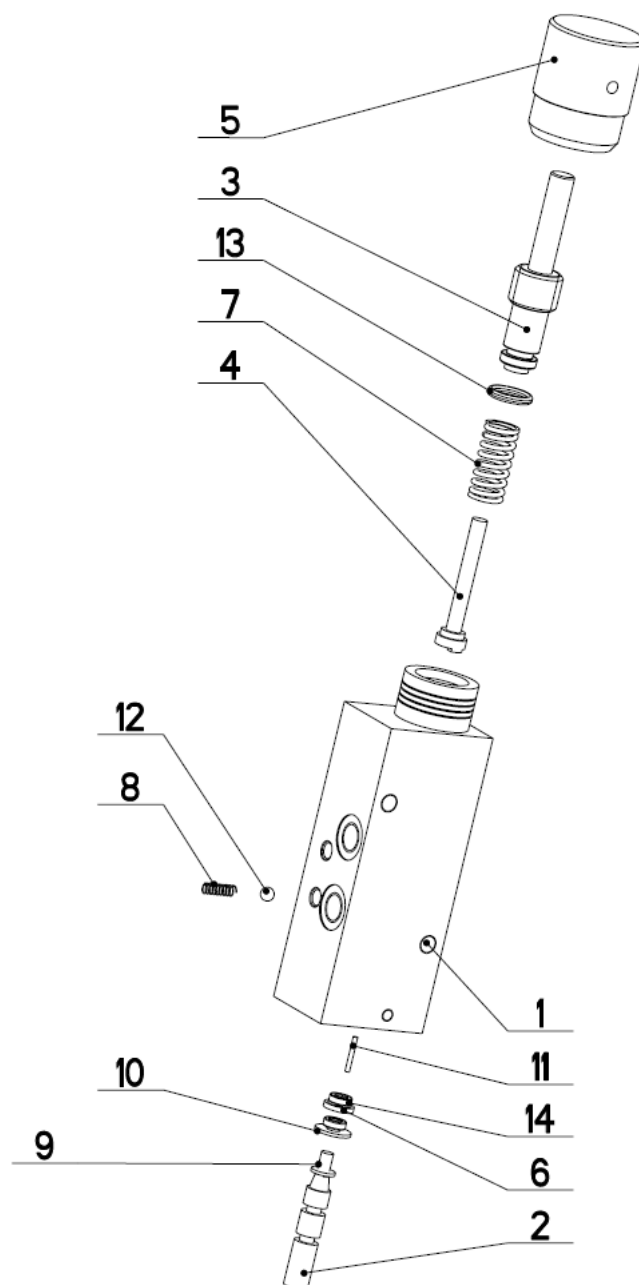

NAZEV SESTAVY REGULACE PRITLAKU	CISLO SESTAVY 001.2016-000	STROJ STG340DGS
	Konstruoval: &konstruoval	
	Datum: 19. 02.2010	
	Meritko: 1:2	


7.36. Спецификации- Регулятор давления

Cislo Sestavy 201.2016-000		Verz. 0		Nazev sestavy РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	
Pos.	Objednacni cislo	Verz.	Opisani	Rozmer	Ks
1	30.2016-001	2	Корпус	HR 40 x 40	1
2	30.2016-002	0	Игла	KR 8	1
3	30.2016-003	0	Болт	d 16	1
4	30.2016-004	0	Датчик	d 10	1
5	30.2016-005	0	Колесо	d 32	1
6	30.2016-009	0	Кольцо	TR 10x1	1
7	31.2016-007	0	Пружина	d 11.6x11.6	1
8	31.2016-008	0	Пружина	0.25x3,6x12x9.5	1
9	90.099.002	0	Полукруглый болт	4x6	1
10	90.151.50.003	0	Шайба	PODLOZKA 4	1
11	95.690.001	0	Игла	1.5x11.8	1
12	95.691.001	0	Шарик	RB 4.5	1
13	96.001.003	0	Неподвижное уплотнительное кольцо	8X2	1
14	96.002.001	0	Подвижное уплотнительное кольцо	4X2	2

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verz (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednacni cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.37. Тормоз


Cislo Sestavy 201.M209-010		Ver. 0		Nazev sestavy ТОРМОЗ	
Поз.	Objednaci cislo	Ver.	Описание	Rozeber	Ks
1	30.M209-011	0	Блок	HR 70x50	1
2	30.M209-013	0	Панель	P 1,5x50	1
3	90.005.55.XXX	0	Шестигранный болт	SROUB M24X50	1
4	30.LC02-003		Проушина	SVARENO	1
5	90.001.25.103	0	Болт с шестигранной головкой	M10X75	2
6	90.001.25.016	0	Болт с шестигранной головкой	M6X12	2
7	90.150.50.004	0	Шайба	PODLOZKA 6,4	2
8	94.004.502	0	Ручьятка	D22	1
9	90.100.55.05		Maticе pb zl	MATICE M8	1
10	90.005.55.017	0	Шестигранный болт	SROUB M8X30	1

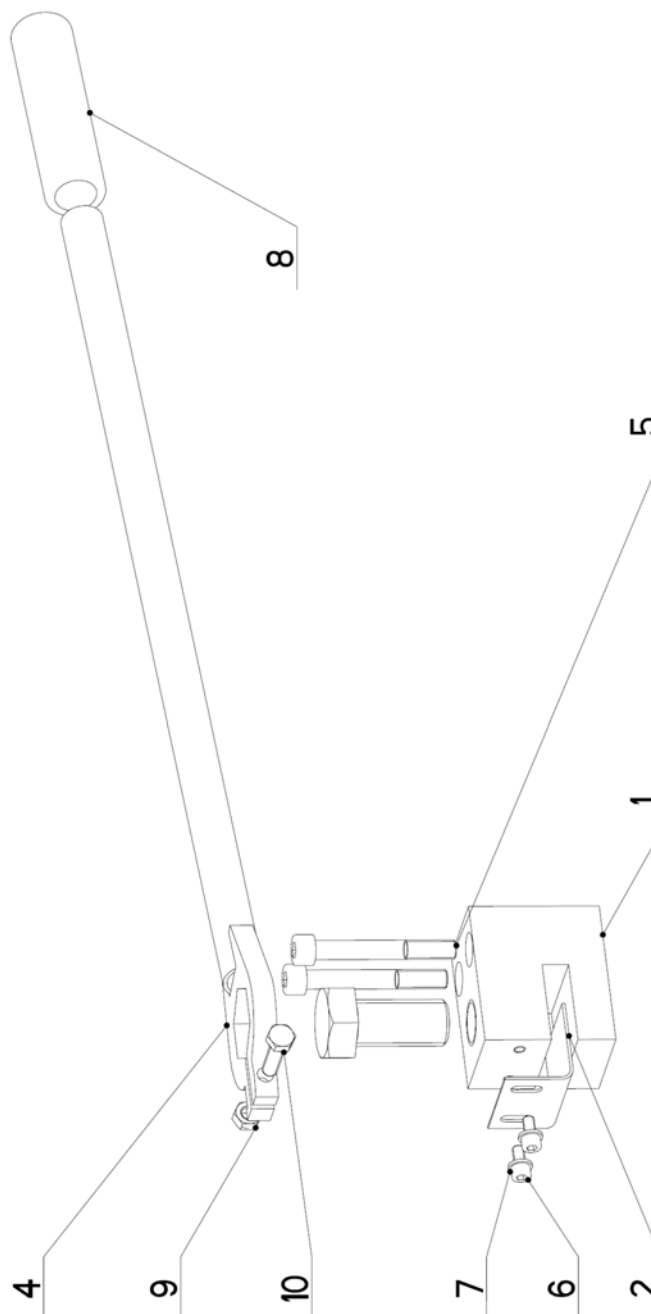

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./)Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.38. Измерительное устройство


Cislo Sestavy 201.M209-020		Název sestavy ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО			
Ver.	0				
Поз.	Objednací číslo	Ver.	Описание	Rozměr	Ks
1	30.M209-021	0	Проушина	d 30	1
2	30.M209-022	0	Индикатор	P 5x113	1
3	30.M209-023	0	Шкала	P 5x180	1
4	30.M209-027	0	Шкала	P 0,5x117	1
5	30.M209-029	0	Планка	HR 16x5	1
6	90.001.25.003	0	Болт с шестигранной головкой	M4X12	1
7	90.001.25.004	0	Болт с шестигранной головкой	M4X16	1
8	90.001.25.017	0	Болт с шестигранной головкой	M6X16	2
9	90.001.55.083	0	Болт с шестигранной головкой	M8X30	1
10	90.100.55.002	0	Гайка	MATICE - M4	1
11	90.150.50.002	0	Шайба	PODLOZKA 4,3	5
12	90.151.50.005	0	Шайба	PODLOZKA 8	1
13	95.001.002	0	Подшипник	624 2RS	2

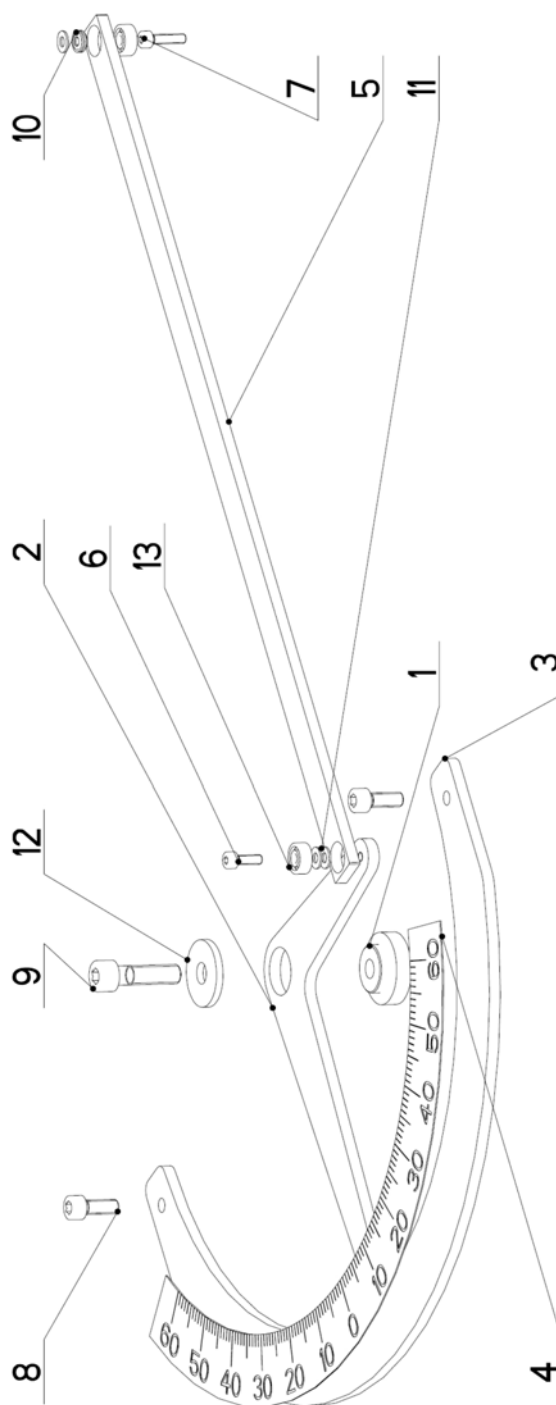

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Versio; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.39. Упор

Cisto Sestavy 201.M209-030		Ver. 0		Nazev sestavy УПОР	
Поз.	Объединяч cisto	Ver.	Описание	Rozmer	Кс
1	30.M209-031	0	Рычаг	P 8x60	1
2	95.001.004	0	Подшипник	6000 ZRS	1
3	90.001.25.048	0	Болт с шестигранной головкой	M10x30	1
4	30.M209-032	0	Пружина	d 20	1
5	90.150.50.005	0	Шайба	PODLOZKA 8,4	1
6	90.001.25.039	0	Болт с шестигранной головкой	M8x55	1
7	31.0206-005	0	Пружина	2.50x16x90x27	1
8	90.163.00.011	0	Шайба	NORD-LOCK	1
9	90.163.00.004	0	Шайба	NORD-LOCK	2
10	90.101.55.002	0	Гайка	MATICE M10	1

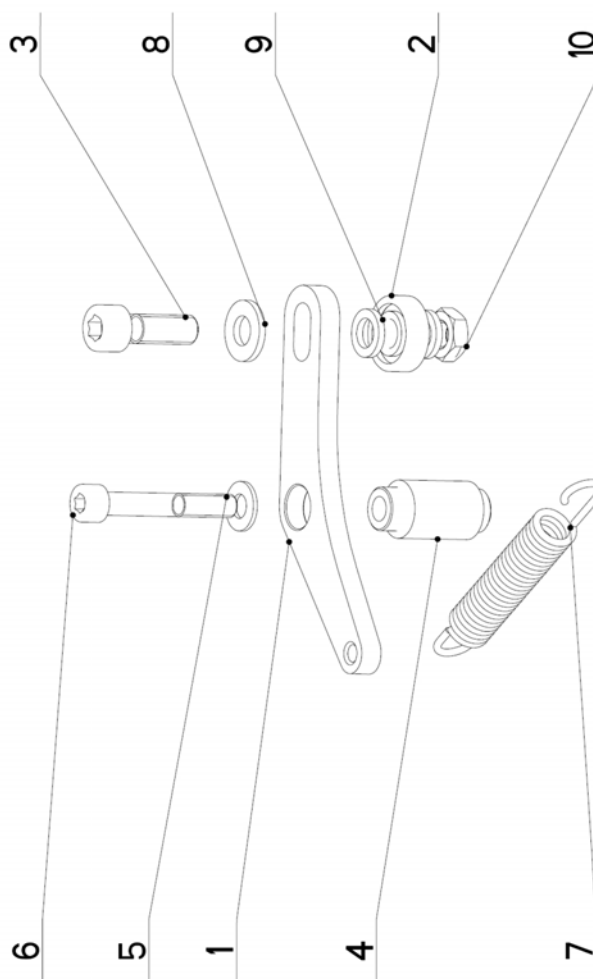

Cisto Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cisto/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung