


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**PROMA**

®

ООО «PROMA CZ»  
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
518 01 ДОБРУШКА  
МЕЛЬЧАНЫ 38

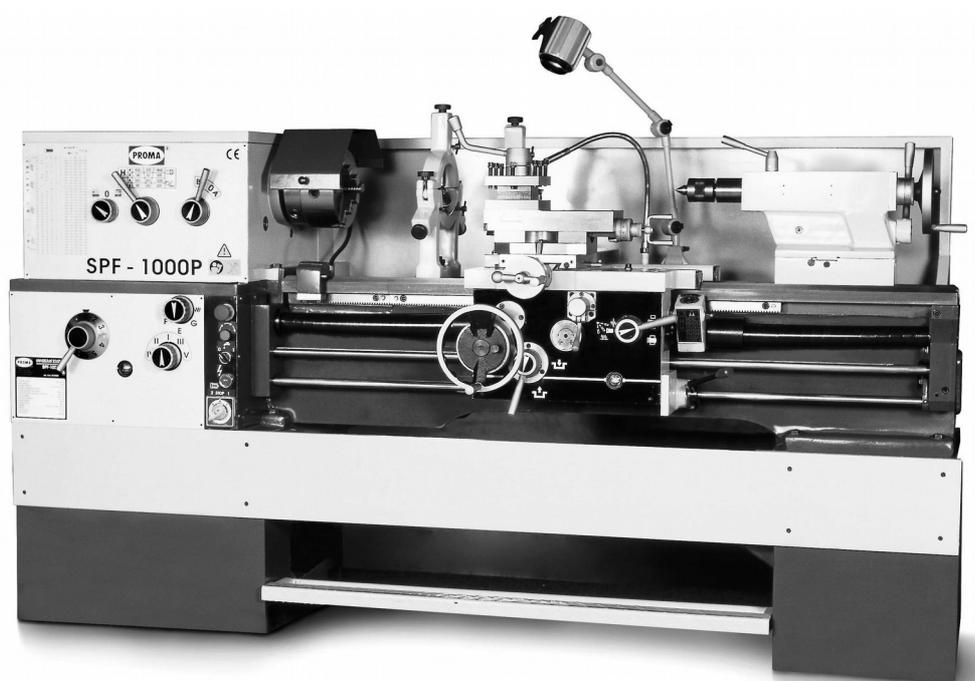

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ  
SPF-1000P, SPF-1500P.**

**www.poip.ru  
info@poip.ru  
(812) 318-33-46**



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС CZ.АЯ80.В03504

Срок действия с 08.12.2003 по 07.12.2006

№ 5826717

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННО-СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА ГОССТАНДАРТА РОССИИ В Г.ПРАГЕ

Petržilkova 29/2514 158 00 Praha 5 Чешская Республика  
Аттестат аккредитации - РОСС CZ.0001.11АЯ80  
тел.: + 420/251613597; факс: + 420/251612654, e-mail: gost@gost.cz, http://www.gost.cz/

**ПРОДУКЦИЯ**

Оборудование металлообрабатывающее «PROMA»  
Станки токарные в соответствии с приложением № 1, включая  
принадлежности в соответствии с приложением № 2 и запасные части  
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

38 1100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ Р 50786-95,  
ГОСТ Р МЭК 60204.1-99

КОД ТН ВЭД:

8458 19 800 0

КОПИЯ ВЕРНА

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

фирма PROMA CZ s.r.o.  
Dobruška, Mělnánu 38, 518 01, Чешская Республика; тел.+ 420/494 629011, факс: + 420/494 629028

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

фирме PROMA CZ s.r.o.  
Dobruška, Mělnánu 38, 518 01, Чешская Республика; тел.+ 420/494 629011, факс: + 420/494 629028

**НА ОСНОВАНИИ**

- 1)Сводного протокола сертификационных испытаний № 71-3526 от 10.11.2003 и СЕ сертификатов №№ E-31-20223-03, E-31-20225-03, E-31-20226-03 от 31.03.2003 о соответствии директивам 98/37/ЕС; 73/23/ЕHS, выданных испытательной лабораторией Машиностроительного испытательного института, Hudcova 56B, 621 00 Brno Чешская Республика; Аккредитация: РОСС CZ.0001.21АЯ22
- 2)Протокола № 71-3530/SJ от 20.11.2003 проверки и анализа состояния производства фирмы PROMA CZ s.r.o.
- 3)Декларации фирмы PROMA CZ s.r.o. о соответствии от 19.11.2003

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации За.  
Маркировка продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Л.С.Штальман

инициалы, фамилия

Д.Ганко

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



№1016308 ✱

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_ РОСС CZ.АЯ80.В03504

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

Оборудование металлообрабатывающее  
Станки токарные фирмы PROMA CZ s.r.o.

Технические условия  
изготовителя

**38 1100**  
8458 19 800 0

1. Станки токарные комбинированные  
тип:

SK-400, SK-550, SKF-800  
фрезерное устройство FZ-25 E

**38 1100**  
8458 19 800 0

2. Станки токарные малогабаритные  
тип:

SM-250 E, SM-350, SM-300 E

**38 1100**  
8458 19 800 0

3. Станки токарные универсальные  
тип:

SPA-500, SPA-500 P, SPB-400, SPB-550,  
SPA-700 P, SPC-900 PA, SPE-1000 PV,  
SPF-1000 P, SPF-1500 P, SPF-1500 PH,  
SPF-1000 PH, SPF-2000 PH

КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Л.С.Штальян

инициалы, фамилия

Д.Ганко

инициалы, фамилия

## Содержание

1. Введение.	6
1.1. Общие сведения.	6
1.2. Назначение.	6
1.3. Применение.	6
1.4. Знаки по технике безопасности.	6
2. Комплект поставки.	7
2.1. Вид упаковки.	7
2.2. Содержание упаковки.	7
3. Описание оборудования.	8
3.1. Технические характеристики.	8
3.2. Уровень шума оборудования.	9
3.3. Узлы и детали станка.	9
3.4. Краткое описание конструкции оборудования.	9
3.5. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.	10
3.6. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.	10
4. Монтаж и установка	10
4.1. Транспортировка.	10
4.2. Подготовка оборудования к монтажу.	11
4.3. Установка.	11
5 Пуско-наладочные работы.	12
5.1 Общие сведения	12
5.2 Управление	13
5.3 Первоначальный пуск и обкатка.	16
6 Описание работы оборудования.	17
6.1 Наладка оборудования.	17
6.2 Работа на оборудовании.	22
7 Электрооборудование.	24
7.1 Перечень элементов схемы	24
7.2 . Схема.	25
8 Техническое обслуживание	26
8.1 Общее положение.	26
8.2 Смазка оборудования.	26
9 Дополнительное оборудование.	29
10 Заказ запасных частей	29
11 Демонтаж и утилизация.	30
12 Схемы узлов и деталей.	30
13 Форма заказа запасных частей.	50
14 Правила техники безопасности.	51
15 Условия гарантийного сопровождения.	55
16 Гарантийный талон и паспортные данные станка.	57
17 Приложение 1 (Дополнительное оборудование и инструмент).	58

## **1. Введение.**

### **1.1. Общие сведения.**

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку **универсального токарного станка SPF-1000P (SPF-1500P)** производства фирмы «PROMA». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка.

Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пуско-наладочных мероприятий описанных в данной инструкции.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

### **1.2. Назначение.**

Станок **SPF-1000P (SPF-1500P)** предназначен для обработки заготовок из металлов и др. материалов в виде тел вращения. На станке производят обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.

### **1.3. Применение.**

Станок **SPF-1000P (SPF-1500P)** широко используется в условиях мелко- и среднесерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных мастерских и т.п. Температура в помещении где устанавливается оборудование должна быть 10<sup>0</sup>С – 30<sup>0</sup>С, относительная влажность – не более 80% при 10<sup>0</sup> С или 60% при 30<sup>0</sup>.

### **1.4. Знаки по технике безопасности.**

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие знаки, указывающие на исходящую опасность (см. рис. 1)

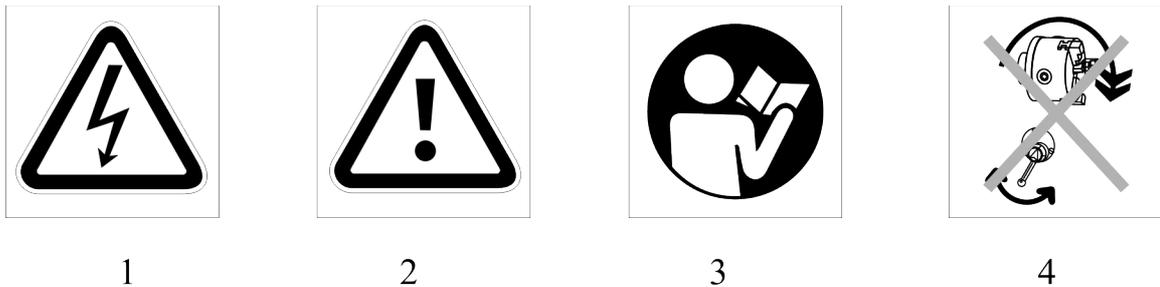


Рисунок 1

Описание значений расположенных на станке знаков по технике безопасности (Рис. 1).

1. **Внимание! При снятом кожухе есть угроза поражения электрическим током!** (знак расположен на дверце электрошкафа).
2. **Внимание! При работе на станке будьте внимательны!** (знак расположен на боковом кожухе и передней части шпиндельной бабки).
3. **Внимание! Перед началом работы на станке изучите инструкцию по эксплуатации!** (знак расположен на передней части шпиндельной бабки).
4. **Внимание! На ходу не переключать!** (знак расположен на передней части шпиндельной бабки).

## 2. Комплект поставки.

### 2.1. Вид упаковки.

Станок **SPF-1000P (SPF-1500P)** поставляется на деревянном поддоне, в фанерной упаковке. Внутри упаковки станок закрыт полиэтиленовым мешком.

### 2.2. Содержание упаковки.

1.	3-х кулачковый патрон – $\varnothing 200$ мм (на станке)	1
шт.		
2.	4-х кулачковый патрон – $\varnothing 250$ мм	1
шт.		
3.	Обратные кулачки	3
шт.		
4.	Установочные пальцы	2
шт.		
5.	Сухарь с болтом	1
шт.		
6.	Планшайба $\varnothing 400$ мм	
	1 шт.	
7.	Планшайба $\varnothing 250$ мм	
	1 шт.	
8.	Центр вращающийся	1
шт.		

**PROMA-group Чешская республика Мельчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка.**

9.	Центр не вращающийся	1
шт.		
10.	Неподвижный люнет (на станке)	1
шт.		
11.	Подвижный люнет (на станке)	1
шт.		
12.	Сменные шестерни гитары подач Z-29; Z-30	2
шт.		
13.	Конус переходной Mk VI/Mk IV	1
шт.		
14.	Ручка маховика	1
шт.		
15.	Установочные пятаки	8
шт.		
16.	Установочные болты	8
шт.		
17.	Маслёнка	1
шт.		

**Инструмент.**

1.	Ключ для крепления заготовки в шпинделе	2
шт.		
2.	Ключ для снятия патрона	1
шт.		
3.	Ключ для крепления инструмента в головке резцедержателя.	1
шт.		
4.	Ключ рожковый 17 X 19	1
шт.		
5.	Ключ радиусный 100 X 110; 115 X 130	2
шт.		
6.	Отвертка шлицевая	1
шт.		
7.	Отвертка крестовая	1
шт.		
8.	Ключ торцевой шестигранный 10; 8; 6; 5; 4; 3	6
шт.		
9.	Ключ от замка электрошкафа	
	2 шт.	

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

### **3. Описание оборудования.**

#### **3.1. Технические характеристики.**

Напряжение

400В

**PROMA-group Чешская республика Мельчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка.**

Потребляемая мощность	4/5,5кВт
Диаметр обточки над станиной	460мм
Диаметр обточки над выемкой в станине	630мм
Диаметр обточки над суппортом	275мм
Длина обточки	1000 ;1500* мм
Длина съемной части станины	200мм
Диаметр отверстия в шпинделе	52мм
Конус шпинделя	Мк-VI
Конус пиноли	Мк-IV
Вылет пиноли	170мм
Диапазон оборотов шпинделя	40-1800 <sup>об</sup> / <sub>мин</sub>
Количество скоростей оборотов шпинделя	12
Механическая продольная подача	0,04 – 2,456 <sup>мм</sup> / <sub>об</sub>
Механическая продольная подача - количество ступеней	122
Механическая поперечная подача	0,016-0,982 <sup>мм</sup> / <sub>об</sub>
Механическая поперечная подача - количество ступеней	122
Метрическая резьба	0,2-20 <sup>мм</sup> / <sub>об</sub>
Метрическая резьба- количество ступеней	24
Дюймовая резьба – диапазон	1-72 <sup>"</sup> / <sub>1"</sub>
Дюймовая резьба-количество ступеней	61
Модульная резьба-диапазон	0,25-10
Модульная резьба -количество ступеней	20
Макс.ход поперечных салазок	280мм
Макс.ход верхних салазок	135мм
Масса	1850 – 2010* кг

\* - данные для SPF-1500P.

**3.2. Уровень шума оборудования**

Расчетный уровень акустической мощности L – 94,25дБ.

**3.3. Основные узлы и детали оборудования (см. рис. 2).**

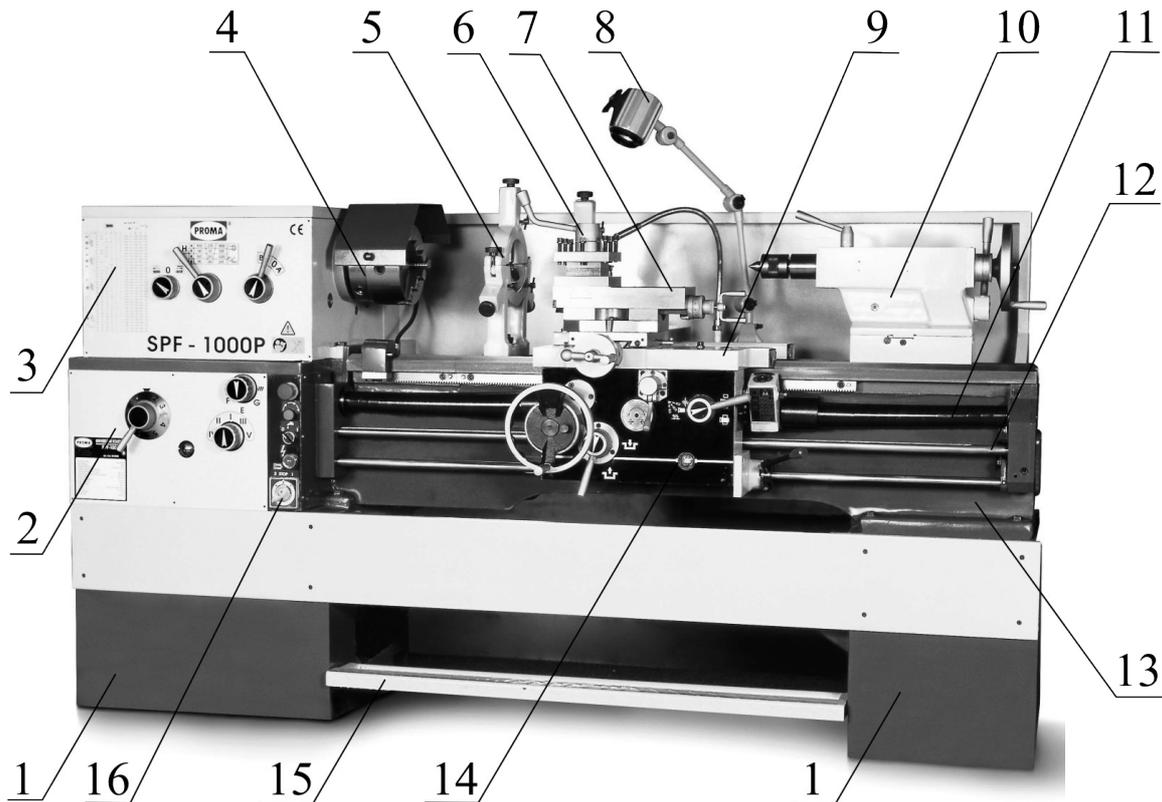


Рисунок 2.

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Тумба                    | 10. Задняя бабка                  |
| 2. Коробка подач            | 11. Кожух ходового винта          |
| 3. Шпиндельная бабка        | 12. Ходовой вал                   |
| 4. Зажимной патрон          | 13. Станина                       |
| 5. Неподвижный люнет        | 14. Фартук                        |
| 6. Резцедержатель           | 15. Педаль ножного тормоза        |
| 7. Верхние салазки суппорта | 16. Электрический блок управления |
| 8. Лампа местного освещения |                                   |
| 9. Каретка суппорта         |                                   |

### **3.4. Краткое описание конструкции оборудования.**

К тумбам 1 крепится станина 13 с направляющими каретки суппорта 9 и задней бабки 10. При необходимости обработки деталей большого диаметра можно снять съемную часть станины (мостик).

Суппорт состоит из: каретки 9, поперечных салазок, перемещающихся по направляющим каретки; поворотной части с направляющими для верхних салазок 7, несущих резцедержатель 6. Каретка суппорта и поперечные салазки перемещаются вручную или механически. Верхние салазки перемещаются вручную.

На левом конце станины крепится шпиндельная бабка 3 и коробка подач 2. В шпиндельной бабке находится коробка скоростей станка, основной частью которой является шпиндель. На шпинделе установлен зажимной патрон

4. Коробка подач 2 служит для передачи движения от коробки скоростей на ходовой вал или ходовой винт. На корпусе коробки подач установлен электрический блок управления 16.

Фартук 14 крепится к каретке. Служит для передачи движения на суппорт. В фартуке предусмотрена блокировка, исключая одновременное включение перемещения каретки и поперечных салазок.

Ходовой винт и ходовой вал 12 монтируются с лицевой части станины станка и с концов поддерживаются при помощи опор. Служат для передачи движения от коробки подач к фартуку.

На станине установлена задняя бабка 10, которая перемещается по направляющим вручную. По необходимости можно установить подвижный люнет на каретку суппорта или неподвижный люнет на станину.

В левой тумбе установлен электродвигатель. В правой тумбе установлена гидростанция системы подачи СОЖ.

### **3.5. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.**

На данном станке, одновременно может работать только один человек.

**Внимание! На станке должны работать только лица старше 18 лет.**

### **3.6. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.**

Для правильного и свободного управления станком рабочий должен находиться с передней стороны станка. Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми необходимыми механизмами станка (их описание приведено в данной инструкции).

## **4. Монтаж и установка**

### **4.1. Транспортировка.**

Токарный станок **SPF-1000P (SPF-1500P)** транспортируется в фанерной коробке, на деревянном поддоне. Внутри упаковки станок закрыт полиэтиленовым мешком.

При распаковке надо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом.

**Внимание! Во время транспортировки станка необходимо соблюдать максимальную осторожность.**

Перед транспортированием станка в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы (задняя бабка и каретка) надежно закреплены на станине. В местах прикасания каната к станку нужно установить деревянные прокладки. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям (см. рис. 3).

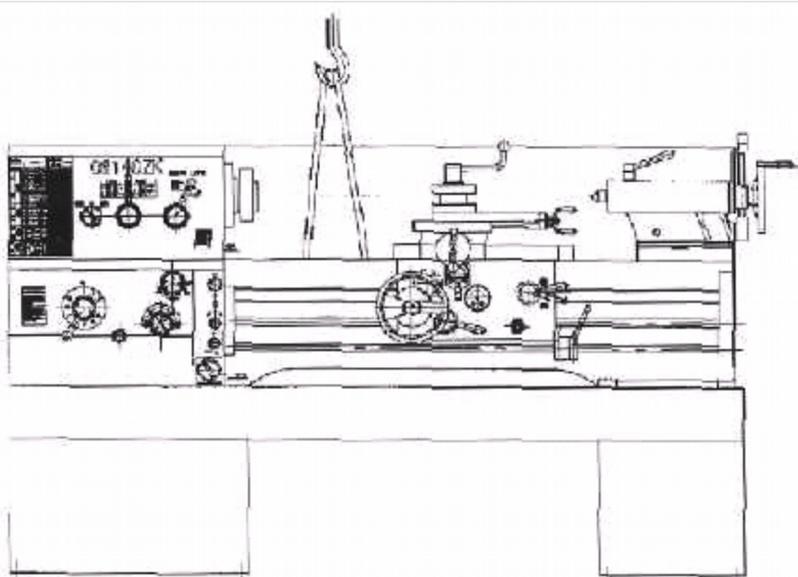


Рисунок 3.

#### 4.2. Подготовка оборудования к монтажу.

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы оборудования. Для удаления этого защитного состава используйте керосин или другие обезжиривающие растворы. При удалении защитного состава **не используйте нитро растворители**, они отрицательно влияют на лакокрасочное покрытие станка. После очистки станка от защитного состава все шлифованные поверхности станка необходимо смазать машинным маслом.

#### 4.3. Установка.

Продолжительность сохранения точности станка во многом зависит от правильности его установки. Станок следует установить на фундаменте согласно установочному чертежу (рис.4).

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта, но должна быть не менее 150 мм .

При установке станка следует предусмотреть наличие свободных зон вокруг станка.


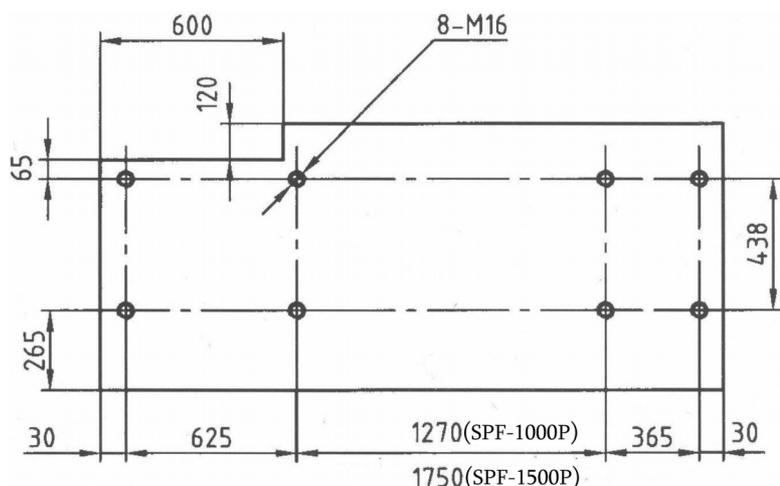


Рисунок 4.

Выверка установки станка в горизонтальной плоскости осуществляется при помощи уровня, устанавливаемого в средней части суппорта параллельно и перпендикулярно оси центров. В любом положении каретки отклонение уровня не должно превышать 0,04 мм на 1000 мм.

На чистую поверхность суппорта, который устанавливают посередине станины, установить уровень. Последовательно выровнять станок таким образом, чтобы уровень был в горизонтальной плоскости. Уровень устанавливать как перпендикулярно оси шпинделя (см. рис ), так и по оси шпинделя. После выравнивания в центре станины, сместить суппорт в сторону шпиндельной бабки, и снова произвести выравнивание станка. Повторить процесс выравнивания и на стороне задней бабки. (см. рис.5)

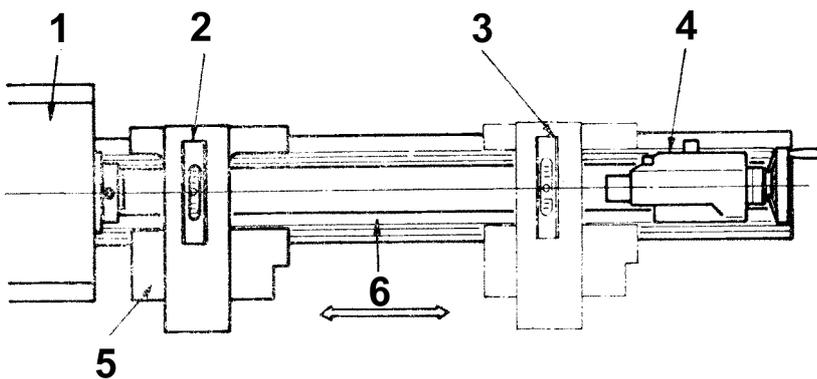

1. Передняя бабка.
- 2, 3. Уровень.
4. Задняя бабка.
5. Суппорт.
6. Станина.

Рисунок 5

Обеспечьте безопасную установку станка и его крепление (на прочную поверхность, которая соответствует нагрузке, создаваемой станком). Несоблюдение этого условия может вызвать смещение станка (или его части) и в результате этого его повреждение.

**Внимание!** Несоблюдение условий установки может привести к непредвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

**Внимание!** При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно места для работы и управления.

## **5. Пуско-наладочные работы.**

### **5.1 Общие сведения.**

Пуско-наладочные работы предназначены для восстановления заводских установок, которые могут быть нарушены при его транспортировке, с последующим приведением станка в рабочее состояние.

Для долговечной и безотказной работы станка, до начала его эксплуатации необходимо провести пуско-наладочные работы которые включают в себя:

**PROMA-group Чешская республика Мельчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка.**

- Проверку геометрической точности (размещение узлов и деталей станка относительно друг друга).
- Проверку технических параметров (установка заданных зазоров и преднатяжений).
- Проверку технологической точности (проверка заданной точности обработки на всех режимах станка).
- Проверку крепления всех деталей и узлов и при необходимости протянуть и отрегулировать их, так как в процессе транспортировки первоначальные установки могут быть утеряны.
- Проверку (без заеданий) перемещения всех подач и пиноли задней бабки, вращения шпинделя (вручную).
- Смазать все трущиеся узлы и детали станка, проверить уровень масла.

**Внимание!** От качества пуско-наладочных работ зависит срок службы оборудования.

**Внимание!** Пуско-наладочные работы на станке должен проводить квалифицированный специалист.

**Внимание!** Пуско-наладочные работы можно заказать в службе сервиса компании «ПРОМА». Условия заказа и проведения пуско-наладочных работ оговорены в разделе «Условиях гарантийного сопровождения».

## 5.2 Управление.

Электрические органы управления (см. рис. 6).

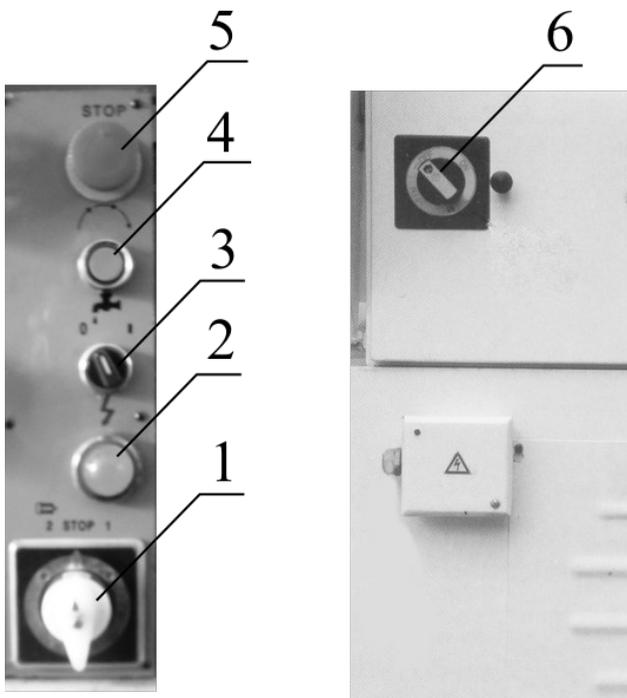


Рисунок 6.

Переключатель 1 – служит для отключения и выбора скорости вращения двухскоростного электродвигателя главного движения. Имеет три фиксированных положения. Среднее положение – электродвигатель отключен.

Контрольная лампочка 2 – загорается, когда включен вводный выключатель (станок подключен к электросети).

Переключатель 3 – служит для включения и выключения электронасоса системы подачи СОЖ. Имеет два фиксированных положения.

Кнопка 4 – кратковременно включает электродвигатель.

Кнопка 5 – аварийная кнопка «СТОП». При нажатии на кнопку она останется в нажатом положении. **ВНИМАНИЕ!:** следует помнить, что ста-

нок все равно остается под напряжением. Для продолжения работы поверните кнопку по часовой стрелке, и она вернется в исходное положение.

Вводный выключатель 6 находится на дверце электрошкафа. Служит для подключения станка к электросети.

### Органы управления фартука и суппорта (см. рис.7)

**Маховик ручного перемещения каретки 1:** Вращение против часовой стрелки – перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке – перемещение каретки вправо.

**Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта 2:** Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок назад.

**Рукоятка зажима резцедержателя 3:** Вращение против часовой стрелки – открепление резцедержателя. Вращение по часовой стрелке – закрепление резцедержателя. Поворот резцедержателя осуществляется рукой против часовой стрелки.

**Болт зажима поперечных салазок 4:** расположен справа на поперечном суппорте. Для зажима поворачивать по часовой стрелке. (**Предупреждение:** перед тем как перемещать поперечный суппорт, убедитесь в том, что болт зажима отжат).

**Рукоятка ручного перемещения верхних салазок суппорта 5:** Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок вправо.

**Болт зажима каретки 6:** расположен справа на передней части каретки. Для зажима поворачивать по часовой стрелке. (**Предупреждение:** перед тем как перемещать каретку, убедитесь в том, что болт зажима отжат).

**Рукоятка включения вращения шпинделя 7:** Включение вверх – шпиндель вращается по часовой стрелке, прямое вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Включение вниз шпиндель вращается против часовой стрелки, обратное вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Среднее положение – остановка шпинделя.

**Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта 8:** Поворот вниз – включение гайки. Поворот вверх – выключение гайки.

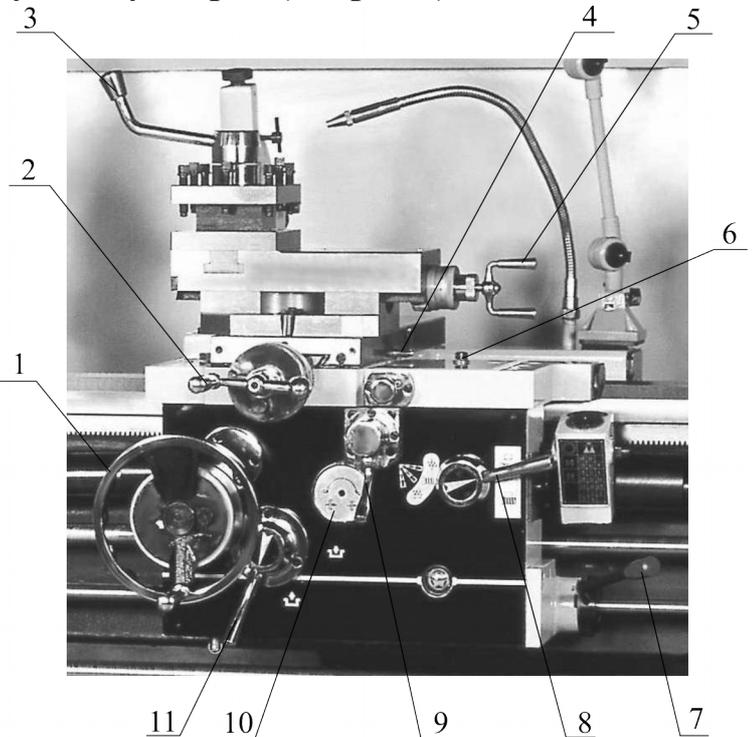


Рисунок 7

**Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта 9:** Перемещение рукоятки от себя – перемещение каретки. Перемещение рукоятки к себе – перемещение поперечных салазок суппорта. Среднее положение – нейтральное. Направление механических перемещений каретки и поперечных салазок суппорта изменяется рукояткой (1 рис.8).

**Регулировочный болт муфты перегрузки 10:** Муфта перегрузки отрегулирована на заводе изготовителе. По необходимости регулировка производится согласно рисунку около болта 10.

**Рукоятка включения подачи 11:** Для включения подачи поверните рукоятку вверх, для отключения подачи – вниз.

**Внимание!:** При включении гайки ходового винта рукоятка 9 должна находиться в нейтральном положении, а при включении механических перемещений каретки или поперечных салазок суппорта гайка ходового винта должна быть выключена.

### Органы управления коробки скоростей и коробки подач (см. рис. 9).

**Рукоятка изменения направления вращения ходового вала и ходового винта 1:** Имеет три фиксированных положения. Среднее положение – вращения нет. При прямом вращении шпинделя положение А – правое вращение, положение В – левое вращение (см. рис. 8).

**Рукоятки установки числа оборотов шпинделя 2 и 3:** Рукоятка 2 имеет три фиксированных положения. Рукоятка 3 имеет три фиксированных положения.

**Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы 4 и 5:** Рукоятка 4 - девять фиксированных положений, переключается по кругу. Рукоятка 6 – пять фиксированных положений.

**Рукоятка включения вращения ходового вала или ходового винта 6.** Положение ^^^^ – включено вращение ходового вала. Положение G, E, F – включено вращение ходового винта.

**Внимание! – Все рукоятки переключать при выключенном вращении шпинделя. При затруднении включения нажмите кнопку кратковременного включения электродвигателя 4 (рис. 6). При включении рукоятки обращайтесь внимание на четкую фиксацию рукоятки в данном положении!**

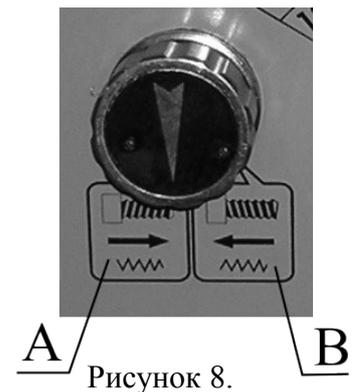



Рисунок 8.



Рисунок 9.

**Внимание!** При включении вращения шпинделя убедитесь, что рукоятка 6 зафиксирована в одном из четырех рабочих положений (для исключения одновременного включения ходового вала и ходового винта)!

### Органы управления задней бабки (см. рис. 10).

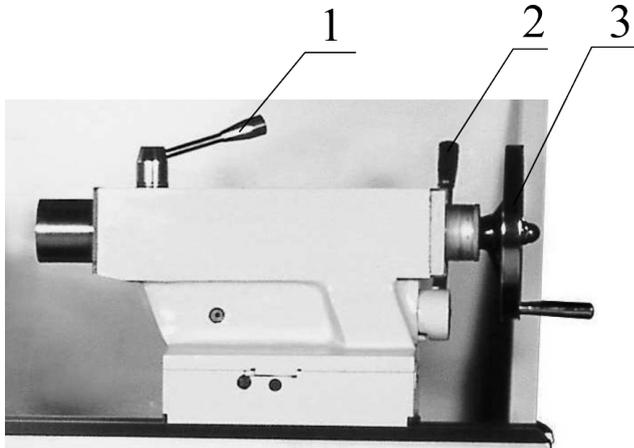

**Рукоятка зажима пиноли задней бабки 1:** Вращение по часовой стрелке – пиноль зажата. Вращение против часовой стрелки – пиноль отжата.

**Рукоятка крепления задней бабки 2:** Поворот от себя - открепление задней бабки. Поворот на себя за крепление задней бабки.

**Маховик перемещения пиноли задней бабки 3:** Вращение по часовой стрелке – перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение пиноли вправо.

Рисунок 10.

### Ножной тормоз (см. рис. 11).

**Педаль ножного тормоза 1:** электромеханическое устройство. Для остановки всех функций станка достаточно нажать на педаль. При нажатии на педаль происходит выключение главного двигателя и торможение шпинделя за счет встроенного барабана с колодками.

**ВНИМАНИЕ!:** следует помнить, что станок все равно остается под напряжением!

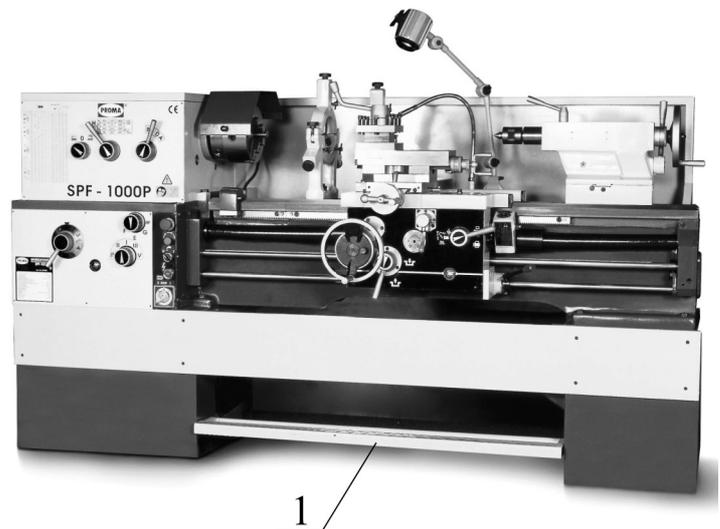


Рисунок 11.

## 5.3 Первоначальный пуск и обкатка.

**Внимание!** Подключение всех электрических проводов и соединений может осуществляться только профессиональным электриком! Не

**соблюдение данного условия может привести к повреждению или поломке станка или тяжким последствиям.**

Подключите станок к электросети. Включите вводный выключатель. Контрольная лампочка 2 (рис.6) должна загореться. Станок считается правильно подключенным к электропитанию, если при нажатии рукоятки включения оборотов шпинделя вверх шпиндель начинает вращаться по часовой стрелке (смотреть со стороны задней бабки). Если патрон вращается в направлении против часовой стрелки, отключите станок от источника электропитания, переключите любые два провода питания (кроме провода заземления желто-зеленого цвета) и снова подключите станок.

**Внимание!** При неправильном подключении станка к электросети электронасос подачи СОЖ будет вращаться в противоположную сторону, исключая подачу СОЖ

Следует знать, что из-за наличия блокировочных устройств станок не может быть включен:

- При открытой дверце электрошкафа
- При открытом боковом кожухе шпиндельной бабки
- При откинутах кожухе ограждения патрона

Последовательно включая станок без нагрузки на различных числах оборотов и подачах, начиная с минимальных, в течение нескольких часов, следует убедиться в нормальной работе всех механизмов.

После этого можно приступить к наладке станка на обработку деталей.

**Внимание!** В течение первых 50—60 ч для приработки работать только на средних скоростях и нагрузках, особое внимание, уделяя контролю функционирования системы смазки.

Период сохранения первоначальной точности и долговечности станка зависит от окружающей среды, поэтому недопустимо устанавливать станки в помещениях с высокой концентрацией, абразивной пыли, окалины.

Обработка чугуновых деталей способствует повышенному износу трущихся частей, поэтому при обработке таких деталей необходимо несколько раз в смену особенно тщательно удалять стружку и пыль с направляющих станины и каретки и смазывать их.


Нужно избегать обработки изделий с ударом.

## **6. Описание работы оборудования.**

### **6.1 Наладка оборудования.**

#### **Подготовка зажимного патрона.**

1. Придерживая патрон, поворачивайте последовательно шесть кулачковых затворов на  $\frac{1}{4}$  оборота против

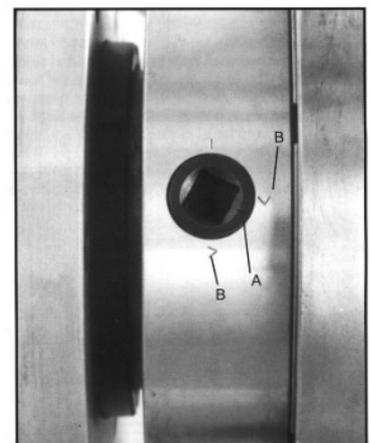

часовой стрелки при помощи ключа для снятия зажимного патрона. Риска А должна совпасть с указательной риской I (рис.12).

2. Аккуратно снимите патрон со шпинделя и поместите его на соответствующую рабочую поверхность.

3. Осмотрите установочные пальцы, убедитесь в отсутствии забоин на сопрягаемых поверхностях. Тщательно очистите все части патрона и посадочное место на шпинделе при помощи керосина или другого обезжиривающего раствора.

4. Покройте шпиндель, кулачковые затворы и корпус патрона тонким слоем масла.

5. Установите патрон на посадочное место на шпинделе. Зафиксируйте патрон, повернув кулачковые затворы на ¼ оборота по часовой стрелке. Кулачковые затворы считаются плотно закрученными, если риска А находится между двумя указательными рисками В (рис.12).

Если указанная метка не находится между указательными рисками, необходимо снять патрон и подогнать установочные пальцы – либо выкрутив на 1-2 оборота (если затворы не зажимают), либо вкрутив до конца (если затворы находятся за пределами специальных меток) (рис.13).

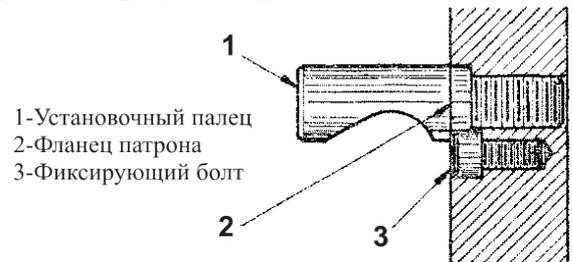


Рисунок 13.

### Установка люнетов.

Люнет служит дополнительной опорой вращающимся при обработке деталям. Люнет предотвращает прогиб деталей от усилий резания и собственного веса, повышает их виброустойчивость; применяется при обработке длинных нежёстких валов, деталей, имеющих длинные выступающие части, и т.п.

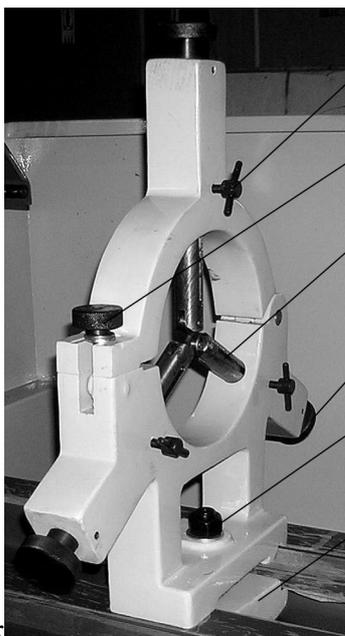


Рисунок 14.

1 2 6 3 4 5

Неподвижный люнет устанавливается на станине слева от каретки и закрепляется с помощью прижимной планки 5, болта и гайки 4. Для установки детали в люнет выкрутите стопора 1 направляющих пальцев 6, на 1-2 оборота, и выкрутите направляющие пальцы до упора, ослабьте гайку 2, откиньте фиксатор и поднимите верхнюю часть люнета, установите деталь в зажимной патрон, поставьте верхнюю часть люнета на место зафиксируйте ее. Подведите направляющие пальцы к детали, зажмите стопора 1 (см. рис.14). Подвижный люнет устанавливается на каретке суппорта. У подвижного люнета два направляющих пальца, место третьего пальца занимает сам резец. Подвижный люнет предотвращает прогиб изделия, возникающий под давлением резца.

Направляющие пальцы устанавливаются таким же образом, как и на неподвижном люнете.

**Выбор скоростей шпинделя (см. рис.15).**

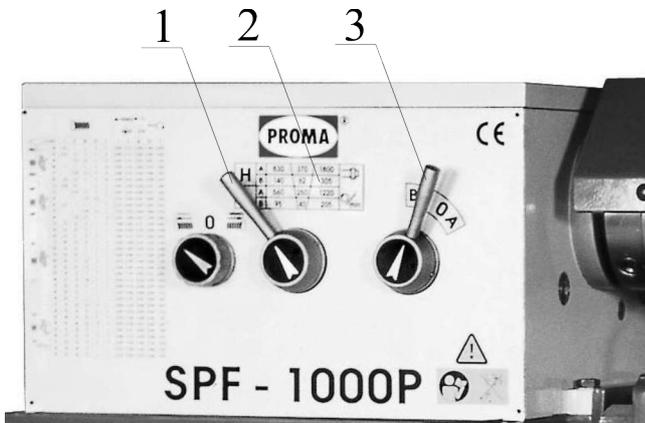


Рисунок 15.

Установка числа оборотов шпинделя осуществляется двумя рукоятками 1 и 3 по таблице 2 помещенной на шпиндельной бабке.

При помощи рукояток 1 и 3 можно установить шесть ступеней выходных оборотов шпинделя. Для того чтобы изменить скорость вращения шпинделя, прежде всего, остановите двигатель. Установите переключатель выбора скорости вращения электродвигателя (1 рис.6) в необходимое положение.

Положение 1 – по таблице Н, положение 2 – по таблице L. Установите рукоятки переключения в требуемое положение, при затруднении включения нажмите кнопку кратковременного включения электродвигателя. Произойдет проворот шестерен, и они войдут в зацепление.

Таблица выбора скорости вращения шпинделя:

<b>H</b>	<b>A</b>	<b>830</b>	<b>370</b>	<b>1800</b>	
	<b>B</b>	<b>140</b>	<b>62</b>	<b>305</b>	
<b>L</b>	<b>A</b>	<b>560</b>	<b>250</b>	<b>1220</b>	○/min
	<b>B</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	<b>205</b>	

**Установка величины подачи и шага резьбы.**


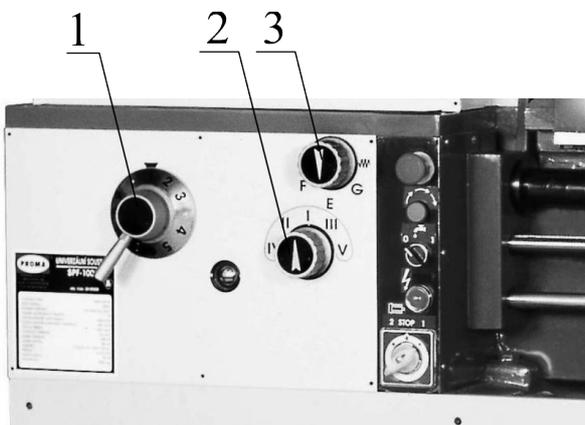


Рисунок 16.

Установка величин подачи осуществляется рукоятками 1 и 2 (рис. 16) в соответствии со значениями, указанными в правой части таблицы. Таблица расположена слева на передней части шпиндельной бабки (рис.17). Рукоятка 3 включена в положение  $\wedge\wedge\wedge\wedge$ . Пример: Для установки подачи равной 0,040 мм/об. установите на гитару подач шестерни с количеством зубьев  $z=30, z=27, z=30, z=41$ . Рукоятку 1 нужно поставить в положение 1, рукоятку

**PROMA-group Чешская республика Мельчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка.**

 2 в положение I, рукоятка 3 в положении  $\wedge\wedge\wedge$ . В таблице даны значения величин продольных подач. Величина поперечной подачи составляет 0,4 от продольной.



	♂ →	I II III IV V					I II III IV V						
		1G	1E	4F	6E	7E	8F	1G	1E	4F	6E	7E	8F
MM	27	0.5	1	2	4	8	0.056	0.113	0.226	0.452	0.903		
	28	0.75	1.5	3	6	12	0.056	0.113	0.226	0.452	0.903		
	30	1.75	3.5	7	14		0.067	0.137	0.274	0.551	1.102		
	41	1	2	4	8	16	0.075	0.153	0.306	0.613	1.226		
	27	2.25	4.5	9	18		0.86	0.172	0.344	0.688	1.376		
	28	2.5	5	10	20		0.099	0.196	0.392	0.788	1.573		
MP	27	0.25	0.5	1	2	4	0.091	0.183	0.366	0.731	1.462		
	28	0.75	1.5	3	6		0.091	0.183	0.366	0.731	1.462		
	30	1.75	3.5	7			0.110	0.220	0.441	0.882	1.763		
	41	0.5	1	2	4	8	0.118	0.239	0.479	0.957	1.914		
	27	2.25	4.5	9			0.134	0.272	0.543	1.086	2.172		
	28	2.5	5	10			0.153	0.306	0.613	1.226	2.456		
IN	27	72	36	18	9	4 1/2	0.040	0.083	0.167	0.333	0.667		
	28	60	30	15	7 1/2	3 3/4	0.048	0.099	0.196	0.395	0.790		
	30	54	27	13 1/2	6 3/4	3 3/8	0.054	0.110	0.218	0.435	0.874		
	41	48	24	12	6	3	0.040	0.083	0.167	0.333	0.667		
	27	46	23	11 1/2	5 3/4	2 7/8	0.043	0.083	0.169	0.336	0.672		
	28	44	22	11	5 1/2	2 3/4	0.043	0.089	0.177	0.355	0.707		
	30	42	21	10 1/2	5 1/4	2 5/8	0.070	0.140	0.280	0.562	1.124		
	41	40	20	10	5	2 1/2	0.048	0.099	0.196	0.395	0.790		
	27	38	19	9 1/2	4 3/4	2 3/8	0.051	0.105	0.207	0.417	0.831		
	28	36	18	9	4 1/2	2 1/4	0.054	0.110	0.218	0.435	0.874		
	30	32	16	8	4	2	0.059	0.118	0.239	0.479	0.957		
	41	28	14	7	3 1/2	1 3/4	0.070	0.140	0.280	0.562	1.124		
T/1"	27	26	13	6 1/2	3 1/4	1 5/8	0.075	0.151	0.301	0.602	1.207		
	28	96	48	24	12	6	0.062	0.124	0.250	0.500	0.997		
	30	92	46	23	11 1/2	5 3/4	0.067	0.134	0.269	0.538	1.075		
	41	88	44	22	11	5 1/2	0.070	0.140	0.280	0.562	1.124		
	27	80	40	20	10	5	0.078	0.156	0.312	0.624	1.247		
	28	76	38	19	9 1/2	4 3/4	0.081	0.161	0.323	0.645	1.290		
	30	72	36	18	9	4 1/2	0.086	0.172	0.344	0.688	1.376		
	41	64	32	16	8	4	0.097	0.194	0.387	0.774	1.548		
DP	27	56	28	14	7	3 1/2	0.110	0.220	0.441	0.882	1.763		
	28												

Рисунок 17.

би-

Установка величин нарезания резьбы осуществляется рукоятками 1, 2, 3 (рис. 16) в соответствии со значениями, указанными в левой части таблицы. Таблица расположена слева на передней части шпиндельной бабки (рис.17). В зависимости от комбинации шестерен гитары подач происходит выбор типа резьбы: IN- дюймовая, DP- питчевая резьба, MM-метрическая, MP-модульная резьба. Рукоятками 1,2,3 выбор величины резьбы. Пример: Для нарезания метрической резьбы с шагом 1,75мм установите на гитару подач шестерни с количеством зубьев Z=27, Z=28, Z=30, Z=41 рукоятку 1 нужно поставить в положение 4, рукоятку 2 в положение II, рукоятку 3 в положение E.

Станок поставляется с установленными на гитаре подач шестернями Z=27, Z=28, Z=30, Z=41, данная комбинация позволяет нарезать метрические резьбы.

**Замена шестерен гитары подач (см. рис. 18):**

Для замены шестерен гитары подач откройте боковой защитный кожух шпиндельной бабки. Шестерня 1 ведущая, шестерня 6 ведомая. Валы шестерен 1 и 6 закреплены в подшипниках; поэтому регулировки зазоров между шестерен производятся при помощи изменения положения шестерен 2 и 3, ось которых перемещается по пазу кронштейна 4, и изменения положения кронштейна 4.

Выкрутите на 2-3 оборота зажимную гайку 5 кронштейна 4. Выведите из зацепления шестерни 2 и 3 с шестерней 1 опусканием кронштейна 4 вниз. Снимите шестерни. Установите требуемые шестерни. Положением оси шестерен 2 и 3 и положением гитары 4 отрегулируйте зазоры между шестерен. При регулировке зазоров между шестернями следите

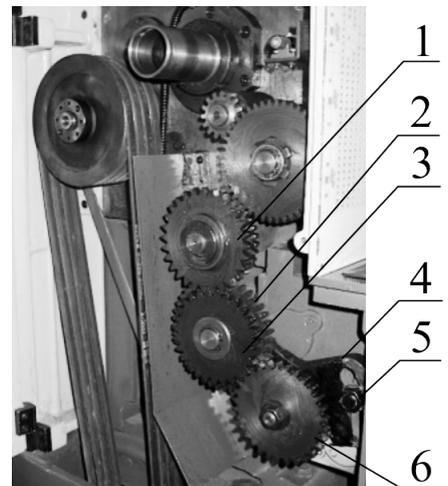


Рисунок 18.

те, чтобы зазоры были наименьшими, но при этом шестерни вращались свободно.

**Внимание!** – Замену шестерен гитары подач производить на станке отключенном от электросети!

**Внимание!** – Все рукоятки переключать при выключенном вращении шпинделя. При затруднении включения нажмите кнопку кратковременного включения электродвигателя (4 рис. 6). При включении рукоятки обращайтесь внимание на четкую фиксацию рукоятки в данном положении!

**Внимание!** – При включении вращения шпинделя убедитесь, что рукоятка 3 (рис. 16) зафиксирована в одном из четырех рабочих положений (для исключения одновременного включения ходового вала и ходового винта)!

**Замена и регулировка натяжения ремней главного привода (см.рис. 19).**

Отключите станок от электросети. Откройте боковой кожух шпиндельной бабки, снимите боковой и задний защитные кожуха основания. Таким образом, вы получите доступ к электродвигателю главного движения. Откройте гайки 1. Поднимите подmotorную раму вверх, вращая гайки 2 против часовой стрелки. Снимите ремни. Установите новые ремни на шкивах. Натяните ремни, плавно и равномерно вращая гайки 2 и 1 по часовой стрелке до тех пор, тем самым опуская подmotorную раму, пока давление пальца не вызовет прогиб ремней приблизительно на  $\frac{3}{4}$  их толщины. Гайки 1 и 2 должны быть затянуты. Установите на место кожуха, подключите станок к электросети.


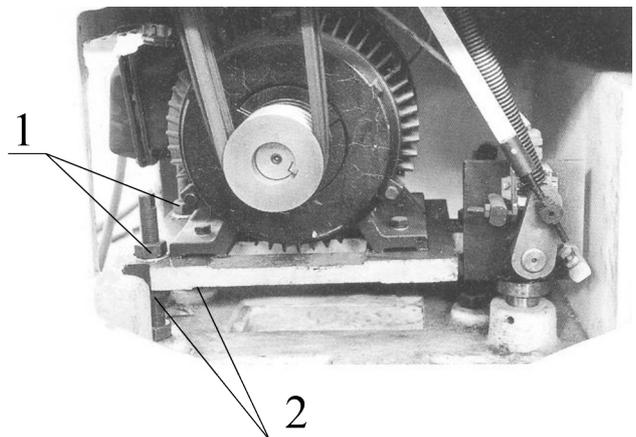


Рисунок 19.

**Установка и снятие съемной части станины (мостика) (см. рис. 20).**

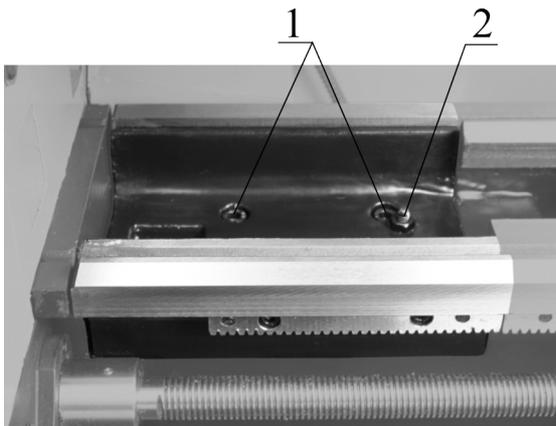

Для снятия мостика выверните крепежные болты 1 и выньте штифты 2. Во избежание забоин мостик положите на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покройте тонким слоем масла. Перед установкой мостика на станину следует очень тщательно

протереть посадочные поверхности станины и мостика и убедиться в отсутствии забоин.

Рисунок 20.

## **6.2 Работа на оборудовании.**

### **Токарная обработка с ручной подачей (см. рис. 21).**

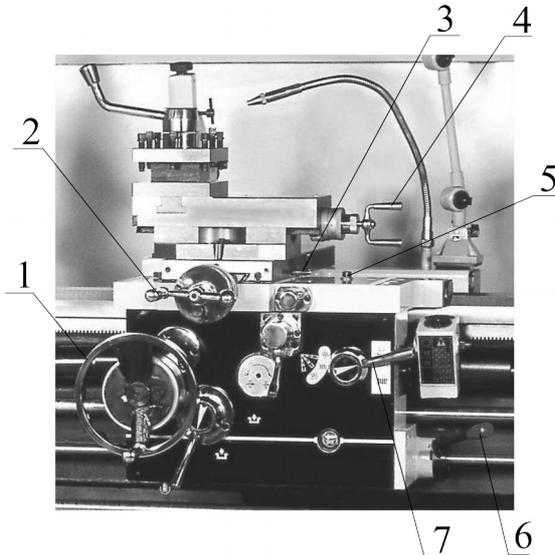


Рисунок 21.

Проверьте положение рукоятки включения и выключения гайки ходового винта 7, при ручной обработке гайка должна быть выключена.

Установите заготовку в патрон так, чтобы её биение было минимальным. Если длина заготовки превышает по размеру три её диаметра заготовку желательно поджать вращающимся центром, установленным в пиноли задней бабки. Убедитесь в том, что ничто не мешает перемещению суппорта в зоне обработки заготовки.

Выберите режущий инструмент и установите его в резцедержатель. При этом следите за тем чтобы:

– режущая кромка резца была на уровне оси шпинделя.


- резец должен быть надёжно закреплён в резцедержателе, минимум двумя болтами.

В зависимости от материала установите нужные обороты шпинделя.

Рукояткой 6 включите вращение шпинделя. Перемещением суппорта подведите резец к заготовке. Переместите резец на глубину резания, рукояткой 2. При помощи маховика 1 или рукоятки 4 перемещайте резец. В зависимости от метода работы можно зажать каретку суппорта зажимным болтом 5, или продольные салазки зажимным болтом 3. Продолжайте обработку на необходимую длину. После этого резец отведите от заготовки.

### **Токарная обработка с механической подачей (см.рис. 22).**

Установите заготовку и необходимый инструмент. Рукоятку 2 установите в положение  $\wedge\wedge\wedge$ . Установите необходимую величину подачи и скорости вращения шпинделя. Рукоятку 4 переключите вверх (подача включена). Рукоятка 6 должна находиться вверху (гайка

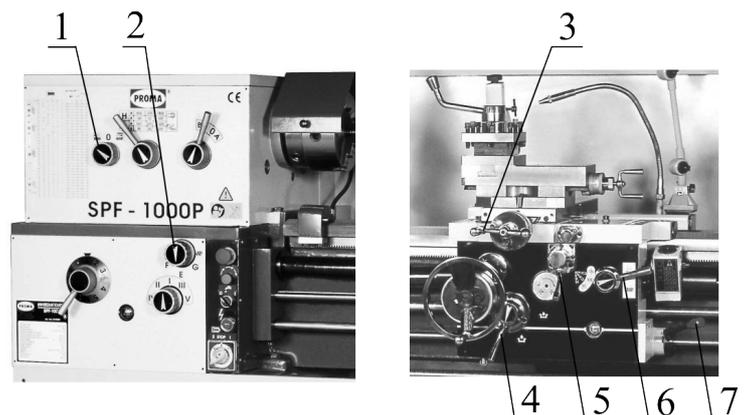

отключена от ходового винта). Рукоятка 5 должна находиться в нейтральном положении.

Рукояткой 7 включите вращение шпинделя. Подведите резец к заготовке. Переместите резец на глубину резания. Рукояткой 5 включите механическое перемещение каретки или поперечных салазок (в зависимости от типа работ). Направление перемещения каретки или верхних салазок изменяется рукояткой 1.

Внимательно наблюдайте за движением инструмента, приближающегося к метке окончания обработки. Как только инструмент подойдет к ней, переключите рукоятку 5 в нейтральное положение и убедитесь в остановке инструмента.

**Внимание! Следите за тем, что бы движущий узел (каретка или поперечные салазки) не был зажат!**

### Обработка конусов (см. рис. 23).

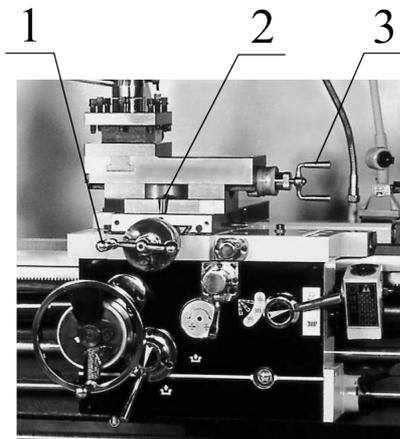


Рисунок 23

Для токарной обработки конусов открутите зажимные гайки 2 поворотной части суппорта на 2-3 оборота. Поверните поворотную часть суппорта на требуемый угол по шкале, закрутите зажимные гайки поворотной части суппорта.

Обработку конуса на данном станке производится вручную с помощью рукоятки перемещения верхних салазок 3. Величина глубины резания устанавливается рукояткой перемещения поперечных салазок суппорта 2.

### На- резание резьбы (см. рис. 24).

Принцип нарезания резьбы похож на обработку заготовки по наружному диаметру с механической подачей. Установите заготовку и необходимый инструмент. Профиль нарезаемой резьбы зависит от профиля режущего инструмента.

Согласно таблице установите необходимую величину шага нарезания резьбы (см. п. 6.1). Установите необходимую величину скорости вращения шпинделя. Рукоятка 6 должна находиться вверху

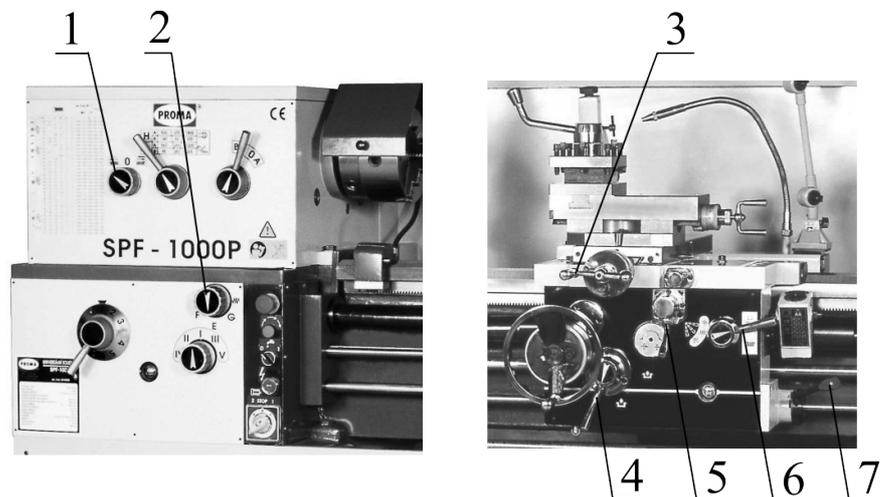


Рисунок 24.

## PROMA-group Чешская республика Мельчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка.

(гайка отключена от ходового винта). Рукоятка 5 должна находиться в нейтральном положении.

Рукояткой 7 включите вращение шпинделя. Подведите резец к заготовке. Рукояткой 3 переместите резец на глубину резания. Рукояткой 6 включите гайку ходового винта (вниз, до полного зацепления). Направление перемещения каретки изменяется рукояткой 1.

**Внимание!** Следите за тем, что бы движущий узел (каретка) не был зажат!

Рукоятка 6 включения и выключения гайки ходового винта при нарезании резьбы включается при первом проходе и выключается по окончании операции нарезания резьбы на данной детали. Обратное перемещение суппорта осуществляется с помощью переключателя направления вращения шпинделя.


**Внимание!** – При нарезании резьбы резец может перемещаться близко от вращающегося патрона, поэтому необходимо обратить внимание на то, чтобы резец не наехал на патрон, в противном случае станок будет серьезно поврежден.

## 7. Электрооборудование.

### 7.1. Перечень элементов схемы.

Поз.обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	Предохранители		
FU1	3А	3	
FU2,FU3	2А	2	
FU5	2А	1	
	Лампы		
HL1,HL2	Лампа 24V	2	
	Коммутационные реле		
КА	ЗТВ80	1	
КМ2	СЈХ1-9(ЗТВ40)	1	
КМ3,КМ4	СЈХ1-9(ЗТВ43)	2	
	Электродвигатели		
М1	3/Н РЕ АС/400V 50Hz 5.5kW	1	
М2	Помпа АВ12ТН АС/400V 50Hz 40W/0.23А 12L/min	1	
	Коммутационные изделия		
SA1	Кнопка с размыкающимся контактом LAY3-012	1	
SA2	Кнопка с замыкающимся контактом LAY3-11	1	
SA3	Переключатель с замыкающимся контактом LAY3	1	
SQ1	Включатель с тепловым предохранителем D215-40	1	
SW1	Концевой выключатель JW2-11H/W1	1	
SW2	Концевой выключатель LXW3	1	
SW3	Концевой выключатель	1	
SW4	Переключатель 3-х позиционный	1	
	Трансформатор		
T1	ЈВК3-100-ТН 400/24V	1	
	Разъёмы		
X1	Вилка	1	
X2	Клеммник	1	
X3	Клеммник	1	

**7.2. Схема.**

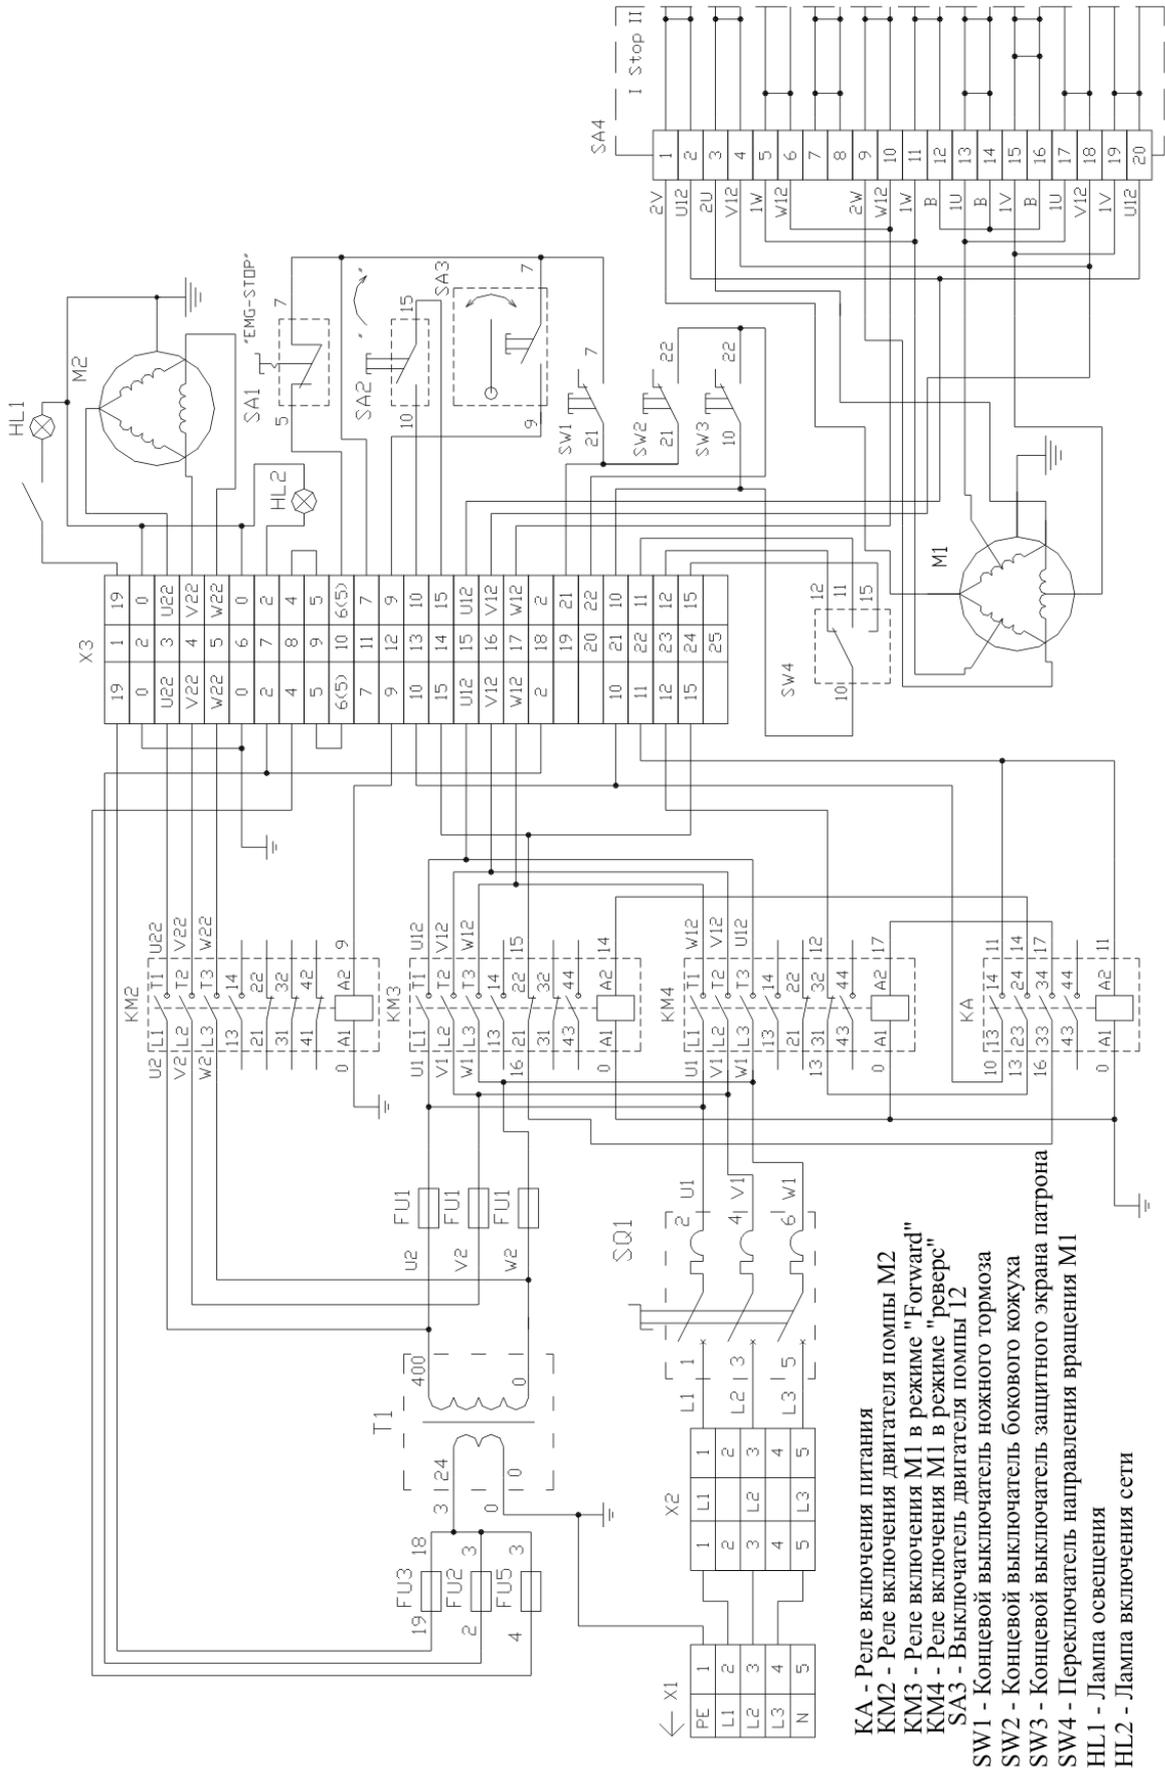

## 8. Техническое обслуживание.

### 8.1. Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специалист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые работы на станке должны проводиться только в состоянии покоя, когда станок не работает и отключён от электрической сети (вынут штепсель подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специалистом электриком.

Если станок долго не эксплуатировался, то необходимо проверить состояние смазки в подшипниках и сопротивление изоляции обмотки двигателя. В зависимости от продолжительности времени и условий хранения, периодичность проверок может изменяться.

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

**В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.**

### 8.2. Смазка оборудования.

#### Шпиндельная бабка и коробка подач (см. рис. 25).

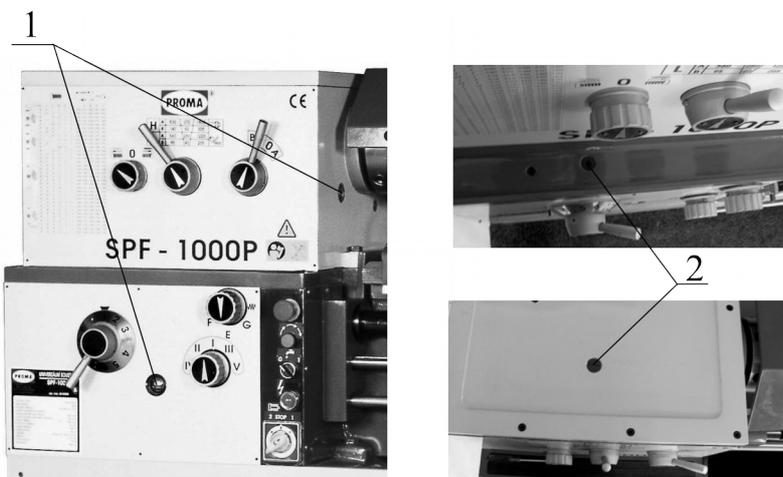


Рисунок 25.

Смазка подшипников и зубчатых колес происходит за счет разбрызгивания масла вследствие вращения зубчатых колес. Уровень масла должен быть не ниже метки на контрольных глазках 1, т.е. контрольный глазок должен быть заполнен наполовину. Чтобы залить масло в шпиндельную бабку, открутите пробку 2 на верхней крышке шпиндельной бабки. После первого месяца экс-

плуатации масло в шпиндельной бабке необходимо заменить; затем замена масла производится каждые два месяца. Для того, чтобы залить масло в корб-

ку подач, на верхней крышки коробки следует открутить пробку 2. После первых трех месяцев эксплуатации необходимо произвести замену масла; затем замена масла в коробке подач производится каждые полгода.

### **Фартук и суппорт (см. рис. 26).**

Уровень масла должен соответствовать метке на контрольном глазке 1, т.е. контрольный глазок должен быть заполнен наполовину. Для того, чтобы залить масло, выкрутите пробку 2. Чтобы слить масло выкрутите пробку, находящуюся в нижней части фартука. После первых трех месяцев эксплуатации необходимо произвести замену масла; затем замена масла в фартуке производится один раз в год. Смазка направляющих каретки происходит при помощи возвратно-поступательных движений рукоятки 3 ручного насоса.

**Опора вала маховика ручного перемещения каретки** - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку 4.

**Опора винта поперечных салазок** - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку 5.

**Винт верхних салазок** - Ежедневно смазывайте маслом через шариковые пресс-масленки 6.

**Механизм деления многозаходных резьб** - Ежедневно смазывайте маслом через шариковые пресс-масленки 7.

**Винт и направляющие поперечных салазок** - Ежедневно смазывайте маслом через три шариковые пресс-масленки.

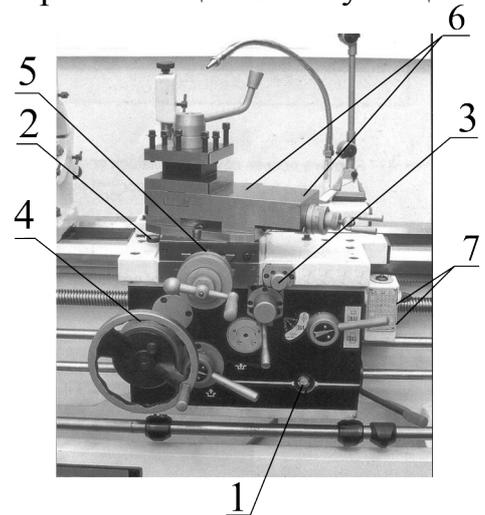


Рисунок 26.

### **Задняя бабка (см. рис.27).**


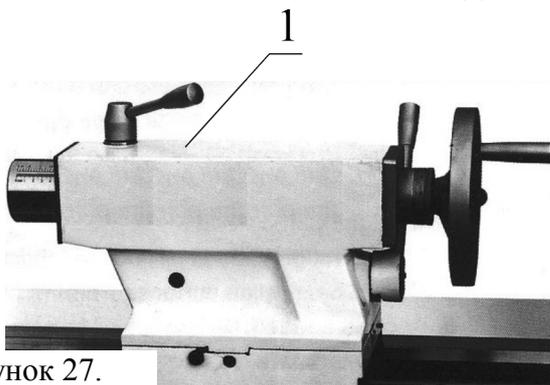


Рисунок 27.

**Пиноль задней бабки** - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку 1.

### **Ходовой винт и ходовой вал (см. рис. 28).**

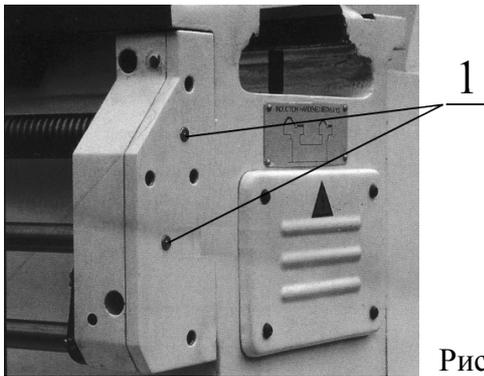

Ежедневно смазывайте опорные подшипники ходового винта и ходового вала при помощи двух шариковых пресс-масленок 1.

Рисунок 28.

Схема смазки находится на боковом кожухе шпиндельной бабки. Ежедневно перед началом работы нужно проверять уровень масла в шпиндельной коробке, коробке подач, фартуке и при необходимости доливать его.

### Периодичность смазки

Таблица 1

п /п	Название	Тип масла	Метод	Частота смазки
1	Коробка скоростей	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять раз в два месяца.
2	Коробка подач	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять раз в полгода
3	Фартук	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять один раз в год
4	Фартук	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
5	Каретка	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Ручной насос	Ежедневно
6	Суппорт	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
7	Задняя бабка	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
8	Ходовой винт и ходовой вал	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
9	Ходовой вал	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Смазать поверхность	Ежедневно

Аналоги масла, рекомендуемые для использования на станке

Таблица 2

<b>Рекомендуемые марки масел</b>	<b>Характеристика рекомендуемых масел и условия подбора аналогов.</b>
BEACON EP 2 или MOBILUX EP 2.	Пластическая смазка KP 2 N-20 по DIN 51825, класс / вязкости / NLGI обозначается по DIN 51502 как пластическая смазка KP 2 N-20.
Mobil DTE Heavy Medium. Shell Turbo T-68.	Класс вязкости ISO 68.соответствует DIN 51515-7. DIN 51517.

**Внимание!** Регулярная смазка продлевает срок службы оборудования.

По всем вопросам, возникшим при работе данного оборудования, обращайтесь в службу сервиса компании «ПРОМА».

## **9. Дополнительное оборудование.**

Дополнительным оборудованием являются детали, приборы и инструмент (представленные в приложении 1 данной инструкции), которые можно приобрести дополнительно.

Перечень дополнительного оборудования на станок SPF-1000P (SPF-1500P):

1. Комплект резцов «SK» 25×25 (8шт.)
2. Цанговый зажим
3. Цанги  $\varnothing$  2-29мм.

Полный перечень всего дополнительного оборудования приведен в каталоге продукции. При необходимости Вы можете получить этот каталог бесплатно в наших филиалах. Возможна также консультация по вопросам эксплуатации нашего оборудования и использования специальных принадлежностей и приборов, с нашим сервисным специалистом.

## **10. Заказ запасных частей.**

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

- A) марку оборудования;


- Б) заводской номер оборудования – номер машины;
- В) год производства и дату продажи станка;
- Д) номер детали на схеме.

## **11. Демонтаж и утилизация.**


- Отключить станок от электросети;
- демонтировать станок;
- Все части распределить согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдать их для промышленной утилизации.

## **12. Схема узлов и деталей.**


Тумбы и поддон

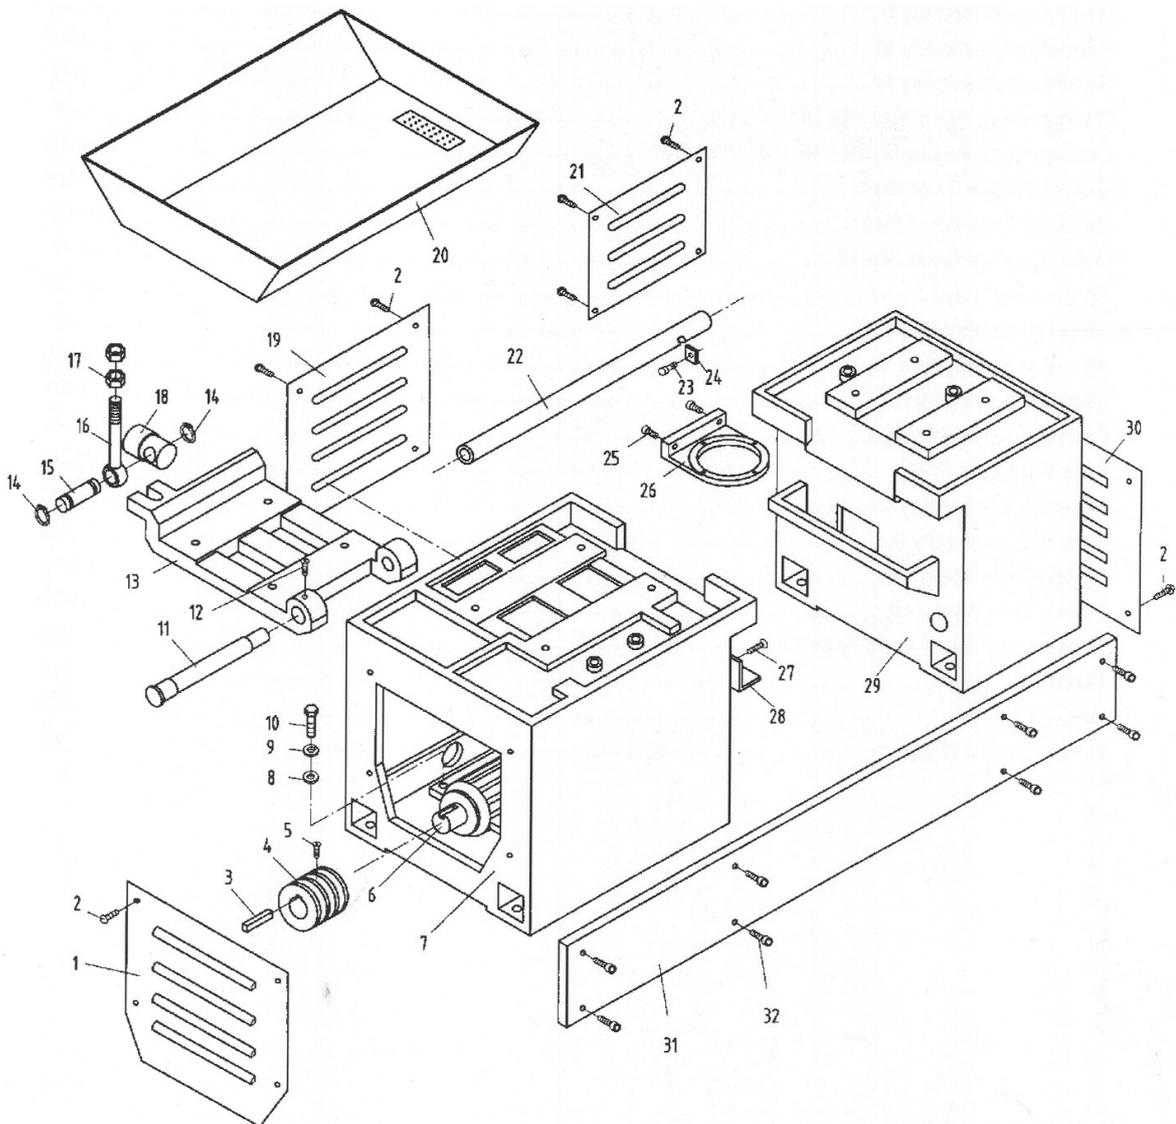

Ножной тормоз

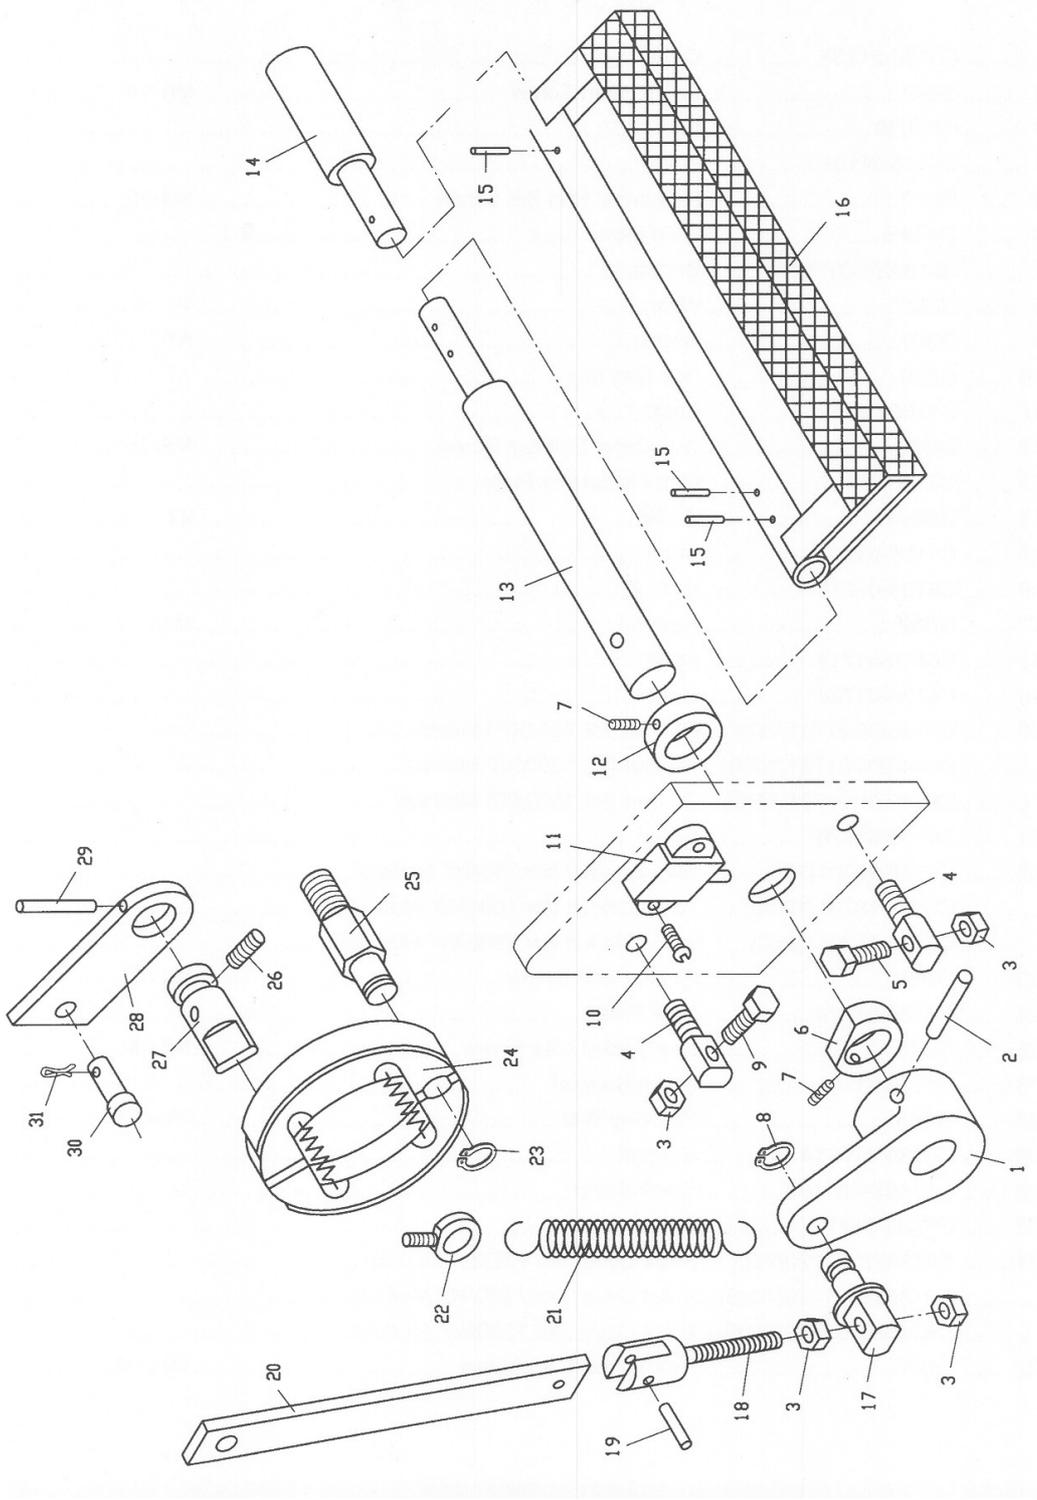


Станина

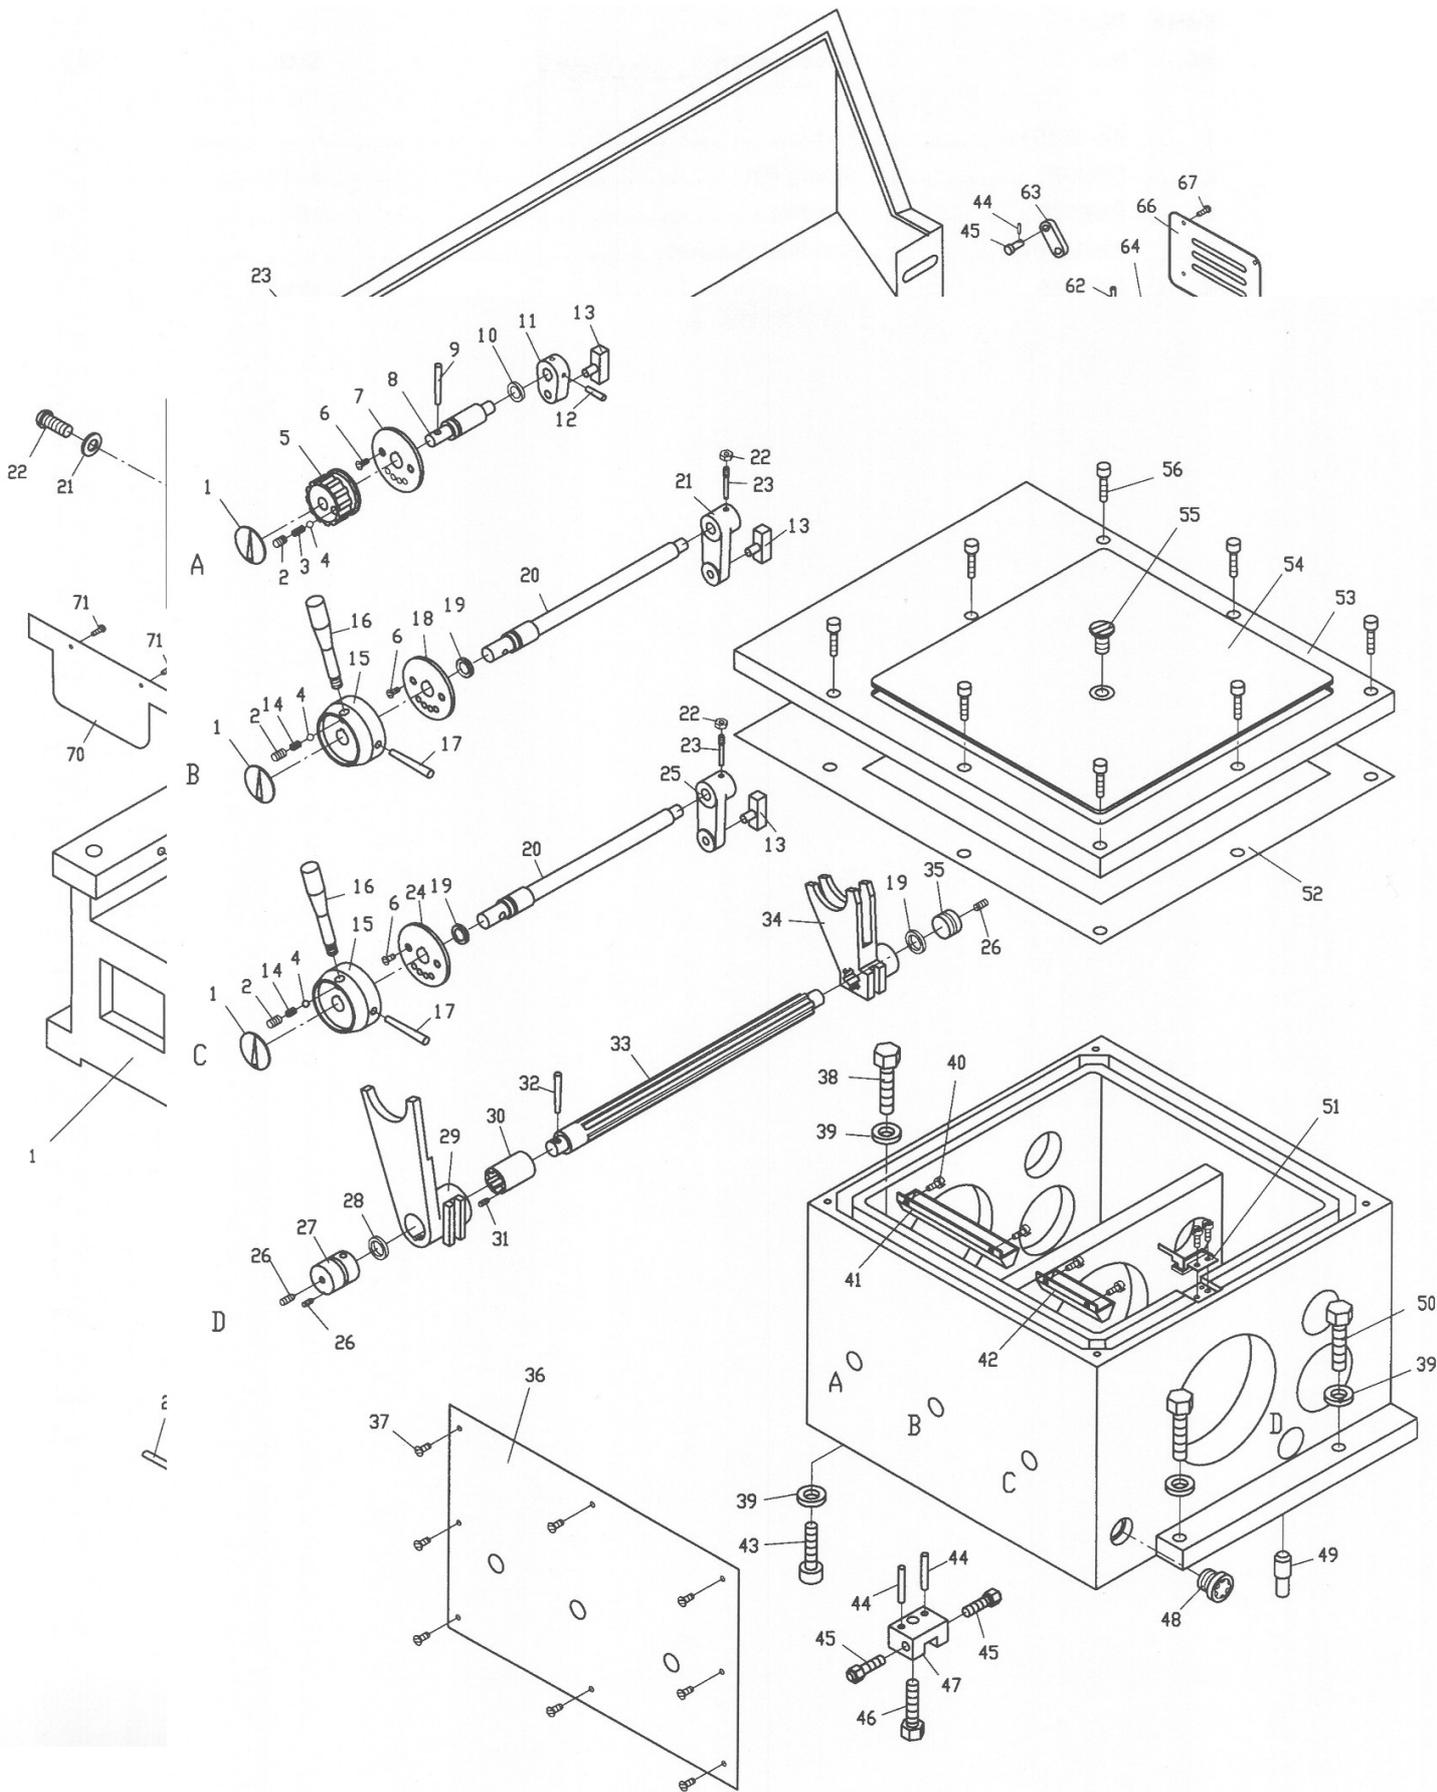

**Шпиндельная бабка I**




**Шпиндельная бабка II**

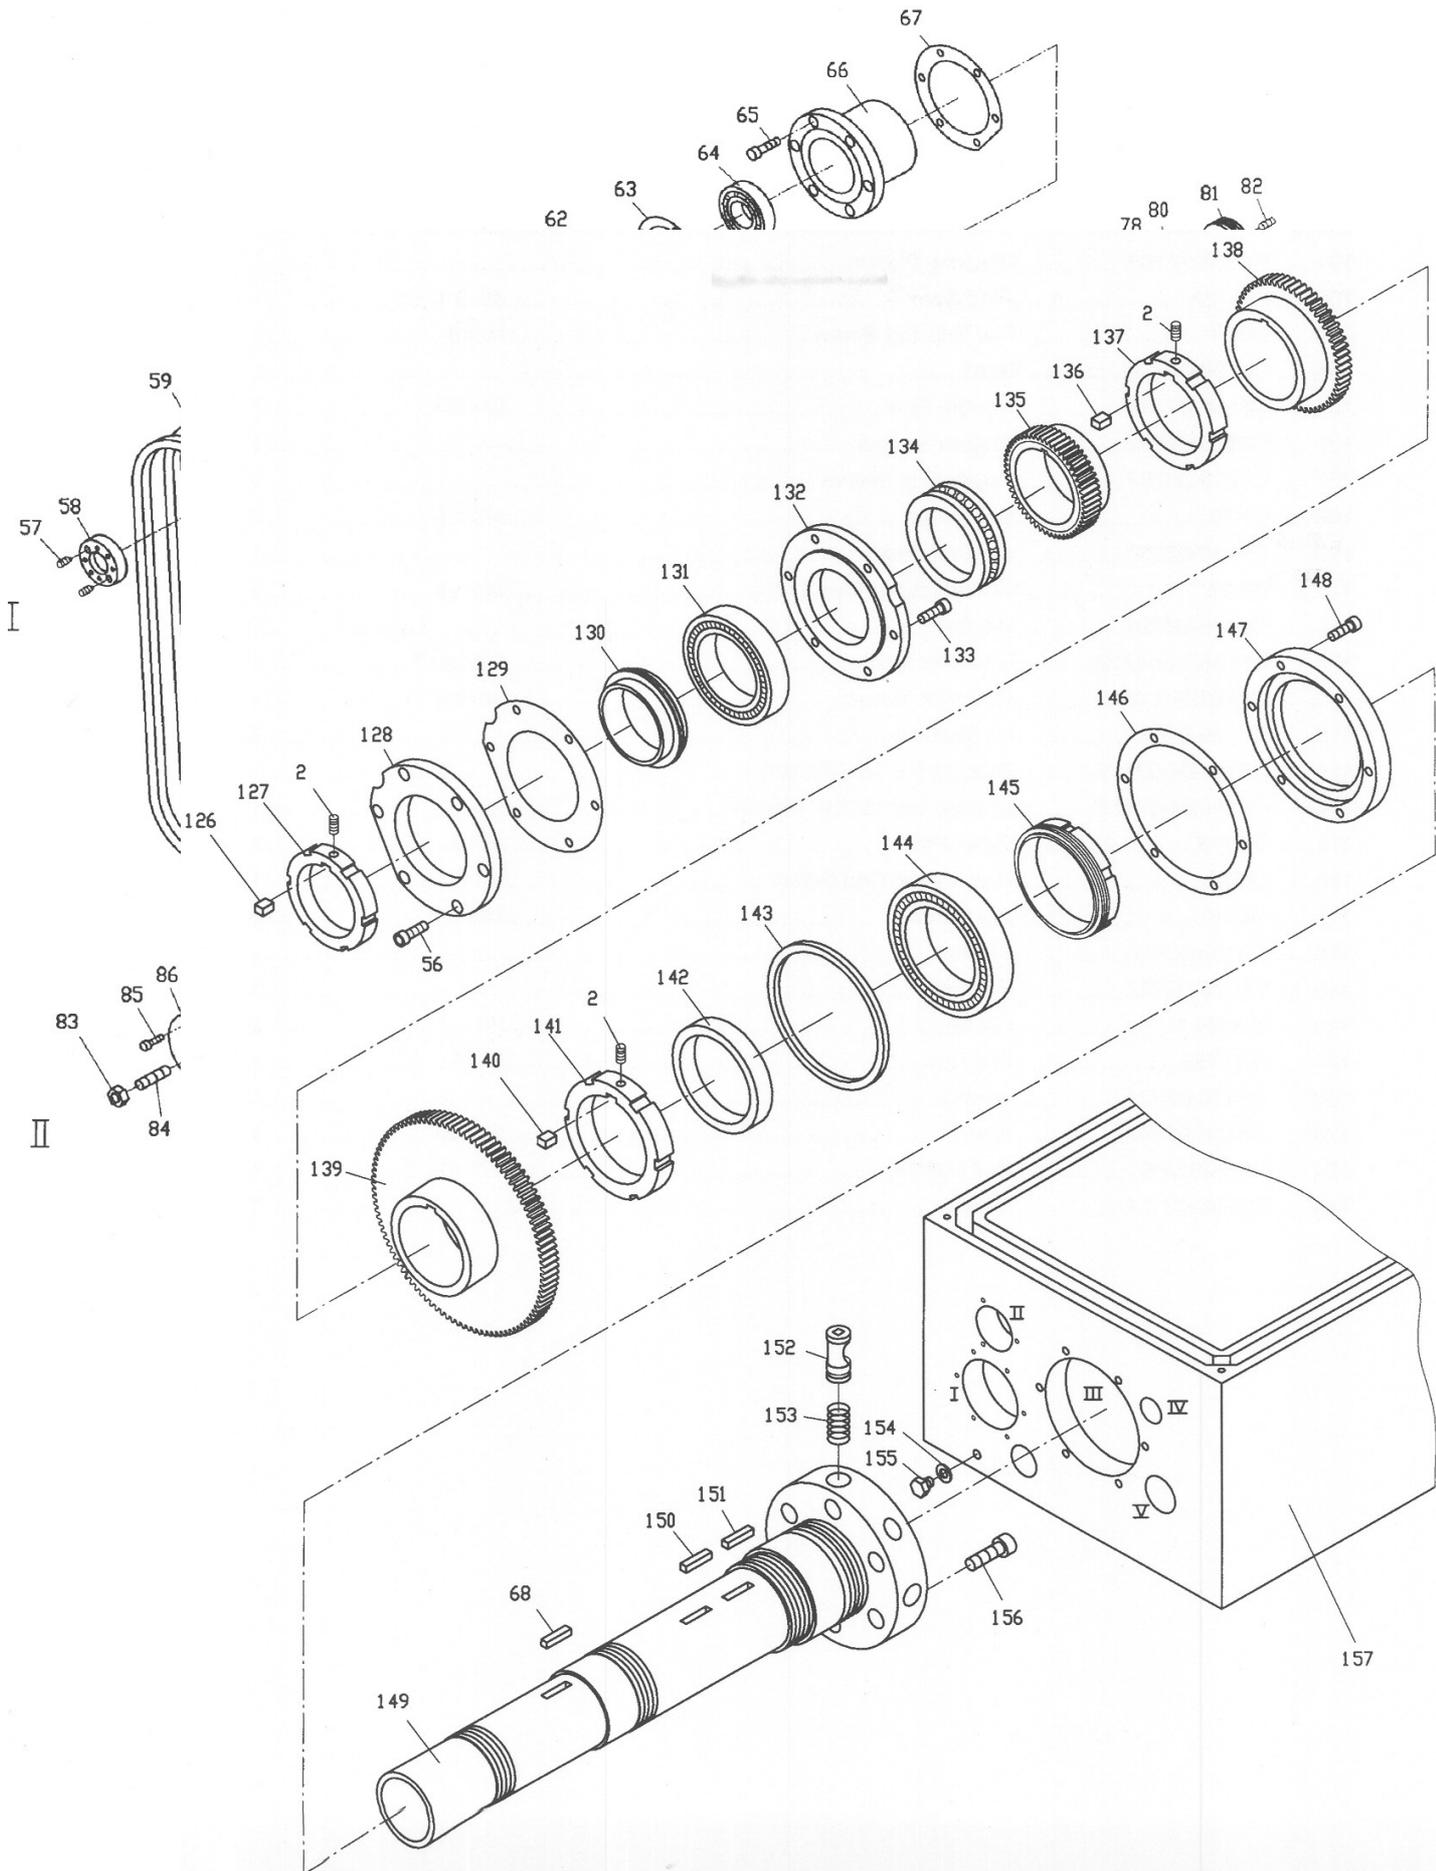


**Шпиндельная бабка III**

**Шпиндельная бабка IV**

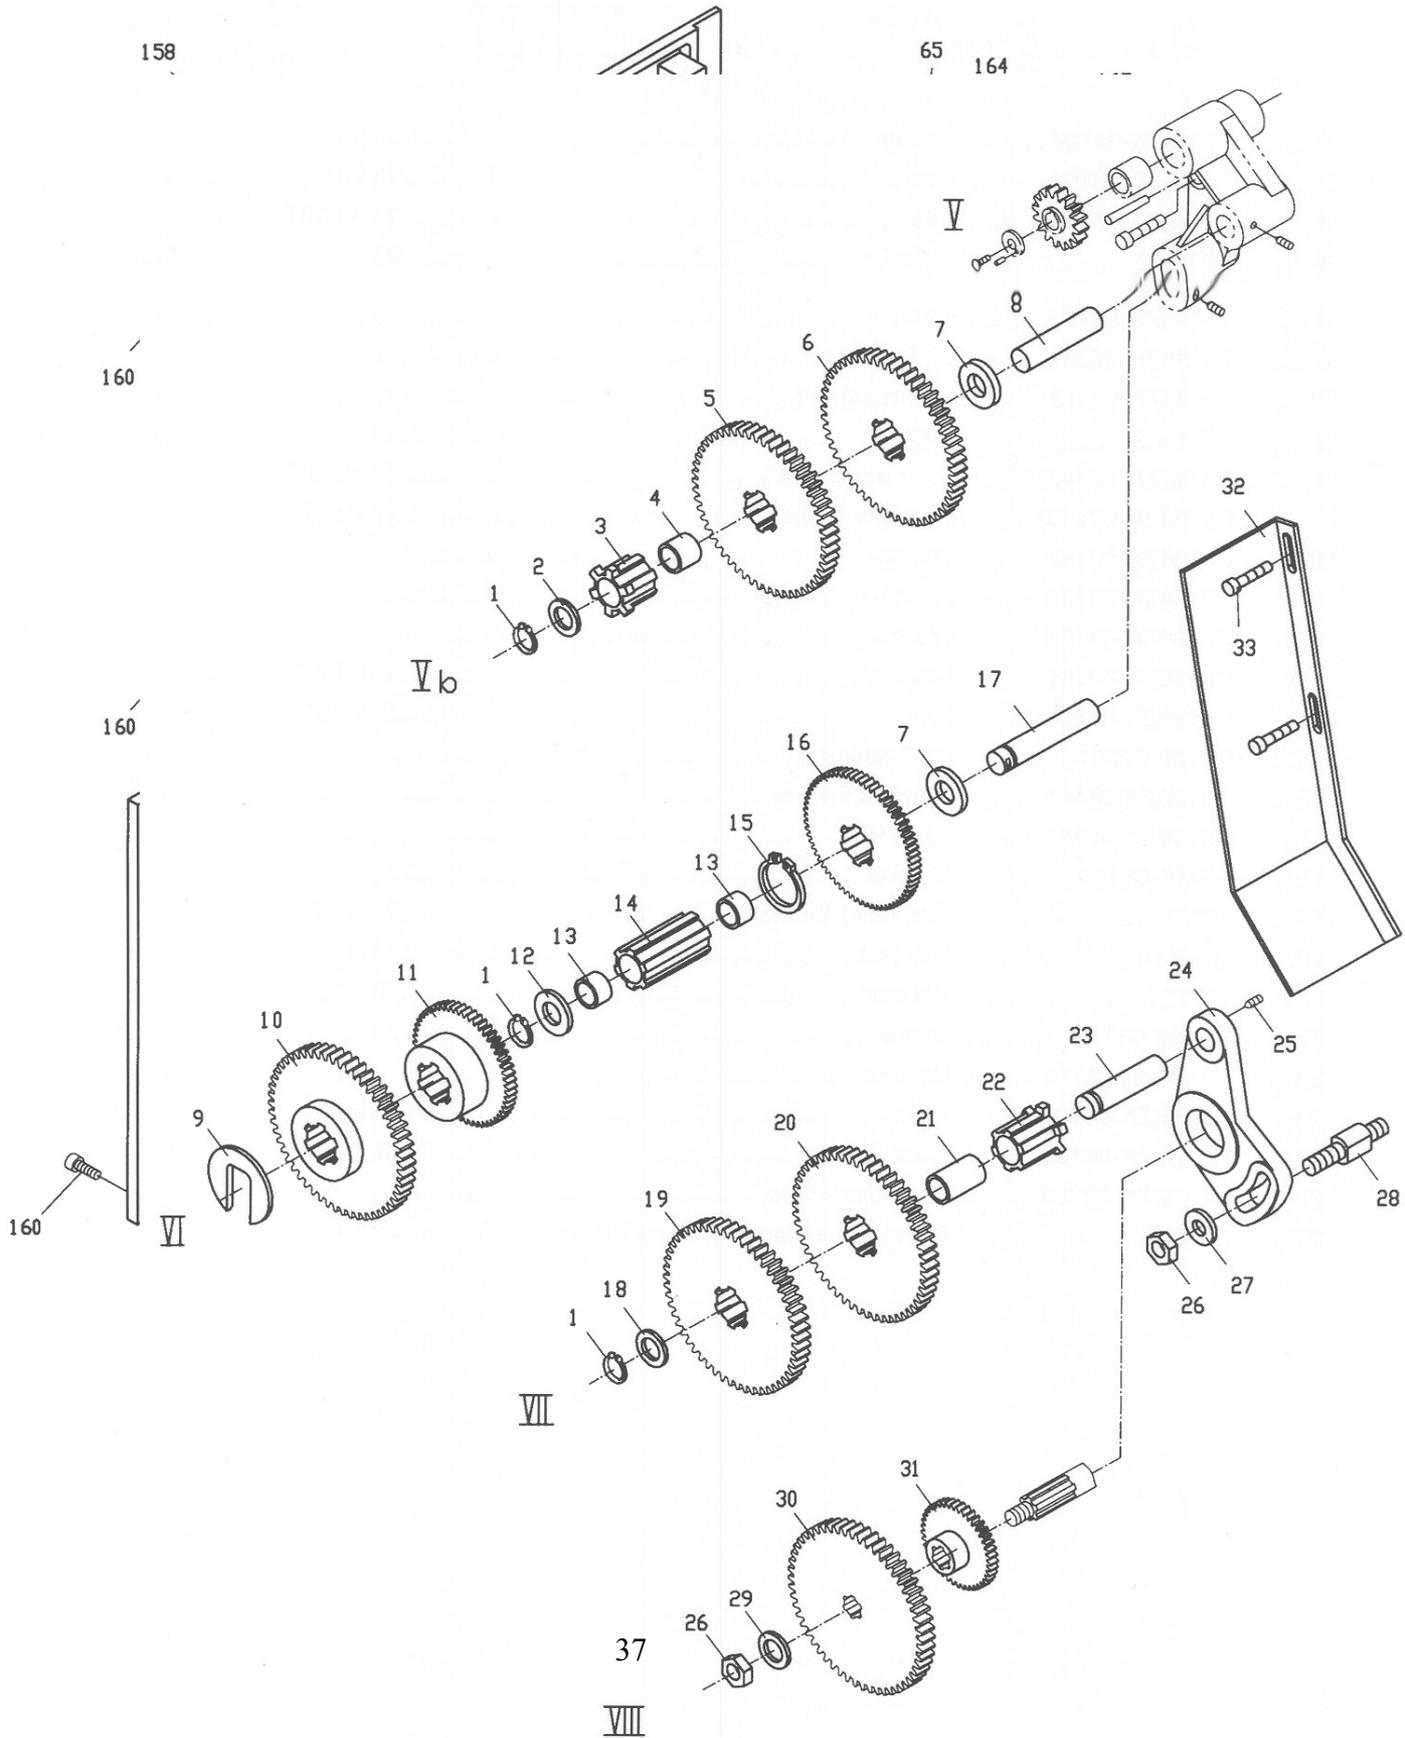


**Гитара подач**

**Коробка подач I**

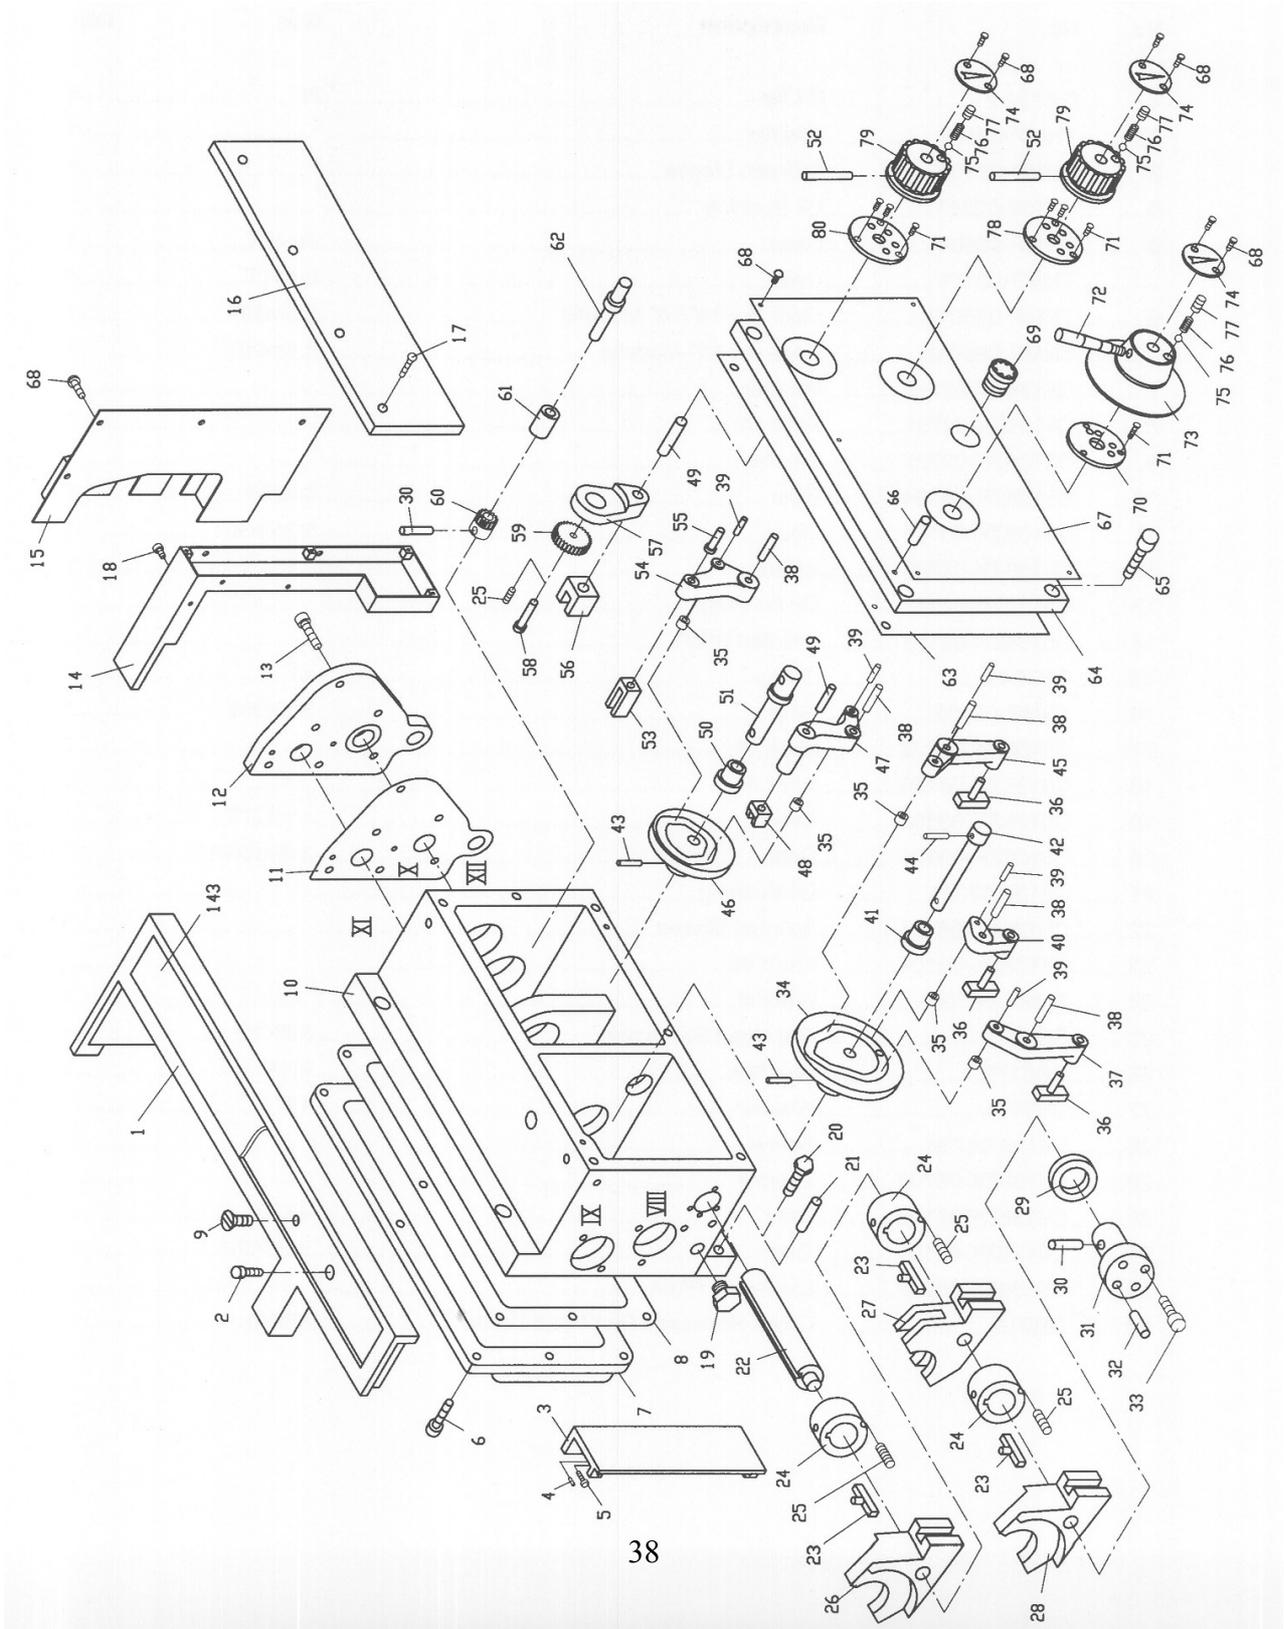


### Коробка подач II

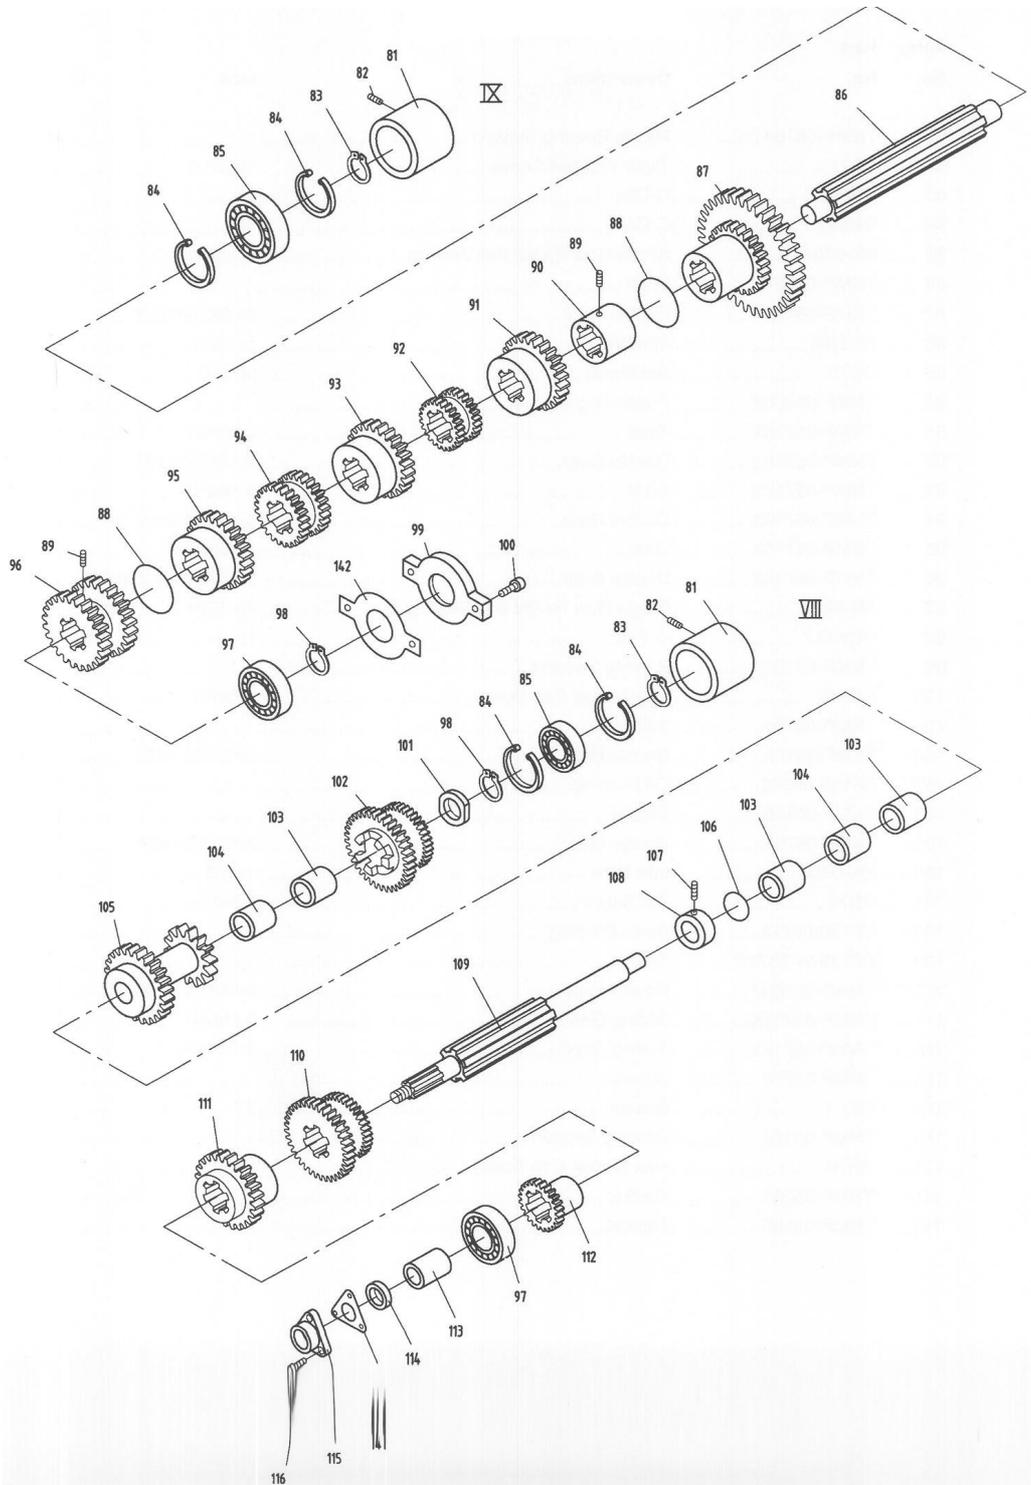





Фартук I

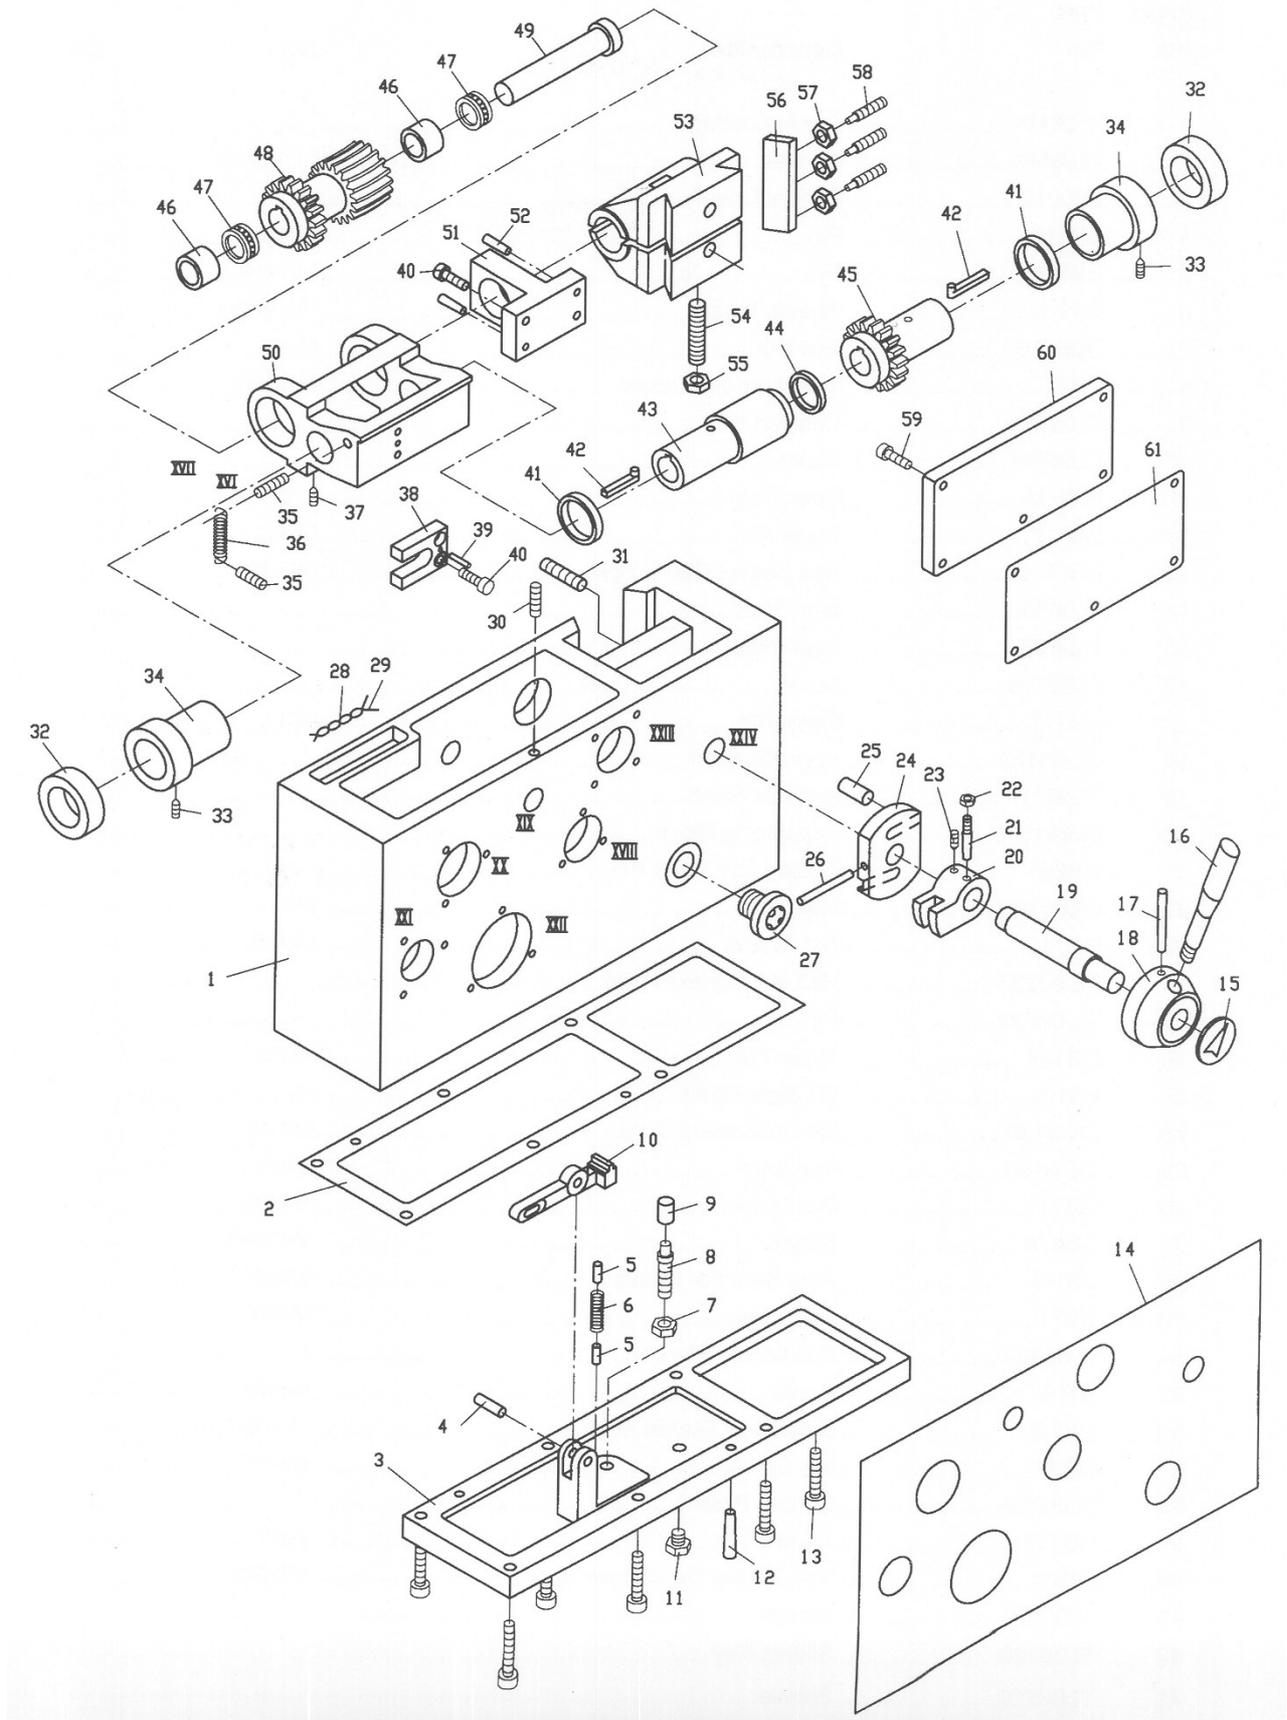


**Фартук II**

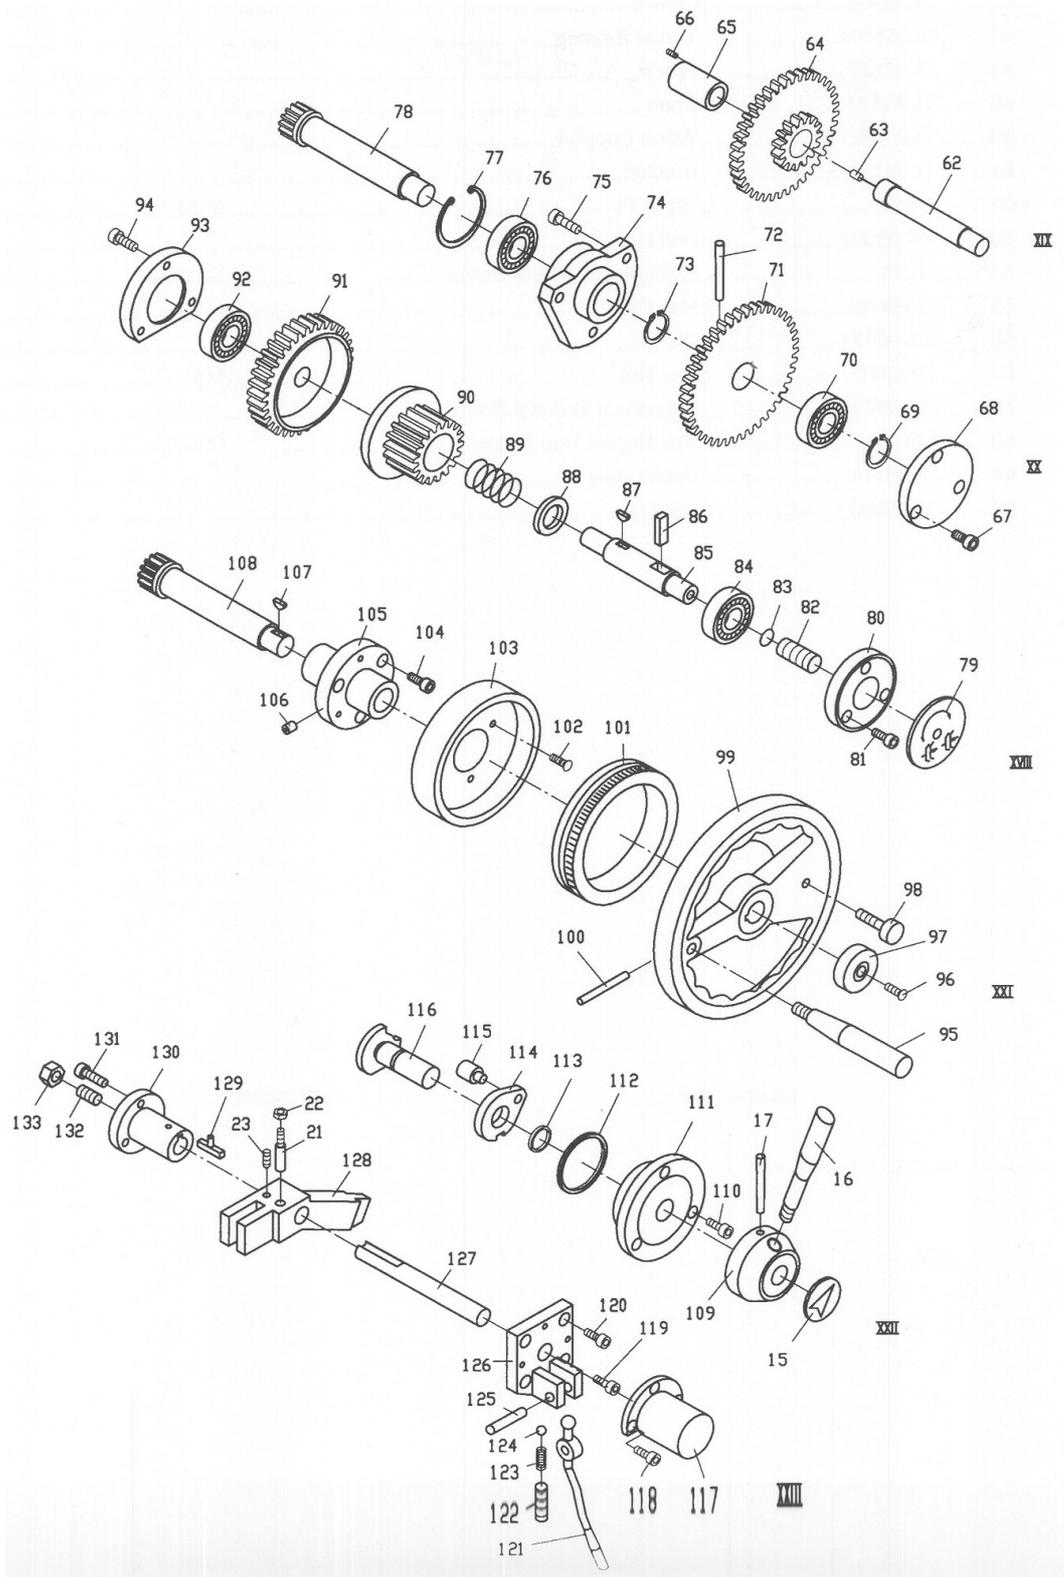


**Фартук III**

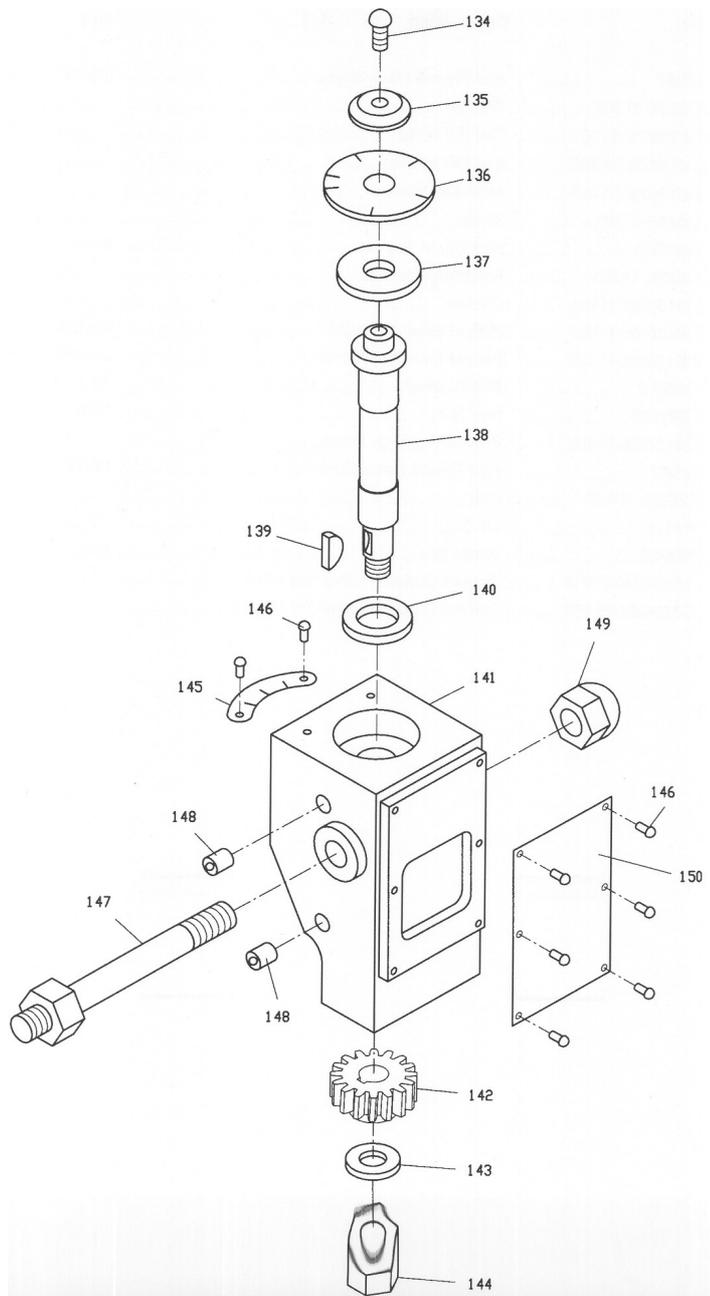


Суппорт I

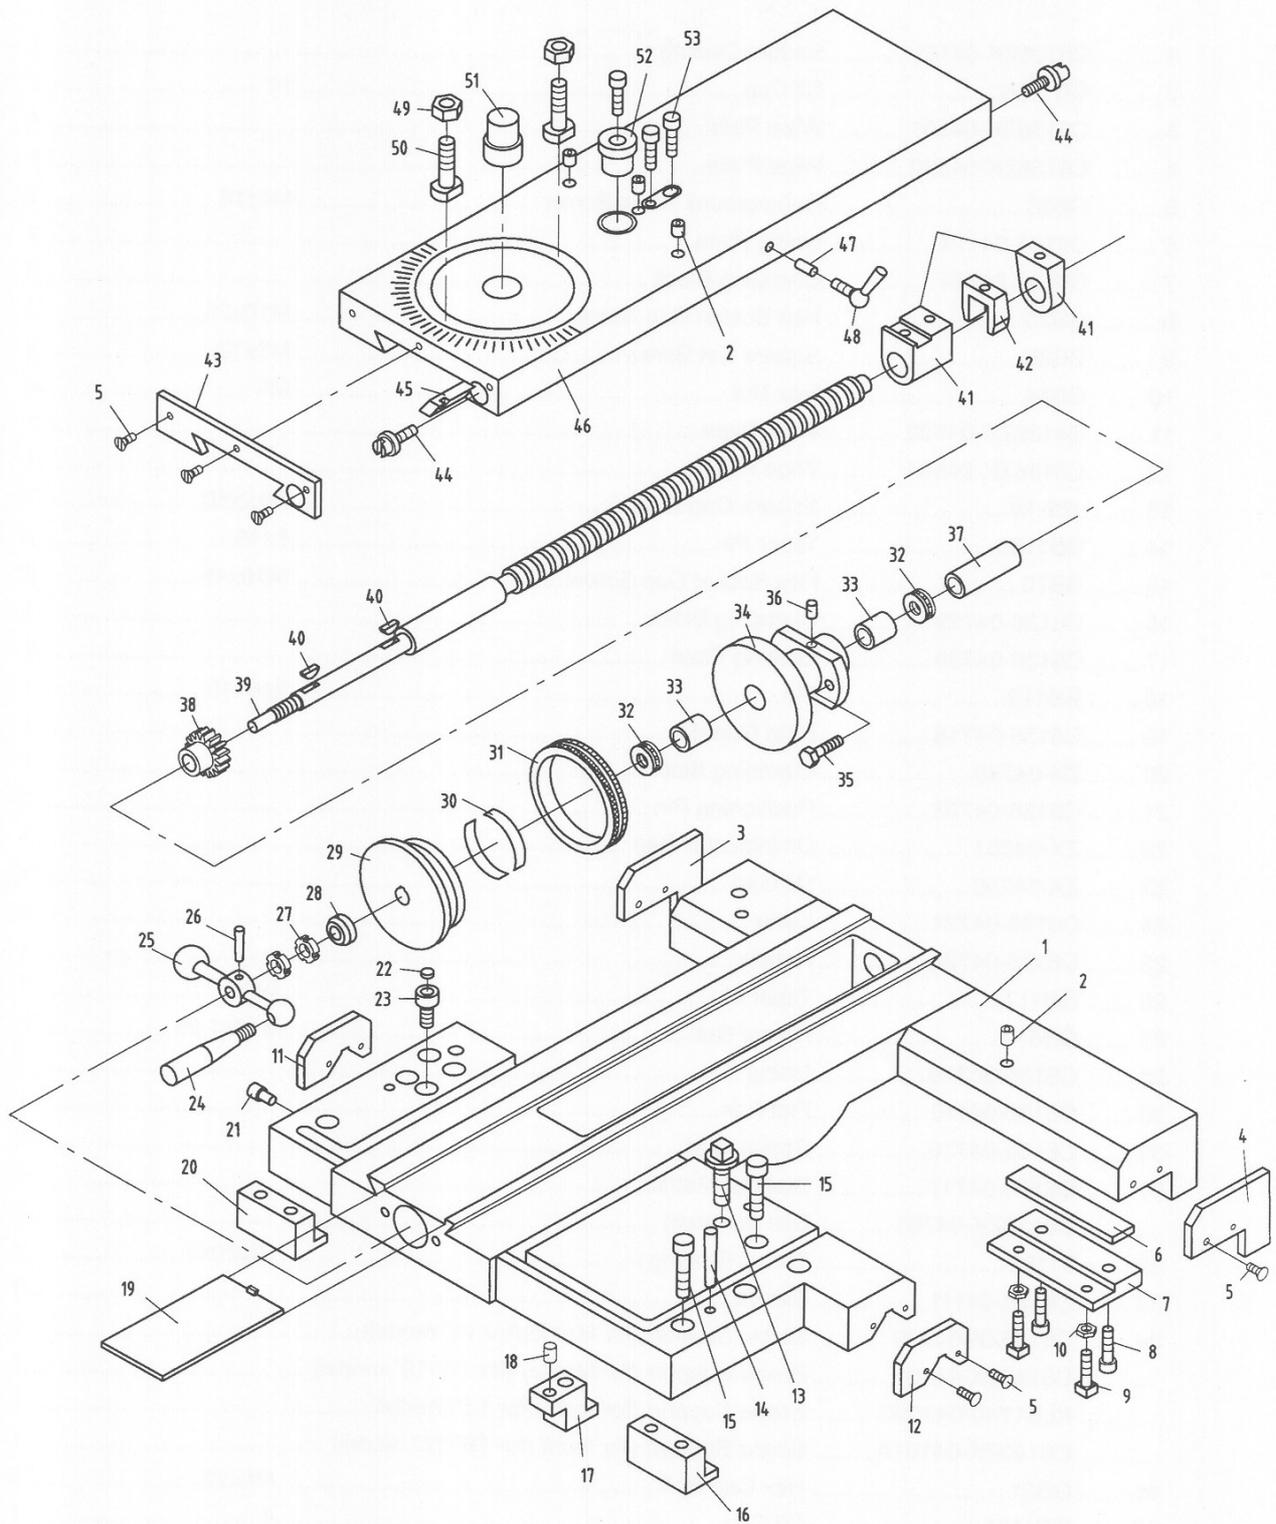

Суппорт II

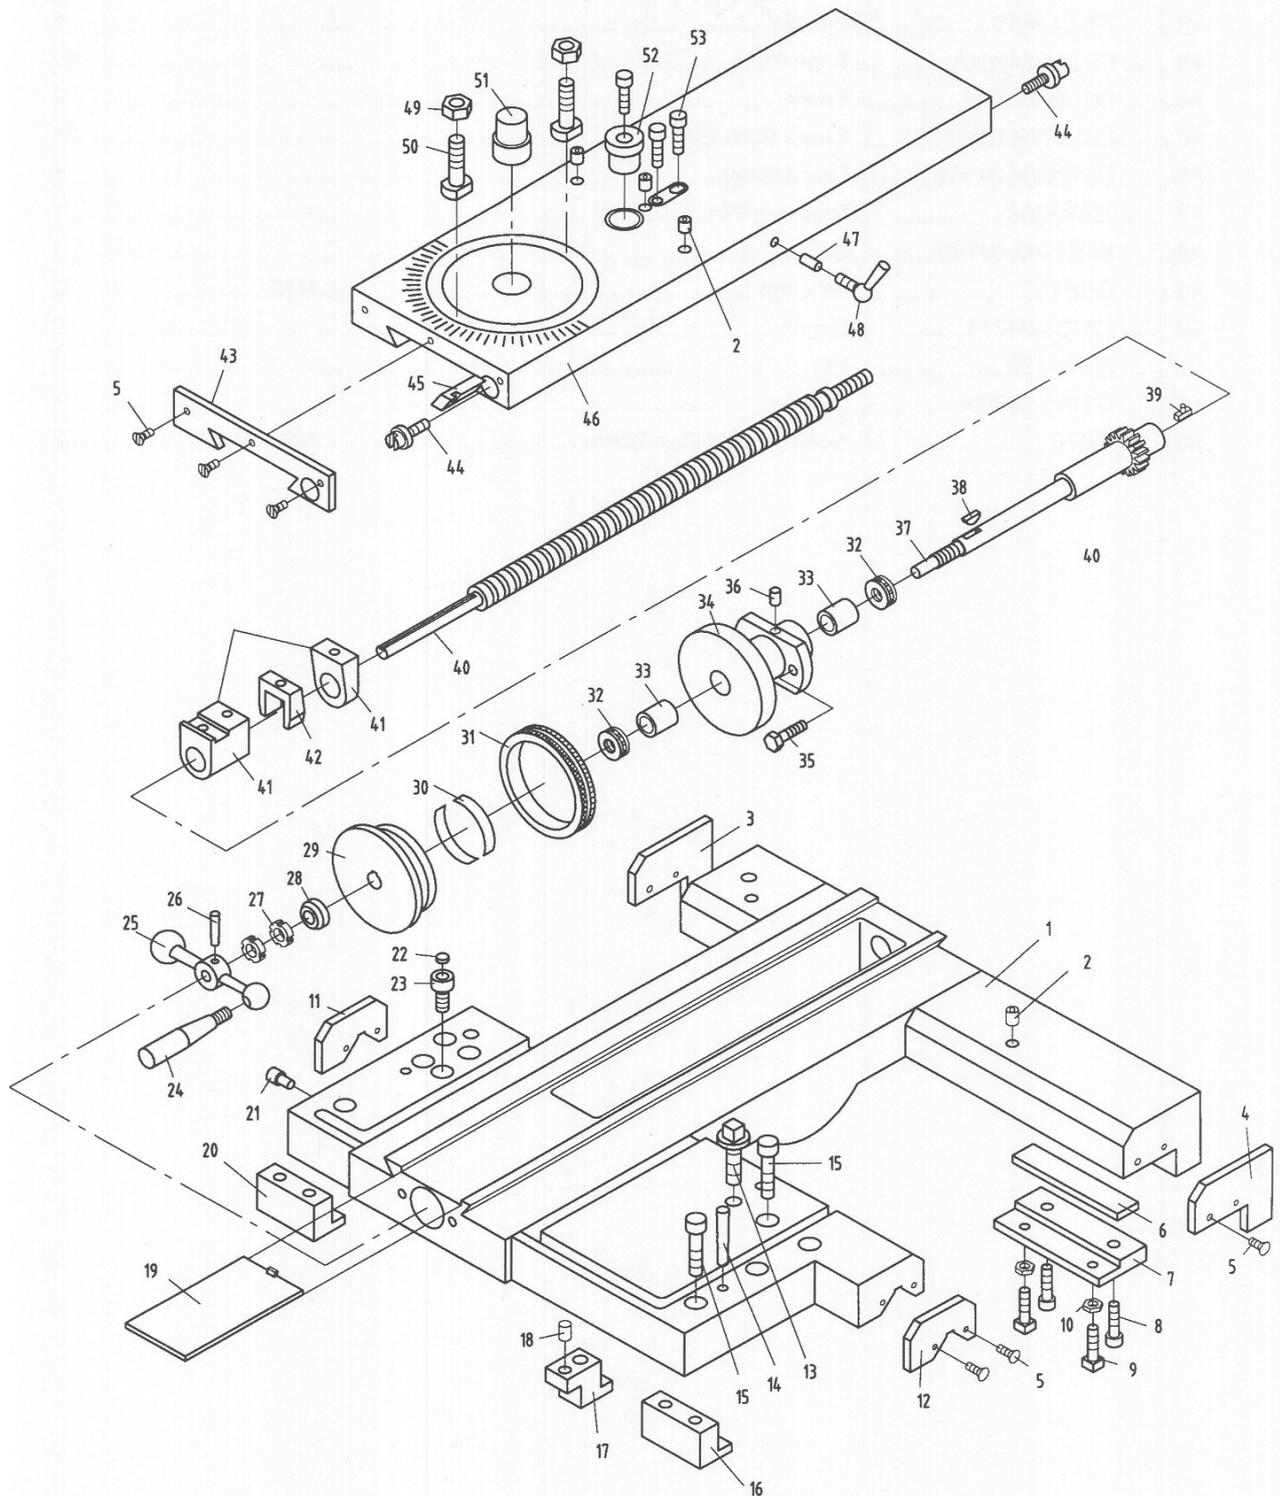


Суппорт III

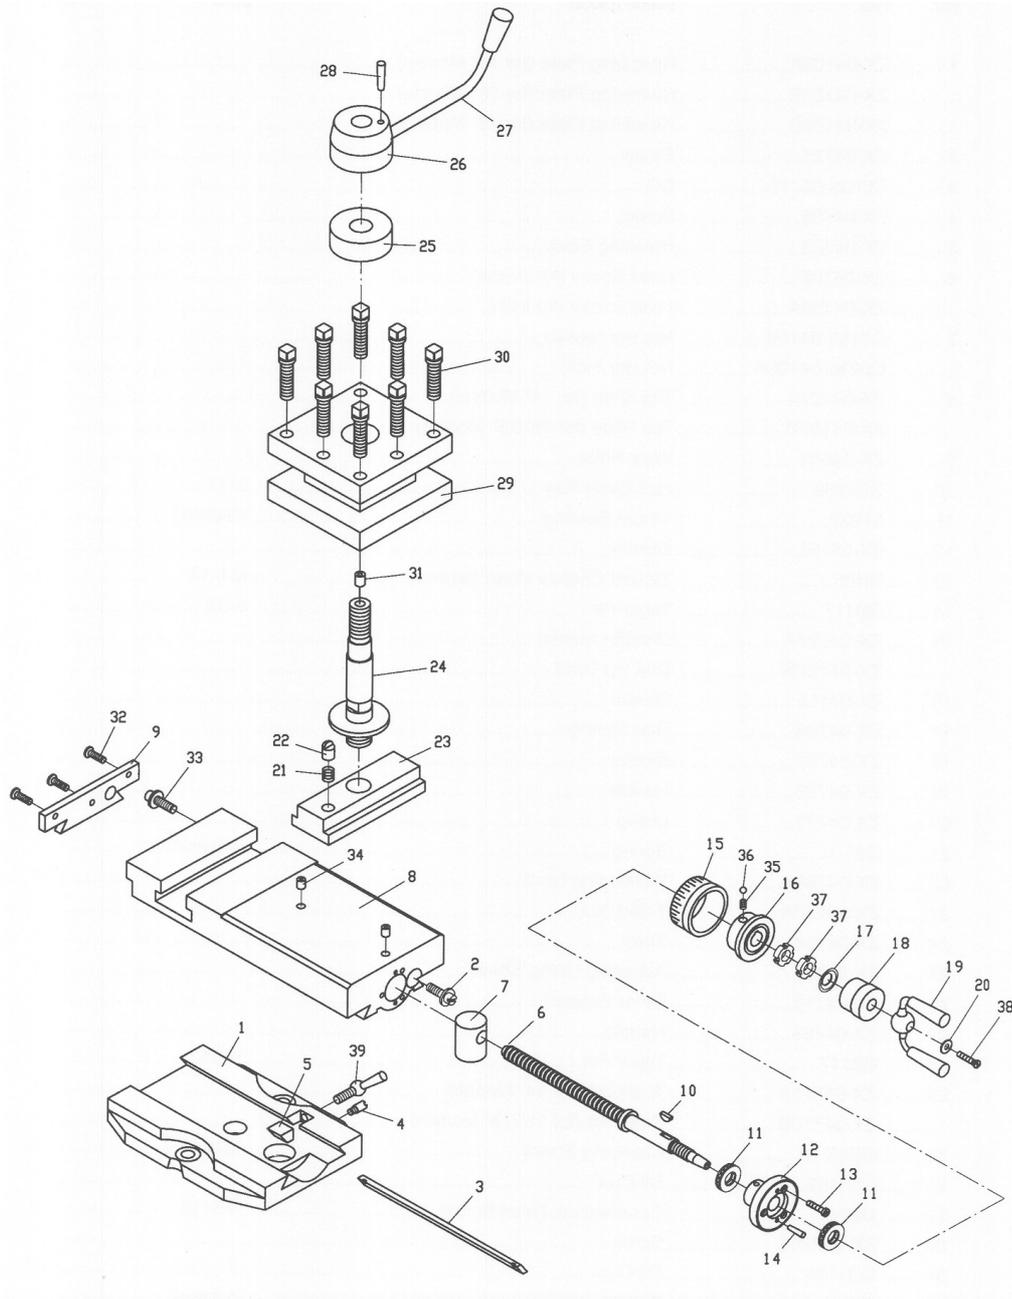


Задняя бабка I

Задняя бабка II

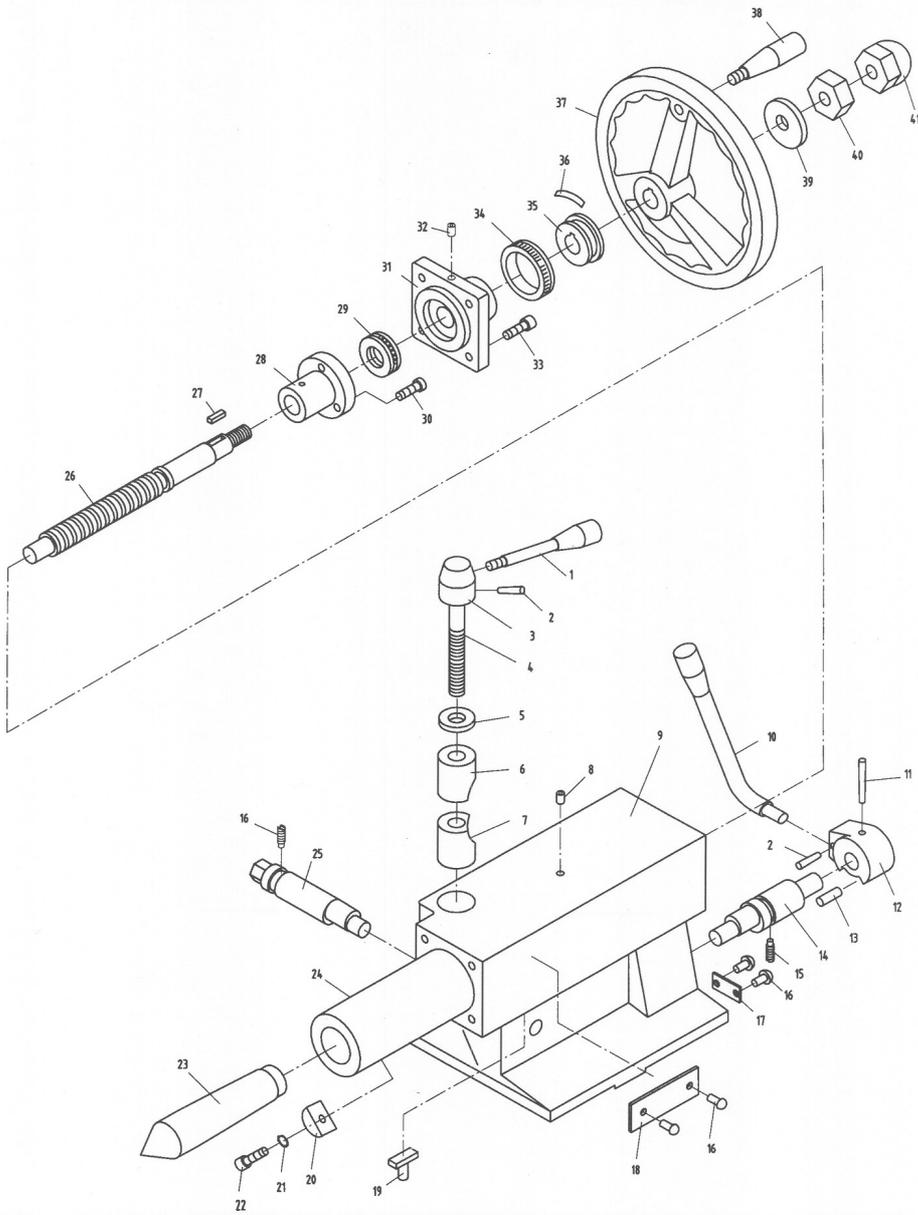



**движный люнет**

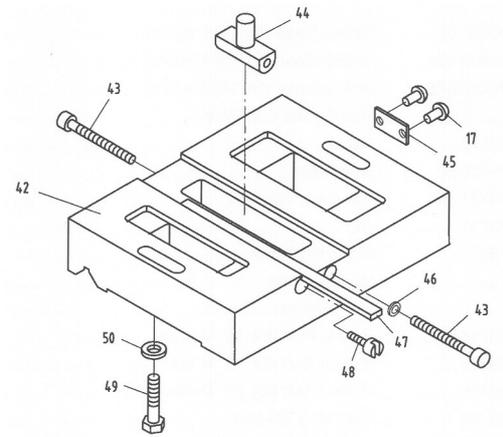

**Неподвижный люнет**

**По-**

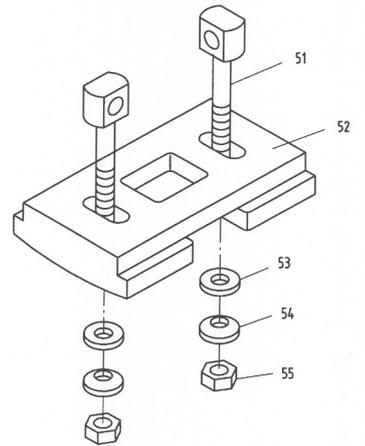

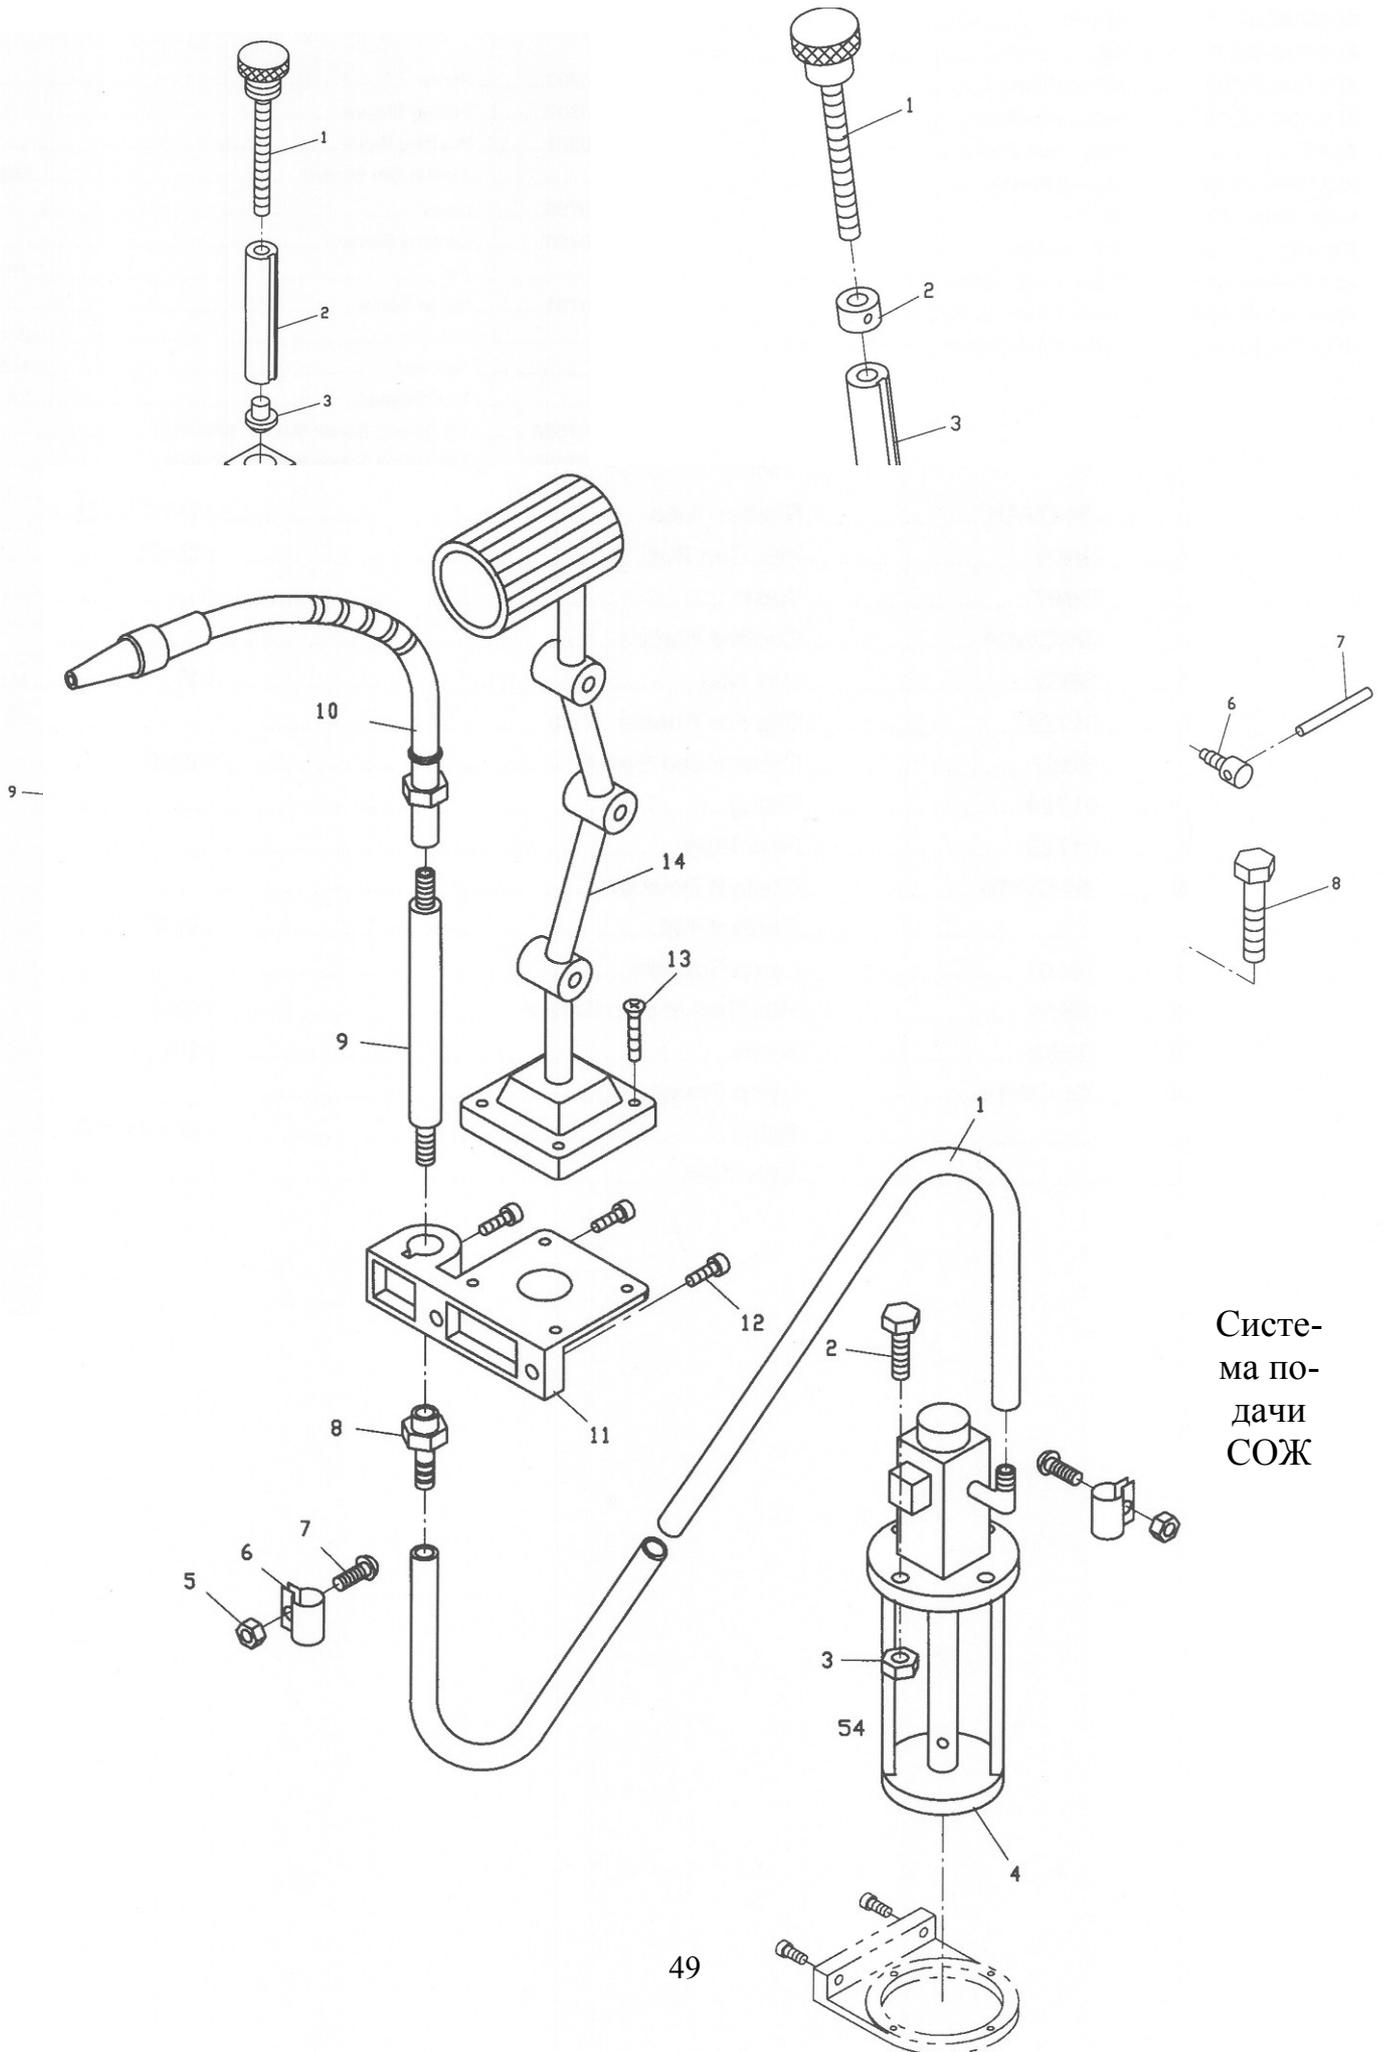

Система  
подачи  
СОЖ





--	--	--	--	--

## **14. Правила техники безопасности.**

### **1. Общие требования безопасности**

1.1. К самостоятельной работе на станках допускаются рабочие:

- обучаемые безопасным приемам и методам работы, правилам эксплуатации обслуживаемого оборудования;

1.2. Рабочий обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- курить принимать пищу в специально отведенном месте;
- выполнять требования пожарной безопасности.

1.3. Рабочему запрещается:

- выполнять работу, не порученную руководителем работ;
- находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии;
- работать на неисправном станке.

1.4. В случае недомоганий или получения травмы, даже самой незначительной, необходимо прекратить работу известить об этом руководителя работ и, при необходимости, обратиться в поликлинику.

### **2. Требование безопасности перед началом работы.**

2.1. Приведите в порядок рабочую одежду: застегнуть все пуговицы, рукава, заправить одежду так, чтобы не было свободных концов; убрать волосы под головной убор.

2.2. Приготовить защитные очки для защиты глаз от отлетающей стружки.

2.3. Проверить исправность режущего, мерительного, крепежного инструмента и приспособлений, разложить его в удобном для использования порядке.

Приготовить крючок, щетку-сметку, для удаления стружки, ключи и другой необходимый инструмент и приспособления, отвечающие правилам безопасности труда.

Сверла, отвертки и т.п. класть острой частью от себя.

### **Применение неисправного инструмента и приспособлений запрещается.**

2.4. Проверить:

- наличие, исправность и прочность крепления: ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов, передаточных валов и т.д.;
- наличие предохранительных устройств для защиты от стружки и охлаждающих жидкостей;
- надежность ограждений токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и т.п.);
- исправность заземления (визуально);
- наличие масла в масленках (при необходимости добавить его);
- исправность устройств для крепления инструментов. Крепление осуществляется только согласно конструкции станка.

**Вносить какие-либо изменения в конструкцию запрещается.**

2.5. Проверить на холостом ходу станка:

- исправность действия пусковых, остановочных, реверсивных и тормозных устройств, а так же надежность фиксации рукояток включения и переключения (**самопроизвольное включение исключено**);
- исправность системы смазки и охлаждения (убедиться в том, что смазка и охлаждающая жидкость подаются нормально и бесперебойно);
- отсутствие недопустимых зазоров и люфтов в движущихся частях станка, особенно в шпинделе, столе, каретках и суппорте.

2.6. О замеченных неисправностях сообщить руководителю работ. К работе приступить после устранения неисправности с разрешения руководителя работ.

2.7. Не загромождать рабочее место и проходы.

2.8. В целях предупреждения кожных заболеваний рук при применении на оборудовании охлаждающих масел и жидкостей остерегайтесь попадания их на кожный покров рук или перед началом работы смазать руки специальной пастой или мазью.

### **3. Требование безопасности во время работы.**

3.1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке.

3.2. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной тебе работе, не оставлять без надзора действующее оборудование.

3.3. В случае отсутствия на станке защитных устройств от отлетающей стружки надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

3.4. Перед установкой на станок протереть деталь и поверхность закрепляющих устройств от стружки и масла.

3.5. Надежно и жестко закрепить обрабатываемую деталь на столе станка или в приспособлении.

Для этого пользуйтесь специальными крепежными деталями, болтами, прижимными планками, упорами.

3.6. При закреплении детали пользуйтесь исправными ключами – рукоятками.

3.7. При установке режущего устройства проверить правильность его заточки, убедиться, что в нем нет трещин и надломов. Нельзя проверять остроту и исправность режущей кромки не защищенными руками.

3.8. В случае возникновения вибрации остановить станок, принять меры к устранению вибрации (проверить режим резания) и доложить руководителю работ. До устранения неисправности работа на станке запрещена.

3.9. Смену детали и режущего инструмента производить только после полной остановки станка.

3.10. Охлаждающую жидкость подавать насосом. Следить за чистотой пола возле станка. Не допускать разбрызгивания на пол масла и жидкостей. Пол должен быть чистым и не скользким.

3.11. Запрещается снимать и открывать ограждения во время работы станка.

3.12. Запрещается останавливать руками вращающиеся детали станка.

3.13. Запрещается работать на станке в рукавицах и перчатках, а так же с забинтованными руками или пальцами. Установку и съем крупных заготовок и деталей производить в рукавицах при остановленном станке. Остерегайтесь заусенцев на обрабатываемой детали.

3.14. Запрещается снимать и надевать ремни на шкивы после полной остановки станка и при отключенной электроэнергии.

3.15. Запрещается открывать дверей электрошкафов, не прикасаться к клеммам электрооборудования и арматуре общего освещения.

3.16. Обязательно остановить станок, выключить электродвигатель и отвести режущий инструмент от детали при:

- уходе от станка, даже на короткое время;
- временном прекращении работы;
- в перерывах подачи электроэнергии;
- смене и съеме режущего инструмента, заготовок, готовых изделий, приспособлений, предохранительных устройств;
- ручном измерении размеров обрабатываемого изделия;
- обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании;
- подтягивание болтов, гаек и других соединительных деталей станка;
- проверке качества обработки поверхности;
- проверке или доводке режущей кромки инструмента.

3.17. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает гудит, заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и до его указания к работе не приступать.

3.18. Запрещается класть на стол и станину станка детали, инструмент и другие предметы.

3.19. Запрещается время работы нельзя наклонять голову близко к зоне резания и облакачиваться на станок.

3.20. Запрещается во время работы станка брать и подавать через станок какие-либо предметы.

3.21. Соблюдать на работе правила личной гигиены:

- запрещается мыть руки в масле, эмульсии, керосине и вытирать их концами, загрязненными стружками;
- запрещено хранить личную одежду на рабочем столе.

3.22. Для защиты соседних рабочих мест и проходов от отлетающей стружки применять переносные экраны высотой не менее 2 м.

3.23. Следить за своевременным удалением деталей и стружки с рабочего места.

Стружку, попавшую на рабочее место, а также отлетающую на проход во время работы, систематически удалять самостоятельно, не дожидаясь ее скапливания.

3.24. Стружку со станка непосредственно руками не удалять, пользоваться для этого щетками, крючками. Крючки должны иметь гладкие рукоятки, без проушин или кольцеобразных закруглений и небольшой круглой формы

щиток у рукоятки, предотвращающий от пореза руки стружкой (подобие шпаги).

3.25. Удаление стружки со станка производить после полной остановки станка.

3.26. Запрещается производить ремонт станка самостоятельно. Ремонт станков производится ремонтным персоналом после отключения станков от электросети и снятия приводных ремней.

3.27. При ремонте, чистке и смазке станка у пусковых устройств вывешивать плакат «Не включать, работают люди».

3.28. Отключение и подключение станков к электросети после ремонта или исправления неисправностей должно производиться только электромонтером после установки оградительных и предохранительных устройств с разрешения руководителя работ или административного лица, по чьей команде был обесточен станок.

3.29. Промасленные концы и ветошь могут самовозгораться, поэтому их необходимо складывать в отдельные железные ящики с крышкой.

3.30. При заточке инструмента соблюдать требования инструкции по безопасности труда при работе с абразивным инструментом.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям необходимо:

4.1.1. Выключить электрооборудование, прекратить работы и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ;

4.1.2. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **01** и приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения.

#### **4.2. При наличии пострадавших в результате аварии несчастных случаев:**

4.2.1. Устранить воздействие на организм пострадавшего повреждающих факторов;

4.2.2. Оказать первую доврачебную помощь;

4.2.3. Сохранить, по возможности, обстановку на месте происшествия и сообщить о случившемся руководителю работ.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

Выключить станок и электродвигатель.

Провести в порядок рабочее место, смести со станка стружку, аккуратно сложить готовые детали и заготовки в ящик, на стеллажи или на специальную тележку.

Произвести необходимую смазку станка.

Сдать станок руководителю работ и сообщить о всех имевшихся неполадках в работе станка и о принятых мерах.

Вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.

## **15. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA» (действительны для оборудования, приобретенного с 01.05.2005 г.)**

Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA, поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и делает все от нее зависящее для того, чтобы его использование доставляло Вам радость и минимум хлопот.

В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного сопровождения оборудования и инструментов. Нами открыты сертифицированные сервисные центры, способные осуществить монтаж и наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в случае выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и готовы предоставить Вам любую информацию о нашем оборудовании, приемах и правилах его использования.

Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями программы гарантийного сопровождения. В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с ее условиями, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии.

Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными сервисными центрами PROMA в течении 3 (трех) лет в следующем объеме:

- в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.
- в течение последующих двух лет при проведении гарантийного сопровождения Вы оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для таких работ будут предоставлены Вам бесплатно.
- в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется бесплатное телефонное консультирование по вопросам, связанным с использованием оборудования и уходом за ним.

Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам следующие сведения:

- данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
- данные о его приобретении (место и дата);
- описание выявленного дефекта;
- Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если Вы пришлете нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме письмом, по факсу или лично. Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA. Информацию о наших новых сервисных центрах Вы можете получить у наших операторов по телефону 8-800-200-2-777 или на сайте [www.stanki-proma.ru](http://www.stanki-proma.ru).

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении в следующих случаях:

- выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.;
- при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;
- когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;

- когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ;
- когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом несоответствие оборудования техническим характеристикам, указанным при продаже, в случае, если данное несоответствие связано с эксплуатацией оборудования с одновременным достижением максимального значения по двум и более связанным характеристикам (например, скорость резания и подача). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования изменения, не влияющие на его функциональность.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;
- периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на дату обращения в сертифицированный сервисный центр ПРОМА.

Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас о составе работ по не гарантийному сопровождению оборудования, их примерной стоимости и сроке. Мы аналогичным образом проинформируем Вас об обнаружении при выполнении гарантийного сопровождения дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая, но не ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

В исключительных случаях гарантийное сопровождение может производиться на территории покупателя. В этом случае проезд двух сотрудников сертифицированного сервисного центра и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.

Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше набора услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства условия гарантийного сопровождения постоянно дорабатываются. За обновлением Вы можете следить на нашем сайте [www.stanki-proma.ru](http://www.stanki-proma.ru). Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех целей, которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего дела. Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

С уважением, Администрация ООО «ПРОМА РУ».

## 16. Гарантийный талон и паспортные данные станка.

### Рекламация

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра ПРОМА в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя \_\_\_\_\_

Фактический адрес покупателя \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

### Паспортные данные оборудования

Наименование оборудования	Модель	Заводской номер	Дата приобретения

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. и должность ответственного лица

**ООО «ПРОМА РУ»**

**Центральный сервис – 107497, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<b>Наименование оборудования.</b>	
<b>Модель.</b>	
<b>Дата приобретения.</b>	<b>Заводской номер.</b>
	№ рем.:                      Дата:

Печать и подпись (продавца)	№ рем.:                      Дата:
-----------------------------	------------------------------------

### **17.Приложения по оснастке.**

Компания «ПРОМА» предлагает Вашему вниманию оснастку и инструмент для Вашего оборудования, которые значительно расширят его возможности и сделают работу на нём более производительной и приятной.

- Т ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обработка станки >  
**Оснащение**



 
**Сверлильный патрон с ключом**



1-13/B16 Зак. № 25160113  
1-13/B18 Зак. № 25180113  
3-16/B16 Зак. № 25160316  
3-16/B18 Зак. № 25180316



**Быстрозажимной сверлильный патрон**



1-13/B16 Зак. № 25161113  
1-13/B18 Зак. № 25181113  
3-16/B16 Зак. № 25161316  
3-16/B18 Зак. № 25181316



**Цанговые патроны**

поводок

Mk II с поводком  
Зак. № 60000028

Mk III без поводка



Зак. № 60000328

Цанги по 1 мм  
Ø 8 – 20 мм Ø 6 мм

Зак. № 60002808 – 820 Зак. № 60002806



**Переходная втулка с поводком**



Mk II/Mk I Зак. № 25220170  
Mk III/Mk II Зак. № 25221170  
Mk III/Mk I Зак. № 25224170  
Mk IV/Mk II Зак. № 25222170  
Mk IV/Mk III Зак. № 25223170



**Цанговый патрон + комплект цанг**

Конус Mk III  
8 шт. цанг (Ø 4 – 16 мм)

Зак. № 25220094



**Переходная втулка без поводка**



Mk III/Mk II Зак. № 25220166  
Mk IV/Mk II Зак. № 25221166  
Mk IV/Mk III Зак. № 25222166

**Фрезерный дорн с поперечной канавкой и коническим хвостовиком**



Mk III/16 Зак. № 25000316  
Mk III/22 Зак. № 25000322  
Mk III/27 Зак. № 25000327  
Mk III/32 Зак. № 25001322  
Mk IV/16 Зак. № 25000416  
Mk IV/22 Зак. № 25000422  
Mk IV/27 Зак. № 25000427  
Mk IV/32 Зак. № 25000432

**Фрезерный дорн с продольной канавкой и коническим хвостовиком**



Mk III/16 Зак. № 25220218  
Mk III/22 Зак. № 25221218  
Mk III/27 Зак. № 25222218  
Mk III/32 Зак. № 25223218  
Mk IV/16 Зак. № 25320218  
Mk IV/22 Зак. № 25321218  
Mk IV/27 Зак. № 25322218  
Mk IV/32 Зак. № 25323218



**Дорн для сверлильного патрона (Morse)**



Mk II/B16 Зак. № 25220192  
Mk III/B16 Зак. № 25221192  
Mk III/B18 Зак. № 25222192  
Mk IV/B16 Зак. № 25223192  
Mk IV/B18 Зак. № 25224192



**Резьбонарезная головка ZH-5M12**



Зажимной конус B16 + дорн Mk IV/B16  
Диапазон нарезаемой резьбы M5-M12

Устанавливается на токарные, сверлильные и фрезерные станки и т.п. Для вывинчивания винтorez из отверстия нет необходимости, чтобы станок имел реверсивный ход. Головки предназначены для зажатия винтorez при нарезке внутренней резьбы в сквозных проходных и глухих отверстиях. Регулируемая предохранительная муфта служит для защиты винтorez против его излома. Не рекомендуется упираться винтorez в днище глухого отверстия. Вывинчивание винтorez в обратную сторону производится с удвоенной скоростью.

Зак. № 25000512



- Т** ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф** ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С** СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

**Зажимной дорн для  
расточной головки VH-50**



Мк III Зак. № 25220134  
Мк IV Зак. № 25220135

**Расточная головка  
регулируемая VH-50**

Ø зажима ножа 12 мм  
Отсчёт по 0,01 мм  
Эксцентрический вылет 20 мм  
Ø головки 50 мм  
Макс. диаметр сверления 250 мм

Зак. № 25220132

**Резцы для расточной головки  
(комплект 9 шт.)**



диаметр сверления в мм	глубина сверления в мм	длина в мм
	19	57,1
7,9	28,5	66,6
	38,1	76,2
	28,5	66,6
11,1	42,8	80,9
	57,15	95,2
	38,1	76,2
13	57,1	95,2
	76,2	114,3


Зак. № 25220133



**Комплект вращающихся центров с 7 насадками (значения в мм)**



Тип	D1 мм	L1 мм	A		B		C		D		E			F			G		
			D2	L2	D2	L2	D2	L2	D2	L2	D2	D3	L2	D2	L2	d	D2	L2	d
Мк II	10	20	16	39	16	35,5	16	33	16	46	25	10	40	16	36	10	20	39	16
Мк III	12	24	20	48	20	43,5	20	40,5	18	56	35	15	50	22	42	18	35	48	30

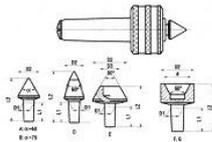

Мк II Зак. № 25220254  
Мк III Зак. № 25221254



**Долбяки**



1/4" = 6,35 мм Зак. № 25000014  
3/8" = 9,5 мм Зак. № 25000038  
1/2" = 12,7 мм Зак. № 25000012  
5/8" = 15,85 мм Зак. № 25000058



**Вращающийся центр**



Мк II Зак. № 25220250  
Мк III Зак. № 25221250



**Долбёжное устройство  
DS-60**

(без долбёжных свёрл)

Зак. № 25000010




**Долбёжное устройство  
DS-60K в футляре**

Долбяки  
1/4" = 6,35 мм  
3/8" = 9,5 мм  
1/2" = 12,7 мм  
5/8" = 15,85 мм

Зак. № 25000011



**Цифровой отсчёт**

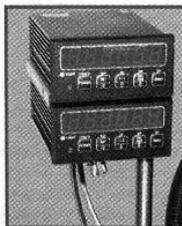

FP-45P, FP-48SP  
комплект ось Зак. № 60001201



**Продольная подача  
(для FP-45P, FP-48SP)**

Автоматическая подача продольного стола  
с плавной регулировкой и ускоренной подачей



PS-201/45 смещение для FP-45P и FP-48SP  
PS-202/50 смещение для FHV-50

Зак. № 25330340  
Зак. № 25330054

- Ⓣ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓞ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓢ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ


Обработка станки >  
**Оснащение**




Зак. № 25000033

**Охлаждающий агрегат PCH-2**

Объем жидкости 27 л  
Макс. проток 12 л/мин.  
Насос 40 Вт/230 В  
Макс. обслуживаемая высота 3 м  
Магнитная стойка охлаждающего привода

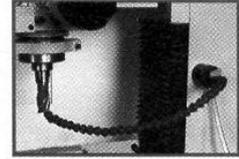

Перед монтажом следует проконтролировать возможность использования в Вашем станке

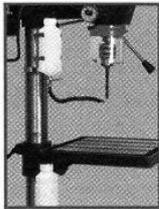

**Охлаждающее устройство**

Универсальное устройство  
Изготовлено из пластика

 


Зак. № 25000020




**Охлаждающее устройство CMG-2**

2 шланга  
держатель с магнитным зажимом  
универсальное применение



Зак. № 25000040

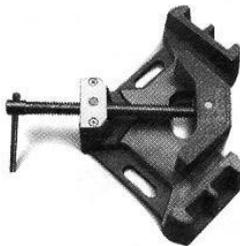

**Прямоугольные тиски**

Параметр/тип		35/60	60/110
Ширина губок (А)	мм	100	133
Высота губок (В)	мм	35	60
Макс. раскрытие (R)	мм	80	110
Вес	кг	6	12
Зак. №		25001500	25002300

\* обе модели с поворотной опорой



**Комплект прихватов (58 шт.)**



- M10 Зак. № 25001010
- M12 Зак. № 25001200
- M14 Зак. № 25001400
- M16 Зак. № 25001600


**Тиски**



SV-100




Параметр/тип		✱		✱		
		SV-75	SV-100	SV-125	SV-150	SVV-100 высокие губки
Ширина губок (А)	мм	75	100	125	150	100
Высота губок (В)	мм	19	22	22	25	46
Макс. раскрытие (R)	мм	82	100	122	144	95
Шаг основания	мм	110	135	155	185	135
Шлиц	мм	13	13	15	15	12
Вес	кг	2	2,8	4,5	5,4	6,3
Зак. №		25000075	25000100	25000125	25000150	25000194

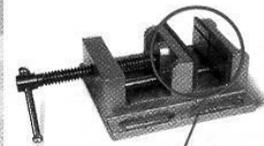

SVV-100


призматическая губка

**Тиски**

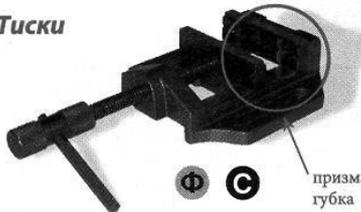

призматическая губка

Параметр/тип		✱		✱	
		SVP-75	SVP-100	SVP-125	SVP-150
Ширина губок (А)	мм	80	100	125	150
Высота губок (В)	мм	24	29	29	34
Макс. раскрытие (R)	мм	55	87	100	128
Шаг основания	мм	100	130	147	170
Шлиц	мм	13	13	15	15
Вес	кг	2	3,2	4,5	6
Зак. №		25100030	25100040	25100050	25100060

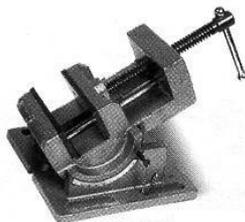

SU-100



SU-110




**Угловые тиски**

Параметр/тип		✱	
		SU-100	SU-110
Ширина губок (А)	мм	100	110
Высота губок (В)	мм	46	42
Раскрытие губок (R)	мм	95	102
Угол поворота		90°	90°
Вес	кг	8	7,6
Зак. №		25029334	25100110



- Ⓣ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ⓢ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- ⓐ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

**Откидные тиски с поворотным основанием**

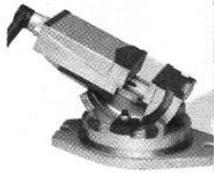

Параметр/тип	SS-100	SS-125
Ширина губок (A)	мм 100	125
Высота губок (B)	мм 40	45
Макс. раскрытие (R)	мм 80	100
Вес	кг 18,7	29,5
Угол наклона	0 - 90°	0 - 90°
Угол поворота	360°	360°
Зак. №	25300100	25300125

**Поворотные тиски механические**

\*




Параметр/тип	SO-100	SO-125
Ширина губок (A)	мм 100	125
Высота губок (B)	мм 31	53
Раскрытие губок (R)	мм 80	100
Угол поворота	360°	360°
Вес	кг 15	22
Зак. №	25100100	25100125

Можно использовать без поворотного основания



**Крестовинные тиски**

\*

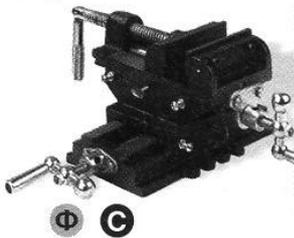

Параметр/тип	KS-100	KS-150
Ширина губок (A)	мм 100	150
Высота губок (B)	мм 32	40
Раскрытие губок (R)	мм 102	140
Поперечная подача	мм 127	200
Продольная подача	мм 127	200
Вес	кг 9,7	16,2
Зак. №	25330450	25330150

**Тиски с гидравлическим приспособлением для установки фиксируемого усилия затяжки SVH-160**

\*




Ширина губок 160 мм  
Высота губок 50 мм  
Макс. раскрытие 130 мм  
Вес 48 кг

Можно использовать без поворотного основания

Зак. № 25052160

**Точные тиски SVA-160 Precision**

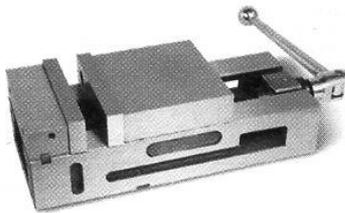

Ширина губок 160 мм  
Высота губок 45 мм  
Макс. раскрытие 140 мм  
Вес 33 кг

Зак. № 25016160


**SVT-100/80 (для кругляка)**



Ширина губок 100 мм  
Макс. раскрытие 10 - 80 мм  
Вес 20 кг

Зак. № 25062100

**Крестовинный стол G-5757**

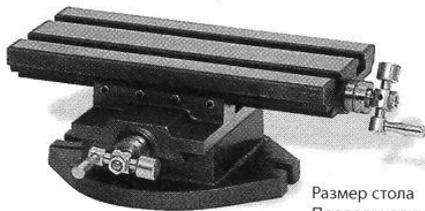

Размер стола 312 x 140 мм  
Продольная подача 203 мм  
Поперечная подача 125 мм  
Т-образный паз 16 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Межцентровой размер крепёжных отверстий 200 мм  
Вес 17 кг

Зак. № 25005757

**Крестовинный стол KRS-475**


\*



Размер стола 475 x 155 мм  
Продольная подача 330 мм  
Поперечная подача 150 мм  
Т-образный паз 16 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Размер основания 210 x 220 мм  
Вес 23,5 кг

Зак. № 25005758

**Крестовинный стол с автоматической подачей PSP-420**

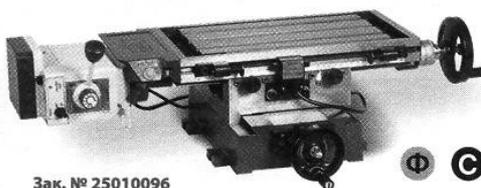


Размер стола 420 x 204 мм  
Продольная подача 195 мм  
Поперечная подача 165 мм  
Деление нониуса 0,02 мм  
Размер основания 270 x 310 мм  
Вес 52 кг

- стабильная конструкция
- электронная подача
- ускоренная подача
- Т-образный паз 12 мм

Зак. № 25010096

**Универсальные тиски VS-125**

\*

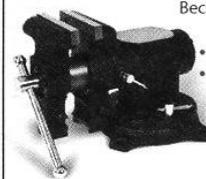


Ширина губок 125 мм  
Макс. раскрытие 100 мм  
Вес 22 кг

- поворотные по двум осям
- два типа челюстей

зак. № 25002125

- Т ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
- Ф ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- С СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

## Обработка станки > Оснащение

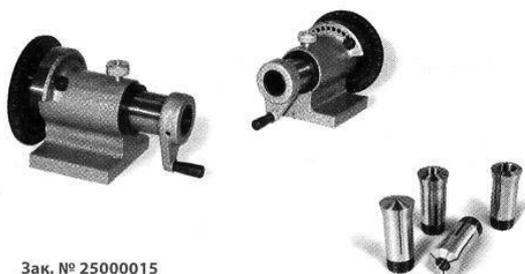

Зак. № 25000015

### Делительное устройство DH-1

Используется для сверления, фрезеровки и шлифовки кругляка и профилей  
Горизонтальное использование  
Деление по 10° с использованием делительной плиты с 36 отверстиями  
Точное деление по 1° при помощи нониуса  
Поворот на 360°  
Позволяет производить деление материала на: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 частей  
Точность деления: +/- 4'  
Параллельность оси шпинделя по отношению к основанию: 0,020 мм

**Специальное оснащение:**  
комплект цанг (12 шт.) Ø 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 мм  
Зак. № 25000201

F



Зак. № 60000220

### Переходник от цанг на Mk III

Используется для  
DH-1, ON-25, ON-220



### Делительная головка DH-2

Горизонтальное и вертикальное использование  
Поворот 360° (отсчёт 5')  
7 шт. делительных шаблонов  
Деление: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 частей  
Патрон 200 мм

Зак. № 25000200

F



Зак. № 25002500

• Можно также использовать в качестве делительного устройства

### Поворотный стол OSN-250 с наклоном

Наклон стола 0 – 90° (отсчёт 2')  
Поворот 360° (отсчёт 1°)  
Ориентирование во всех положениях  
6 шт. Т-образный паз 12 мм  
Конус Mk III

По заказу со сроком поставки 3 месяца

**Специальное оснащение:**  
Делительные плиты для поворотных столов  
Зак. № 25002504

F



• Можно также использовать в качестве делительного устройства

### Поворотные столы OS-160

Горизонтальное и вертикальное использование  
Поворот 360° (отсчёт 1°)  
Конус Mk II  
4 шт. Т-образный паз 10 мм

Зак. № 25000160

### OS-250

Горизонтальное и вертикальное использование  
Поворот 360° (отсчёт 1°)  
Конус Mk III  
6 шт. Т-образный паз 12 мм

Зак. № 25002501

**Специальное оснащение:**  
Делительные плиты для поворотных столов Зак. № 25002504

F

### Частотные преобразователи оборотов



Параметр/тип	FMO-1	FMO-2	FMO-3	FMO-4	FMO-6
Число фаз впуску	1	1	3	3	3
Номинальная мощность электродвигателя	0,75	1,5	1,5	2,2	5,5
Номинальный ток	A	4,5	7,5	3,8	13
Входное напряжение	B	220-240	220-240	380-400	380-400
Выходное напряжение		200-240	220-240	380-400	380-400
Диапазон регулировки	Гц	0-100	0-100	0-100	0-100
Практическое использование	Гц	5-80	5-80	5-80	5-80

FMO-1 SPA-500, SPA-500P  
SPB-400, SPB-550, SK-400, SK-550  
E-1316B, E-1516B  
FP-25  
SKF-700P  
SKF-800

Зак. № 60000101  
Зак. № 60000201  
Зак. № 60000301  
Зак. № 60000401  
Зак. № 60000501  
Зак. № 60000601

FMO-2 E-1720F, E-2020F  
SPC-900PA  
FP-45P, FP-48SP

Зак. № 60000102  
Зак. № 60000202  
Зак. № 60000203

FMO-3 FHV-50V, FHV-50P, FHV-50PD

Зак. № 60000103

FMO-4 SPE-1000PV

Зак. № 60000104

FMO-6 SPF-1000P, SPF-1500PH

Зак. № 60000106



Beta

Указанный способ регулировки можно использовать только для машин с 3-х фазными электродвигателями.

**Ускорение работы** – можно легко изменять число оборотов (нет необходимости заменять клиновые ремня или производить переключение передач).

**Увеличение диапазона оборотов** – позволяет производить установку числа оборотов вращения в диапазоне, превышающем значения, предусмотренные данной конструкцией, а тем самым выполнять другие операции (нарезка резьбы, отрезка, проточка канавок и т.п.).

**Торможение** – позволяет производить дополнительное торможение или моментальную остановку шпинделя.



Измерительные устройства >




### Штангенциркуль 150

Диапазон 0 – 150 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

зак. № 25011003

### Штангенциркуль 500

Диапазон 0 – 500 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

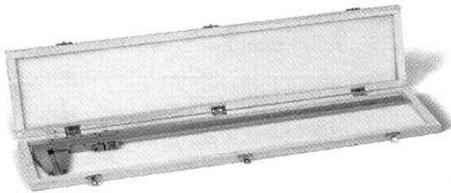

зак. № 25012403

### Цифровой штангенциркуль 150/D


Диапазон 0 – 150 мм  
Отсчёт по 0,01 мм



зак. № 25030202

### Глубиномер 200


Диапазон 0 – 200 мм  
Отсчёт по 0,02 мм

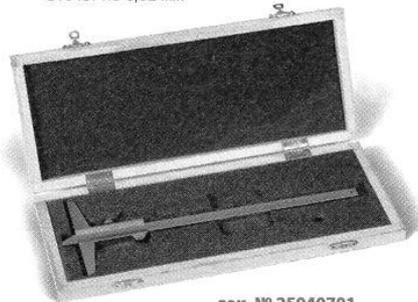

зак. № 25040701

### Цифровой глубиномер 200/D

Диапазон 0 – 200 мм  
Отсчёт по 0,01 мм

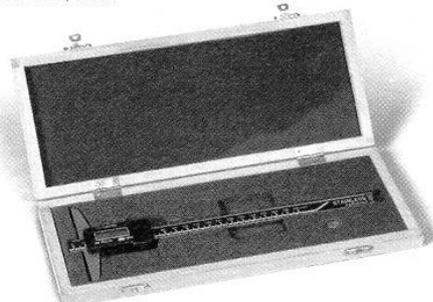

зак. № 25040902

### Набор измерительных устройств (2 шт.)


Штангенциркуль 0 – 150 мм (0,05)  
Микрометр 0 – 25 мм (0,01)




зак. № 25050200

### Набор измерительных устройств (5 шт.)

Штангенциркуль 0 – 150 мм (0,05)  
Глубиномер 0 – 200 мм (0,02)  
Микрометр 0 – 25 мм (0,01)  
Лекальная линейка 75 мм  
Слесарный угольник 100 x 70 мм

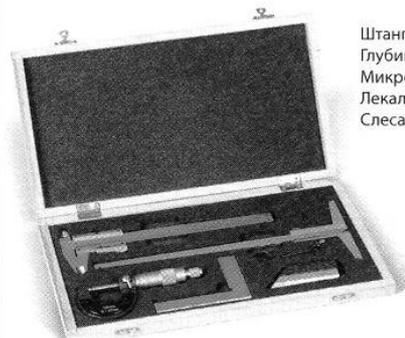

зак. № 25050400

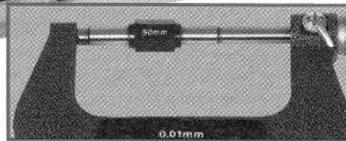

**Подставка для  
микрометра**




зак. № 25010000

**Микрометры**

Диапазон (мм)	Отсчёт (мм)	Зак. №
0 - 25	0,01	25050101
25 - 50	0,01	25050102
50 - 75	0,01	25050103
75 - 100	0,01	25050104

**Слесарный угольник 100 x 70 (90°)**

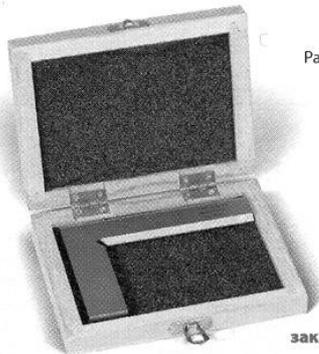


Размер 100 x 70 мм

зак. № 25050303

**Угломер**

Диапазон измерений 0 – 360°  
Отсчёт по 5°

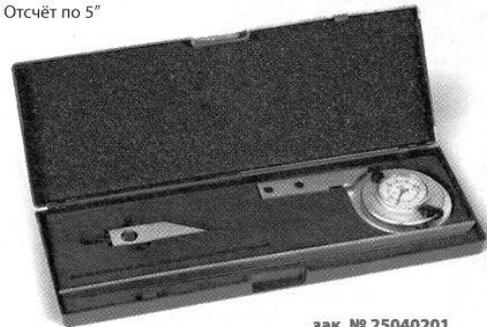

зак. № 25040201

**Индикатор 10**



Металлическое исполнение  
Матированный хром  
Точность 0,01 мм  
Диапазон измерений 10 мм

зак. № 25001000

**Магнитные штативы**



**SMG-3**

зак. № 25001004

**SMG-2**

Фиксация шарниров в одной точке  
зак. № 25001002

**SMG-1**

Фиксация шарниров  
в одной точке

зак. № 25001001



