

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СС-05-03 РЭ

Стол сварщика  
(наименование изделия)

СС-05-03  
(обозначение изделия)

ООО «ПО ИП»  
Тел: +7 (812)602-77-08  
E-mail: [info@poip.ru](mailto:info@poip.ru)  
[www.poip.ru](http://www.poip.ru)

## *Содержание*

- 1. Назначение*
- 2. Основные технические данные*
- 3. Меры безопасности*
- 4. Краткое описание конструкции*
- 5. Эксплуатация и техническое обслуживание*
- 6. Электрооборудование*
- 7. Упаковка, хранение, транспортировка*
- 8. Гарантийные обязательства*
- 9. Приложение 1*

## *1. Назначение*

Стол сварщика модели СС-05-03 применяется в качестве стационарного сварочного поста.

Стол предназначен для проведения сварочных работ с применением ручной дуговой электросварки и сварки в среде защитных газов.

**Внимание!** Стол не предназначен для газовой и плазменной резки, а также для сварки деталей, изготавливаемых методом литья.

Для удаления вредных веществ с поверхности стол сварщика СС-05-03 оборудован вытяжной вентиляционной системой со встроенным вентилятором.

Вентиляционная система данной модели стола сварщика СС-05-03 оборудована встроенным фильтром, который очищает загрязненный воздух от сварочного аэрозоля и мелкодисперсной пыли с размером частиц не более 10 мкм.

### **Требования к очищаемой среде**

Улавливаемая пыль должна быть сухой, не волокнистой, не слипающейся, не склонной к трению и самовозгоранию, не взрывоопасной.

Очищаемая среда не должна содержать агрессивные вещества и газы, иметь температуру не выше 70 °C.

Наличие в конструкции изделия колесных опор позволяет легко перемещать и устанавливать стол в необходимом месте для проведения сварочных работ.

### *3.1. Основные технические данные*

1.	Габаритные размеры стола (мм): -длина -ширина -высота	1320 750 1180
2.	Размеры рабочей поверхности (мм): -длина -ширина	1250 720
3.	Размер стальной решетки (мм)	904x704
4.	Высота рабочей поверхности над уровнем пола (мм)	900
5.	Высота защитного экрана (мм)	280
6.	Максимально равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность (кг)	800
7.	Ток питающей сети: -род -частота (Гц) -напряжение (В)	3 <sup>-ex</sup> фазный 50 380
9.	Мощность электродвигателя вентилятора (кВт)	1,1
11.	Производительность вентилятора (м <sup>3</sup> /час)	1850÷2650
12.	Активная фильтрующая поверхность кассеты (м <sup>2</sup> )	10
13.	Давление сжатого воздуха не менее (атм)	5
14.	Эффект очистки по сварочному аэрозолю не менее (%)	97

15 .	Уровень шума не более (дБ/а)	70
16.	Масса (кг)	173

### *3. Меры безопасности*

- 3.1. Для обеспечения безопасных условий выполняемых на столе работ рекомендуется устанавливать его на горизонтальной поверхности, с обеспечением устойчивого положения на всех опорах.
- 3.2. Запрещается превышать указанные нагрузки на столешницу и другие элементы конструкции.
- 3.3. На время, когда электрооборудование стола не используется, его рекомендуется отключать от питающей сети.
- 3.4. Все работы, связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования производить только на полностью обесточенном изделии
- 3.5. Степень защиты установленного электрооборудования от внешних воздействий IP20.
- 3.6. Степень защиты от поражения электрическим током 1.
- 3.7. Во избежание поломок, перед допуском к работе рабочий должен быть ознакомлен с конструкцией стола, а также с данным Руководством по эксплуатации.
- 3.8. Ежедневно перед началом работы необходимо проверить исправность заземления стола, а также надежность соединения стола с компрессором.
- 3.9. Для предотвращения случаев поражения персонала электрическим током запрещается эксплуатация стола в помещениях с повышенной влажностью и не оборудованных системой заземления.
- 3.10. При замене фильтрующих картриджей и проведении работ по их очистке необходимо использовать защитные очки и перчатки

### *4. Краткое описание конструкции.*

Стол сварщика состоит из каркаса сварной конструкции, выполненного из стальной профильной трубы и уголка, с обшивками из листовой стали, системы воздуховодов со встроенным вентилятором, влагомаслоотделителем и фильтрующей кассетой, с системой самоочистки, защитного экрана.

Рабочая поверхность стола представляет собой съемную стальную решетку, на которой производятся сварочные работы. Через стальную решетку происходит отбор газовой смеси и пыли, образующихся при сварке. Под решеткой расположен воздухозаборник и ящик для сбора окалины и других мелких отходов процесса сварки.

Воздушно-газовая смесь, удаляемая с поверхности стола через решетку, проходит через искрогаситель и воздуховоды, подсоединяемые к кожуху фильтра, через фильтрующую кассету, вентилятор и уже в очищенном состоянии выбрасывается через жалюзийную решетку на задней стенке стола.

Очистка фильтрующей кассеты происходит при продувке ее внутренней полости сжатым воздухом, для чего в системе установлены клапаны. Управление системой очистки может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах, в зависимости от времени и интенсивности сварочных работ, выполняемых на столе.

Пыль после встряхивания фильтрующей кассеты ссыпается в пылесборник, расположенный в нижней части кожуха фильтра.

Для более эффективного функционирования системы очистки необходимо подключать стол к компрессору с ресивером с рабочим давлением не менее 5 атм.

Пульт управления электрооборудованием и системой очистки расположен в левой части стола.

Стол сварщика оборудован защитным экраном, выполненным из стального листа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.

## **5. Эксплуатация и техническое обслуживание**

5.1 Стол сварщика СС-05-03 должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации.

5.2. Стол устанавливать в сухом отапливаемом производственном помещении. При необходимости стол может быть подключен к системе вытяжной вентиляции здания или сооружения через выходной фланец вентилятора.

5.3. Электропитание стола осуществляется от сети напряжением 380В (50 Гц). Подключение систем питания и заземления должно производиться специалистом – электриком.

5.4. Кратковременным включением электродвигателя (не более 20 секунд) проверить направление вращения рабочего колеса, в соответствии с указанием стрелки на стенках кожуха вентилятора. Если направление вращения не соответствует указанному, то необходимо изменить его переключением на клеммах вводной колодки подключения электропитания стола.

5.5. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора необходимо периодически через 150-170 часов работы очищать кожух и рабочее колесо вентилятора от пыли и загрязнений, проверять состояние сварочных, заклепочных и болтовых соединений. Не реже одного раза в год производить тщательный осмотр рабочего колеса для определения износа и повреждения лопаток, прочности соединения колеса с валом электродвигателя и устранения замеченных дефектов.

5.6. Заземление осуществляется через болт, установленный у основания в задней стенке стола. Электроснабжение подключается через клеммную колодку на щитке электрическом, расположенному под крышкой на лицевой стенке стола.

5.7. Для обеспечения долговечности покрытий рабочих поверхностей стола необходимо производить регулярную уборку стола от пыли и производственных загрязнений. После окончания работы поверхность стальной решетки должна быть очищена от брызг и наплывов металлической щеткой, ящик для сбора огарков и шлака должен быть очищен от них.

5.8. Для бесперебойной и эффективной работы системы очистки фильтра необходимо ежедневно проверять:

- давление сжатого воздуха на входе в систему (давление должно находиться в пределах 4,5-5 атм.), при необходимости отрегулировать;
- проверять наличие конденсата в колбе влагомаслоотделителя, при обнаружении - конденсат слить;
- включать очистку картриджа в перерывах и в конце смены;
- своевременно удалять пыль из пылесборника при его наполнении.

5.9. Фильтрующая кассета является комплектующей для стола сварщика и подлежит замене по мере загрязнения и износа.

5.10. Для увеличения ресурса фильтрующего картриджа рекомендуется еженедельно его вынимать и проводить ручную очистку, направляя пистолет со сжатым воздухом изнутри картриджа.

5.11. В случаях очень высокой интенсивности эксплуатации фильтра (2-х – 3-х сменный график работы, тяжелая слеживающаяся пыль и др.) допускается вынимать и поворачивать картридж вокруг своей оси на 180°.

5.12. При извлечении картриджей необходимо проверять состояние уплотнительных элементов, при необходимости – приклеить резиновым kleem.

5.13. При замене и повороте картриджей плотно их прижимать к задней стенке корпуса гайкой.

## **6. Электрооборудование.**

Стол сварщика СС-05-03 подключается к сети электропитания напряжением 380 В частотой 50 Гц.

Включение и выключение вентилятора осуществляется кнопками, расположенными на панели управления.

Принципиальная электрическая схема подключения электрооборудования приложена к данному руководству (см. Приложение 1).

### **Описание работы электросхемы.**

Подача напряжения осуществляется включением выключателя АВ, при этом происходит подача напряжения на схему управления.

Лампа HL свидетельствует о готовности к работе.

Кнопки SB1 и SB2 установленные на панели управления производят "Стоп" и "Пуск" вентилятора в ручном режиме работы.

Тумблер SV1 производит переключение режимов (ручная или автоматическая работа).

Переключатель SV2 производит принудительное включение электромагнитного клапана продувки сжатым воздухом фильтрующей кассеты.

### **Режим 1 (Ручная работа)**

Тумблер SV1 установлен в «ручной режим».

Кнопкой "Пуск" SB1 производится включение вентилятора М контактами пускателя КМ.

При необходимости очистки фильтрующей кассеты «принудительно» включаем клапан переключателем SV2, при этом происходит отключение вентилятора М.

Этот режим используется, когда автоматическая очистка фильтра, с малой загрузкой оборудования (работа до 15 минут), нежелательна.

Отключение вентилятора М производится кнопкой "Стоп" SB2.

### **Режим 2 (Автоматический режим)**

Тумблер SV1 установлен в режим «автомат».

Кнопкой "Пуск" SB1 контроллер А1 подает команду таймеру 1, который с клеммы №3 запускает вентилятор М с помощью пускателя КМ.

Отсчитав заданную выдержку времени, таймер 1 отключает вентилятор М.

Включается в работу таймер 2, который с клеммы №6 дает разрешение на включение клапана продувки Р.

Отсчитав заданную выдержку времени таймер 2 выключает клапан Р, одновременно запустив в работу таймер 1.

Цикл работы повторяется до тех пор, пока кнопкой SB2 не будет произведено отключение контроллера А1.

Заводская установка таймера 1 (работа вентилятора М) – 10 минут, таймера 2 (работа клапана) – 30 секунд.

Временные настройки таймера 1 и таймера 2 описаны в паспорте и руководстве по эксплуатации контроллера А1 (микропроцессорное реле времени УТ24).

Включение лампы подсветки на зонте подъёмно-поворотного вытяжного устройства производится выключателем SA3.

## *7. Упаковка, хранение, транспортировка.*

7.1 Упаковка изделия для транспортировки обязательна. Тип упаковочной тары должен быть определен в договоре на поставку продукции, обеспечивать надежную защиту от повреждений при любом способе транспортировки.

7.2. Транспортировка и хранение изделия осуществляются при температуре окружающей среды от -20°C до +35°C и относительной влажности не более 85%.

7.3. Изделие может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта:

- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом";
- железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям размещения и крепления грузов".

## *8. Гарантийные обязательства*

Гарантийный срок эксплуатации, при условии соблюдения Потребителем требований данного Руководства – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня передачи изделия Потребителю.

Гарантия на колесные опоры не распространяется.

При нарушении Потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия предприятие-изготовитель ответственности не несет.